

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Левин Э.Л., Вагапов У.С., Сайфуллин Р.Н., Исламов Л.Ф.

**МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ  
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**Учебное пособие**  
к самостоятельным занятиям

Издание третье, исправленное и дополненное

**Направления подготовки бакалавров:** 4.35.03.06 Агроинженерия  
2.13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  
2.23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  
2.23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Уфа  
Башкирский ГАУ  
2017

УДК 378.148:669.015.8  
 ББК 74.58+34.2  
 М 34

**Рецензент:**

*д.т.н., профессор кафедры механики и инженерной графики ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» Нафиков М.З.*

**Левин Э.Л., Вагапов У.С., Сайфуллин Р.Н., Исламов Л.Ф.**

М 34 Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Текст]: учебное пособие к самостоятельным занятиям / Левин Э.Л., Вагапов У.С., Сайфуллин Р.Н., Исламов Л.Ф. . – Уфа : Изд-во БашГАУ, 2017. – 212 с.

**ISBN 978-5-7456-0366-2**

В учебном пособии рассмотрены примеры выполнения домашнего задания и расчетно-графических работ. Приведена справочная информация для их выполнения, даны варианты заданий.

Учебное пособие составлено в соответствии с программой изучения дисциплины «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» для обучающихся по направлениям подготовки бакалавров: 4.35.03.06 Агроинженерия, 2.13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 2.23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, 2.23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

УДК 378.148:669.015.8  
 ББК 74.58+34.2  
 М 34

**ISBN 978-5-7456-0366-2**

© Левин Э.Л., Вагапов У.С.,  
 Сайфуллин Р.Н., Исламов Л.Ф., 2017

© Башкирский государственный  
 аграрный университет, 2017

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| <b>1 РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1</b>        |     |
| РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА            |     |
| ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ.....               | 4   |
| 1.1 Теоретические сведения.....                 | 4   |
| 1.2 Содержание задания.....                     | 11  |
| 1.3 Пример выполнения задания.....              | 12  |
| 1.4 Варианты заданий.....                       | 23  |
| <b>2 РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2</b>        |     |
| РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА            |     |
| РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ.....               | 29  |
| 2.1 Теоретические сведения.....                 | 29  |
| 2.2 Содержание задания.....                     | 39  |
| 2.3 Пример выполнения задания.....              | 40  |
| 2.4 Варианты заданий.....                       | 50  |
| <b>3 РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3</b>        |     |
| ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ .....    | 76  |
| 3.1 Теоретические сведения.....                 | 76  |
| 3.2 Содержание задания.....                     | 78  |
| 3.3 Пример выполнения задания.....              | 79  |
| 3.4 Варианты заданий.....                       | 87  |
| <b>4 РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4</b>        |     |
| РАЗРАБОТКА ТОКАРНОЙ ОПЕРАЦИИ .....              | 90  |
| 4.1 Теоретические сведения.....                 | 90  |
| 4.2 Пример выполнения задания.....              | 117 |
| <b>5 РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5</b>        |     |
| РАЗРАБОТКА МАРШРУТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО         |     |
| ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН В           |     |
| УСЛОВИЯХ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ..... | 143 |
| 5.1 Теоретические сведения.....                 | 143 |
| 5.2 Пример выполнения задания.....              | 161 |
| 5.3 Варианты заданий.....                       | 186 |

# РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

## РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ

### 1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

#### АНАЛИЗ СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, ОБРАБОТАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ОБЪЕМНОГО И ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ

Ниже приводится описание условий работы некоторых характерных деталей тракторов и автомобилей. Эти примеры охватывают практически все виды нагружений различных деталей тракторов, автомобилей и других машин.

При выполнении домашнего задания, пункта «Анализ условий работы деталей» можно использовать описание условий работы аналогичных деталей, приведенное ниже.

**1.1 Кривошипно-поршневой узел** (рисунок 1.1) двигателя внутреннего сгорания служит для преобразования поступательно-возвратного движения поршня в цилиндре двигателя во вращательное движение коленчатого вала с помощью кривошипно-шатунного механизма.

В кривошипно-поршневой узел входят: поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун с втулкой и вкладышами, коленчатый вал.

**Поршни** работают в условиях высоких тепловых циклических нагрузок. Их изготавливают из деформируемых и литейных алюминиевых сплавов.

**Поршневой палец** служит для шарнирного соединения поршня с шатуном. При работе поршневой палец подвергается воздействию больших механических нагрузок, переменных по значению и направлению, поэтому он должен быть прочным и жестким. Кроме этого поршневой палец должен быть износостойчивым. Для получения твердого износостойкого верхнего слоя металла пальца и вязкой сердцевины, способной работать в условиях ударных нагрузок, палец подвергают поверхностной упрочняющей обработке. Если палец изготовлен из малоуглеродистой стали его подвергают цементации или нитроцементации, если из среднеуглеродистой – поверхностной закалке с нагревом токами высокой частоты, для уменьшения трения наружная поверхность пальцев полируется.

**Шатун** соединяет поршень с коленчатым валом и передает усилия, действующие на поршень коленчатому валу. Шатун должен быть прочным, жестким и легким. Он имеет верхнюю и нижнюю цилиндрические головки, в отверстиях которых устанавливаются бронзовые втулки и вкладыши подшипников скольжения, стержень двутаврового сечения. При работе шатуны подвергаются нагрузке вдоль оси, а также поперечной изгибающей нагрузке от сил инерции. Эти нагрузки знакопеременны и носят ударный характер, поэтому шатуны должны обладать высокой усталостной и динамической прочностью. Шатуны штампуют из качественной и высококачественной углеродистой или

легированной стали и подвергают термообработке. Такие же требования по прочности предъявляют к **шатунным болтам**, крепящим нижнюю крышку шатуна.

**Коленчатый вал** воспринимает через шатун усилия, действующие на поршни и передает их механизмам трансмиссии. От него приводятся в действие и различные механизмы двигателя.

При работе двигателя коленчатый вал нагружен периодически действующими силами от давления газов (передаваемых через шатун) и силами инерции возвратно – поступательного движущихся и вращающихся частей. Под действием этих сил в коленчатом вале возникают циклически меняющиеся напряжения кручения и изгиба. Между поверхностями шеек вала возникают силы трения, вызывающие износ шеек. Вследствие того, что коленчатый вал подвергается многократным знакопеременным нагрузкам его служебная долговечность определяется прежде всего усталостной (циклической) прочностью (выносливостью).

Коленчатые валы штампуют из качественных углеродистых и низколегированных улучшаемых сталей или отливают из магниевого чугуна. Для повышения твердости и износостойкости коренные и шатунные шейки стальных валов подвергают поверхностной закалке токами высокой частоты.

**1.2 Клапанный механизм распределения** (рисунок 1.2) обеспечивает впуск в цилиндры горючей смеси и выпуск отработанных газов.

**Клапаны** работают в условиях значительных механических и тепловых нагрузок. При поступательно-возвратном движении, клапана на его стержень и тарелку действуют циклические растягивающие нагрузки, конусный поясок тарелки, поверхность стержня в направляющей втулке и торец стержня подвергаются трению и изнашиванию. Во время работы двигателя впускные клапаны нагреваются до 300...400, а выпускные до 400...900. Клапаны изготавливают штамповкой из сталей удовлетворяющих следующим требованиям: достаточная прочность, твердость и износостойкость при

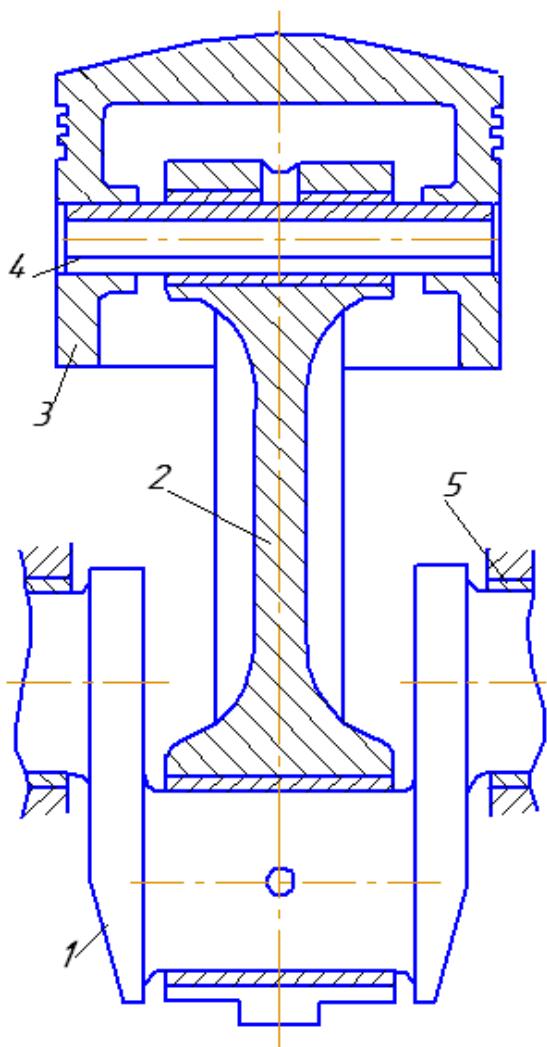


Рисунок 1.1 Кривошипно-поршневой узел двигателя

1-коленчатый вал, 2-шатун, 3-поршень, 4-поршневой палец, 5-подшипник скольжения коренной шейки коленчатого вала.

тарелку действуют циклические растягивающие нагрузки, конусный поясок тарелки, поверхность стержня в направляющей втулке и торец стержня подвергаются трению и изнашиванию. Во время работы двигателя впускные клапаны нагреваются до 300...400, а выпускные до 400...900. Клапаны изготавливают штамповкой из сталей удовлетворяющих следующим требованиям: достаточная прочность, твердость и износостойкость при

высоких температурах; хорошая сопротивляемость термической и механической усталости; высокая окалиностойкость (для выпускных клапанов).

По конструкции клапаны бывают цельными, сварными, с наплавкой специальным сплавом. Для впускных клапанов применяют конструкционные легируемые или жаропрочные стали. Выпускные клапаны изготавливают из жаропрочных сталей различных марок (в зависимости от рабочих температур).

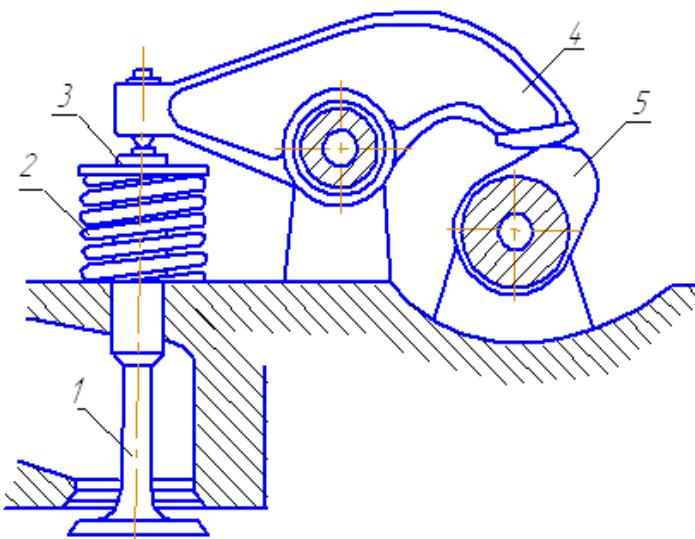


Рисунок 1.2 Клапанный механизм газораспределения

1-клапан, 2-пружина клапана, 3-направляющая втулка, 4-коромысло, 5-кулачек распределительного вала

Требуемые свойства клапанов достигаются термической обработкой.

**Пружины** клапанов испытывают при работе циклические напряжения расширения и сжатия. Для изготовления пружин применяют углеродистую и легированную конструкционную сталь высокой прокаливаемости. Пружины после термической обработки должны обладать высокими значениями пределов упругости и усталостной прочности при достаточной вязкости. Для повышения выносливости и долговечности пружина после термической обработки может подвергаться поверхностному наклепу путем дробеструйной обработки.

**Коромысла** клапанов работают в условиях высоких удельных нагрузок, а именно поверхность, соприкасающаяся с кулачком распределительного вала, которая испытывает сильное трение.

Коромысла изготавливают штамповкой из углеродистых конструкционных сталей а также литьем из ковкого перлитного чугуна.

**Распределительные валы** при помощи кулачков через коромысла открывают и закрывают клапана. Поверхность кулачков испытывает при вращении вала сильное трение и изнашивание в условиях больших контактных нагрузок и при недостатке смазки, которая выдавливается из зоны контакта между кулачком и коромыслом. В результате в зоне контакта происходит кратковременный нагрев, достигающей температуры 300...600С, что может вызвать изменение структуры и снижение твердости, а также термическую усталость металла. Опорные шейки распределительных валов также подвергаются изнашиванию при трении в подшипниках скольжения, а сами валы испытывают нагрузки изгиба и кручения.

Распределительные валы изготавливают из конструкционных углеродистых улучшаемых или легированных цементируемых сталей, а также литьем из стали или чугуна. Применяются такие чугунные валы с отбеленными кулачками, не требующие термической обработки.

**1.3 Коробка передач** преобразует крутящий момент по величине и направлению для подачи его от двигателя к ведущему мосту автомобиля или трактора. Механическая коробка передач состоит из шестерен, валов с опорами и уплотнениями, механизма переключения передач. Шестерни, валы, подшипники (рисунки 1.3 и 1.4) коробок передач несут большие нагрузки.

**Шестерни** коробок передач при работе испытывают ударные нагрузки, а поверхность зубьев – трение при больших контактных нагрузках. Шлицы посадочных отверстий шестерен испытывают сминающие нагрузки, а у шестерен, перемещаемых по валам также сминающие и изнашивание. Изнашиванию подвергаются поверхность кольцевых выточек шестерен, в которые входят вилки переключения и концы вилок. Шестерни коробки передач изготавливают штамповкой из легированных конструкционных цементируемых сталей.

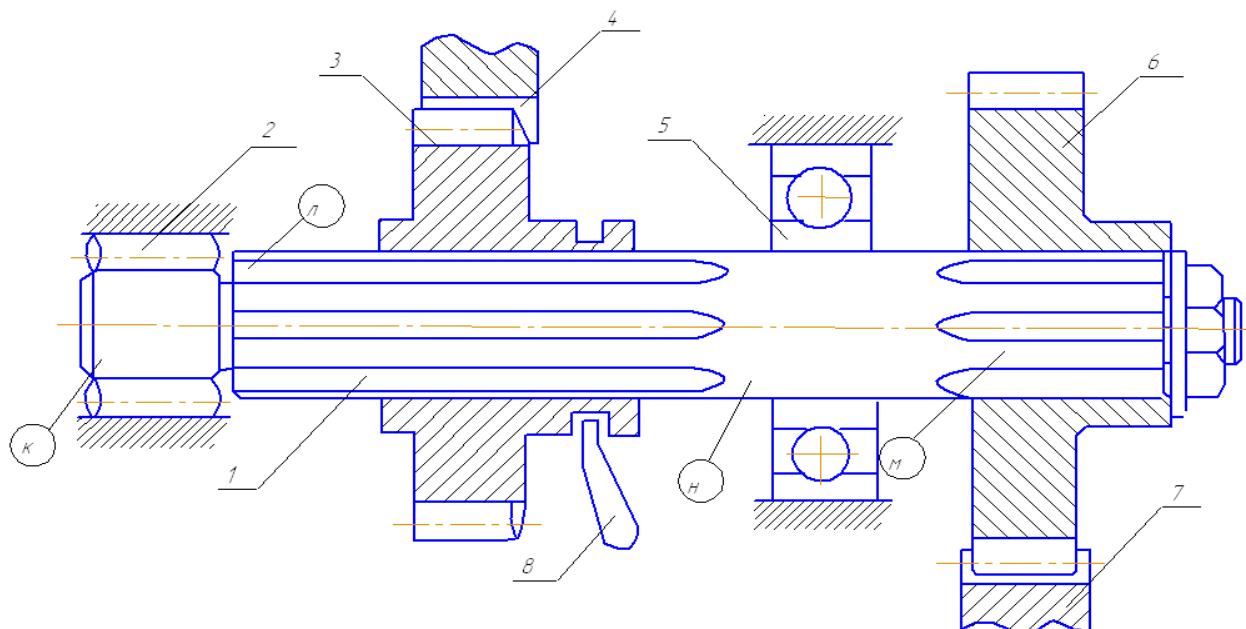


Рисунок 1.3 Узел коробки перемены передач (КПП)

1-шлищевой вал, 2-ролик подшипника, 3-подвижная шестерня, 4-шестерня, 5-шарикоподшипник, 6-неподвижная шестерня, 7-шестерня, 8-вилка переключения

**Валы** коробок передач часто имеют шлицы для соединения с шестернями, установленными на них. Валы в основном двухопорные, на шариковых или роликовых подшипниках качения. При работе, вал испытывает напряжения изгиба и кручения, поверхность шлицов работает на смятие и испытывает трение. Валы должны иметь высокую жесткость, так как деформация ведет к нарушению правильного зацепления шестерен, быстрому их износу и разрушению подшипников.

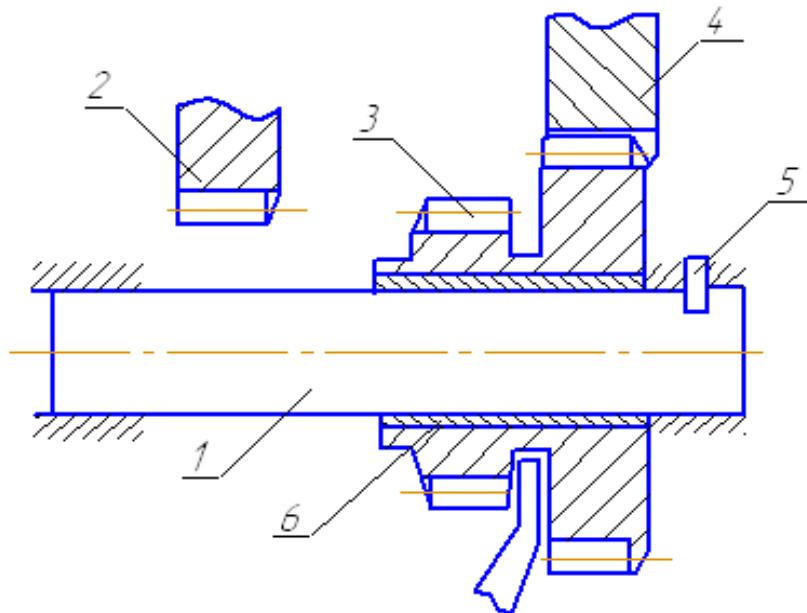


Рисунок 1.4 Узел коробки перемены передач (КПП)

1-ось; 2-шестерня; 3-блок шестерен; 4-шестерня; 5-фиксатор; 6-подшипниковая втулка.

Валы коробок передач изготавливают из проката легированной или углеродистой конструкционной улучшаемой или цементируемой стали и подвергают термической или химико-термической обработке. Для некоторых валов по условиям их работы требуется различная твердость разных участков вала. Так поверхность «К» шлицевого вала требует очень высокой твердости вследствие больших контактных нагрузок от роликов подшипников качения, а поверхности «Л», «Н», и «М» должны иметь меньшую твердость.

**Подшипники качения** шариковые или роликовые испытывают при работе значительные статические нагрузки при очень больших контактных нагрузках, изготавливаются штамповкой и прокаткой из шарикоподшипниковой стали и подвергаются термической обработке на высокую твердость.

**1.4 Узел поддерживающего ролика** (рисунок 1.5) входит в ходовую часть (гусеничный движитель) трактора. Ролики уменьшают и препятствуют боковому смещению гусеницы.

**Ролик** подвергается сильному трению о поверхность гусеницы и абразивному изнашиванию. Изготавливается литьем из углеродистой стали и поверхностно закаливается.

**Ось** поддерживающего ролика испытывает значительные изгибающие нагрузки, так как закреплена консольно в корпусе. Ось изготавливают из проката углеродистой конструкционной улучшаемой стали.

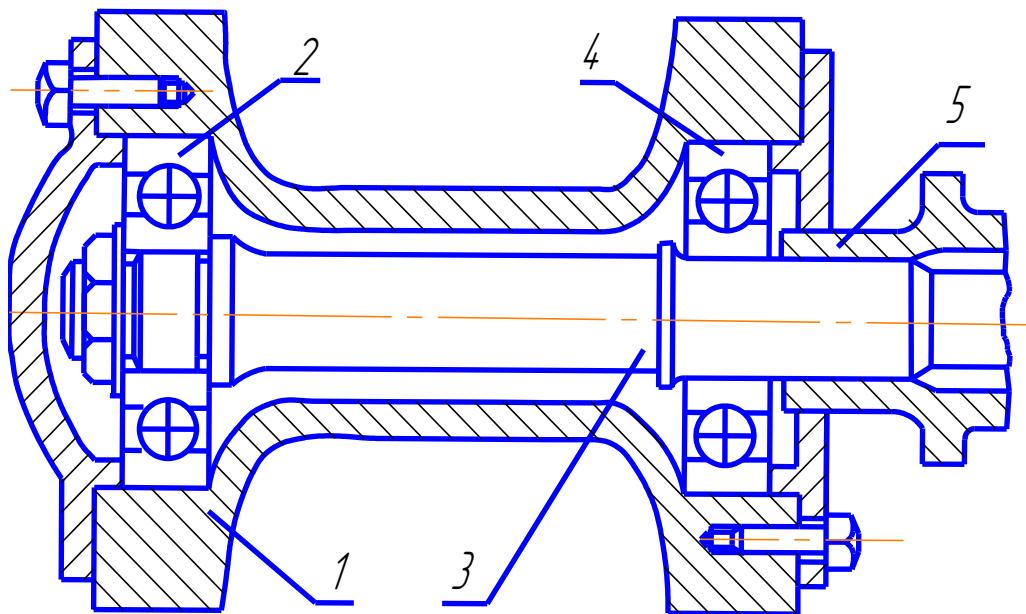


Рисунок 1.5 Узел поддерживающего ролика

1-поддерживающий ролик, 2, 4-шарикоподшипники, 3-ось, 5-кронштейн.

### **Классификация деталей машин по условиям работы, применяемым сталям и видам упрочняющей обработки.**

В зависимости от условий работы деталей различных машин их можно разделить на следующие группы:

**1 Детали, подвергающиеся только статическим или динамическим нагрузкам** (изгиб, растяжение, кручение без ударов либо с ударами) - оси, шатуны, рычаги, пружины, рессоры.

Группа сталей - улучшаляемые (0,35...0,55%С), марки – 35, 40, 45, 50, 55, 35Х, 38ХС, 40Х, 40Г, 45Х, 40ХН, 40ХНМА и др.; структура – сорбит отпуска, твердость HRC30.

Группа сталей - рессорно-пружинные (0,5...0,8%С) , марки – 65, 70, 75, 80, 85, 65Г, 50ХФА, 50ХГ, 70С2 А и др.; структура – троостит отпуска, твердость HRC45.

Стали этих групп должны иметь полную прокаливаемость.

**2 Детали, подвергающиеся статическим или динамическим нагрузкам с одновременным трением скольжения.**

**2.1 Детали простой геометрической формы:** валы (гладкие и шлицевые), пальцы, кулачки, крестовины дифференциалов, зубчатые колеса постоянного зацепления, коленчатые валы и др.

Группа сталей – закаливаемые (улучшаляемые (0,4...0,6% С) с низкой прокаливаемостью, марки – 40, 45, 50, 55, 60, 40Х, 40Г, 50Х, 50Г и др.; структура: поверхность (после поверхностной закалки) – отпущенный мартенсит, твердость HRC55...58; сердцевина – феррит + перлит или сорбит отпуска, твердость HRC25...30.

**2.2 Детали сложной геометрической формы:** зубчатые колеса переменного зацепления, червяки, крестовины карданов и др.

Группа сталей – цементируемые (0,1...0,3%С), марки - 20, 25, 30, 20Х, 18ХГТ, 20ХГНР и др.; структура: поверхность – отпущенный мартенсит + карбиды, твердость HRC60; сердцевина – отпущенный мартенсит, твердость HRC30...40.

**3 Детали, подвергающиеся высоким контактным нагрузкам, при трении качения или трении скольжения «сталь по стали», входящие в узлы и агрегаты с высокими требованиями по точности и надежности.**

**3.1 Детали простой геометрической формы:** валы, пальцы, зубчатые колеса, кулачки и др.

Группа сталей – поверхностно-закаливаемые с пониженной прокаливаемостью (0,55...0,60% С), марки – 55пп, 60пп.; структура: поверхность - отпущенный мартенсит, твердость HRC60; сердцевина – феррит + перлит или сорбит, твердость HRC25...30.

Группа сталей – шарикоподшипниковые, с глубокой прокаливаемостью (1% С, ≈1,5% Cr), ШХ15, ШХ15СГ; структура: отпущенный мартенсит + карбиды, твердость HRC60...65.

**3.2 Детали сложной геометрической формы:** шестерни переменного зацепления, крестовины карданов, червяки, ролики червяков, гильзы цилиндров, коленчатые валы и др.

Группа сталей – цементируемые (0,1...0,3% С), марки – 18ХГТ, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 20ХНЗА и др.; структура: поверхность – отпущенный мартенсит + карбиды, твердость HRC>60, сердцевина – низкоуглеродистый отпущенный мартенсит, твердость HRC30...40.

Группа сталей – азотируемые (0,35...0,40% С), марки – 38ХМЮА, 38ХНЗМА;...40ХНМА и др.; структура: поверхность – слой нитридов, твердость HRC70, сердцевина – сорбит отпуска, твердость HRC30.

## 1.2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

**1. Исходные данные.** Чертеж детали, марка стали, тип производства.

**2. Характеристика детали.** Привести конструктивную характеристику детали, указать способ изготовления заготовки.

**3. Анализ условий работы детали.** Описать условия работы детали, указав вид и характер нагружения. Привести технические требования к детали, удовлетворяющие условиям ее работы. Кратко указать технические требования на чертеже детали.

**4. Характеристика заданной марки стали.** Привести полную классификацию стали (по назначению, химическому составу и степени легирования, технологическим признакам — виду упрочняющей обработки), указать ее химический состав по ГОСТ, механические свойства в состоянии поставки, температуры критических и мартенситных точек, величину критической скорости закалки.

**5. Выбор вида и способа термической обработки.** Выбрать и обосновать виды и способы предварительной и окончательной термической и химико-термической обработки.

**6. Выбор последовательности всех операций изготовления детали.** Выбрать и обосновать необходимость основных и вспомогательных операций технологического процесса изготовления детали. Привести общую схему последовательности операций изготовления детали. Операции термической обработки на общей схеме изобразить графически, в координатах «время-температура».

**7. Назначение режимов предварительной и окончательной термической обработки.**

7.1 Предварительная термическая обработка. Выбрать (рассчитать) и обосновать температуру нагрева, время нагрева и выдержки, режим охлаждения (скорость охлаждения и охлаждающая среда для операции предварительной термической обработки), (см.п.5). Указать структуру и механические свойства стали после предварительной термической обработки.

7.2 Окончательная термическая обработка. Выбрать (рассчитать) и обосновать температуры нагрева, время нагрева и выдержки, режим охлаждения (скорость охлаждения и охлаждающая среда) для операции окончательной термической обработки, (см.п.5). Указать структуру и механические свойства стали после окончательной термической обработки.

**8 Выбор оборудования для окончательной термической обработки.** Выбрать оборудование, указать его характеристики.

**9 Составление технологической карты на основную операцию окончательной термической обработки.** Составить технологическую карту.

**10 Разработка мероприятий по безопасным условиям труда и экологической безопасности.** Назначить конкретные мероприятия применительно к разработанному в задании технологическому процессу окончательной термической или химико-термической обработки.

**11 Составление списка использованной литературы.** Составить в соответствие с правилами список использованной литературы.

### 1.3 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

ФГБОУ ВПО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет: «Механический»  
Кафедра: «Технология металлов и ремонт машин»  
Направление: «Агроинженерия»  
Форма обучения: очная  
Курс, группа: 1,1  
Вариант 1

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**

**РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА**

**РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РОЛИКА ПОДШИПНИКА**

«К защите допускаю»

Руководитель:

---

---

---

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Оценка при защите:

---

---

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уфа 20\_\_

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

бланк задания; чертеж детали; тип производства ..... 3

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТАЛИ ..... 5

3 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ДЕТАЛИ ..... 5

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАННОЙ МАРКИ СТАЛИ ..... 5

5 ВЫБОР ВИДА И СПОСОБА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ..... 6

### 6 НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

6.1 Предварительная термическая обработка ..... 6

6.2 Окончательная термическая обработка ..... 7

### 7 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ ..... 8

8 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ  
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ..... 8

9 СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА ОСНОВНУЮ  
ОПЕРАЦИЮ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ..... 9

10 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ УСЛОВИЯМ  
ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ..... 9

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..... 11

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 2   |

**ФГБОУ ВПО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Факультет: «Механический»

Кафедра: «Технология металлов и ремонт машин»

Направление: «Агроинженерия»

Форма обучения: очная

Курс, группа: 2, 1

**ЗАДАНИЕ**  
на расчетно-графическую работу

Вариант

**Иванов Иван Иванович**

(Фамилия, имя, отчество студента)

**1 Тема работы:** Разработка технологического процесса термической обработки ролика подшипника.

**2 Исходные данные:** 1) Деталь: ролик подшипника качения;

2) Марка стали: ШХ15 ГОСТ 801-90;

3) Тип производства: массовое.

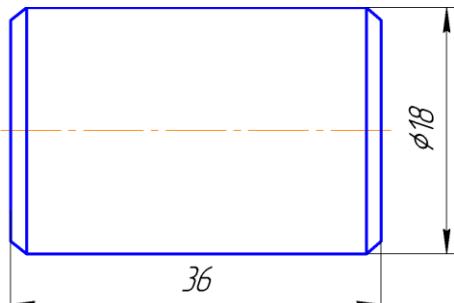


Рисунок 1 Ролик подшипника качения

**3 Содержание работы:** 1. Исходные данные; 2. Характеристика детали; 3. Анализ условий работы детали; 4. Характеристика заданной марки стали; 5. Выбор вида и способа термической обработки; 6. Назначение режимов предварительной и окончательной термической обработки; 6.1 Предварительная термическая обработка, 6.2 Окончательная термическая обработка; 7. Последовательность всех операций изготовления деталей; 8. Выбор оборудования для окончательной термической обработки; 9. Составление технологической карты на основную операцию окончательной термической обработки. 10. Разработка мероприятий по безопасным условиям труда и экологической безопасности; 11. Составление списка использованной литературы.

**4 Дата выдачи задания:**

**5 Срок сдачи студентом законченной работы:**

Руководитель: \_\_\_\_\_ / профессор Левин Э.Л.

Задание принял к исполнению: \_\_\_\_\_ / Иванов И.И.

## 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование детали - ролик подшипника;

Марка стали - ШХ15;

Тип производства - массовый.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТАЛИ

Ролик представляет собой деталь цилиндрической формы, имеющую фаски по торцевым поверхностям. Заготовкой является прокат горячекатаной или холоднотянутой стали.

## 3 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ДЕТАЛИ

Ролик является элементом подшипника качения; при работе подвергается большим контактным нагрузкам циклического характера, приложенным на чрезвычайно малую площадь (линия касания ролика наружной и внутренней обоймы роликоподшипника). Твердость поверхности ролика HRC<sub>3</sub> 62...65, является максимальной, которую можно достигнуть для стали. Цилиндрическая поверхность ролика полируется.

## 4 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАННОЙ МАРКИ СТАЛИ

Сталь ШХ 15:

- по назначению – шарико- и роликоподшипниковая;
- по химическому составу – заэвтектоидная, хромистая, низколегированная;

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 5   |

- по качеству - высококачественная;
- по виду упрочняющей обработки – закаливаемая.

Таблица 1 Химический состав стали ШХ15 в % по ГОСТ 801-90, /5/

| C           | Mn        | Si          | Cr         | Не более |       |      |      |
|-------------|-----------|-------------|------------|----------|-------|------|------|
|             |           |             |            | Ni       | P     | S    | Cu   |
| 0,95...1,05 | 0,2...0,4 | 0,17...0,34 | 1,3...1,65 | 0,3      | 0,027 | 0,02 | 0,25 |

Температура критических точек, /5/:

$$A_{C_1} = 724^{\circ}\text{C}; A_{\alpha_1} = 694^{\circ}\text{C}; A_{C_{cm}} = 750^{\circ}\text{C};$$

Температура мартенситной точки:  $M_H = 110^{\circ}\text{C}$ .

Примерная величина критической скорости закалки  $V_{kp} = 30 \dots 40 \text{ }^{\circ}\text{C/c}$ .

Твердость стали в холоднокатаном состоянии - НВ 2250...2400.

## 5 ВЫБОР ВИДА И СПОСОБА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

С целью улучшения обрабатываемости заготовки – ролика резанием и подготовки структуры стали к окончательной термической обработке следует провести предварительную термическую обработку – отжиг, а после черновой механической обработки изделия – закалку с отпуском.

## 6 НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

### 6.1 Предварительная термическая обработка

Предварительная термическая обработка – циклический (маятниковый) отжиг на зернистый перлит.

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис | 6 |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|---|
|      |     |          |         |     |     |   |

Температура нагрева для отжига рассчитывается по формуле:

$$T_H = A_{C_1} + (30...50)^\circ\text{C} = 724 + (30...50)^\circ\text{C} = 760...780^\circ\text{C} \quad (1)$$

Отжиг проводится в следующей последовательности:

Нагрев до температуры 760...780°C;

Медленное охлаждение до 680°C; выдержка в течении 1...3 мин; нагрев до 740°C и в такой последовательности 3...5 циклов.

После такой обработки сталь ШХ15 приобретает следующие механические свойства:

HB 1790... 2070;

$\sigma_B = 590...730 \text{ МПа};$

$\delta = 15...20\%;$

KCU = 44 Дж/см<sup>2</sup>;

$\sigma_{-1} = 334 \text{ МПа}$

Структура стали после предварительной термической обработки – зернистый перлит с глобулярными включениями вторичного цементита. После отжига проводится черновая механическая обработка – точение на токарных станках-автоматах.

## 6.2 Окончательная термическая обработка

Операции окончательной термической обработки выбираются в зависимости от технических (т.е. эксплуатационных) требований к заданной детали. Так как по техническим требованиям необходима максимальная твердость и высокая контактная и циклическая прочность, выбираются, с учетом марки стали, следующие операции термической обработки:

- 1) объемная закалка;
- 2) низкотемпературный отпуск.

Температура нагрева при закалке рассчитывается по формуле:

$$T_H = A_{C_1} + (20...30)^\circ\text{C} = 724 + (20...30)^\circ\text{C} = 745...755^\circ\text{C} \quad (2)$$

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 7   |

Продолжительность нагрева 35...40 мин.

Охлаждающей средой для стали ШХ15 служит маловязкое масло (например, трансформаторное или веретенное).

После закалки проводится низкотемпературный отпуск при температуре 150...160 °C, в течении 1,5...2 часов.

Окончательная структура металла детали после термической обработки: мелкоигольчатый отпущеный мартенсит с вторичным цементитом глобулярной формы; твердость HRC<sub>9</sub> 62... 65.

## 7 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ

Последовательность всех операций изготовления ролика можно изобразить графиком в координатах «температура – время». Операции обработки указаны №№ - от 1 до 6 включительно; операции контроля – буквами от *a* до *g*, (рисунок 1).

## 8 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Выбор оборудования производится в соответствии с назначенными операциями и рассчитанными режимами термической обработки.

Выбираются:

- для нагрева под закалку - закалочный конвейерный электропечной агрегат с защитной (контролируемой) атмосферой СКЗ - 12.100.10/9.

Техническая характеристика агрегата:

$t_{H\max} = 900^{\circ}\text{C}$ ;

$N = 650 \dots 850 \text{ кВт}$ ;

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 8   |

Площадь пода -  $1,2 \times 10$  м.

Для отпуска выбирается отпускной конвейерный электропечной агрегат с защитной (контролируемой) атмосферой СКО - 20.155.04/3.

Техническая характеристика агрегата:

$t_{H\max} = 350^{\circ}\text{C}$ ;

$N = 350$  кВт;

Площадь пода -  $2,0 \times 4,5$  м.

## 9 СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА ОСНОВНУЮ ОПЕРАЦИЮ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ


Составляется технологическая карта на операцию «Закалка ролика подшипника качения».

Технологическая карта приведена в конце работы.

## 10 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНЫМ УСЛОВИЯМ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Все работающие должны регулярно (2 раза в год) проходить инструктаж по безопасным приемам работы с оборудованием.
2. Загрузку и выгрузку деталей из электропечных агрегатов проводить после их выключения из электросети.
3. Не допускать перегрев закалочных жидкостей.
4. Обязательно использовать спецодежду и спецобувь.
5. При появлении неисправностей в работе агрегатов немедленно их отключать и сообщить об этом мастеру или сменному инженеру.
6. Соблюдать экологические требования при работе с веществами загрязняющими почву и воздух.

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 9   |

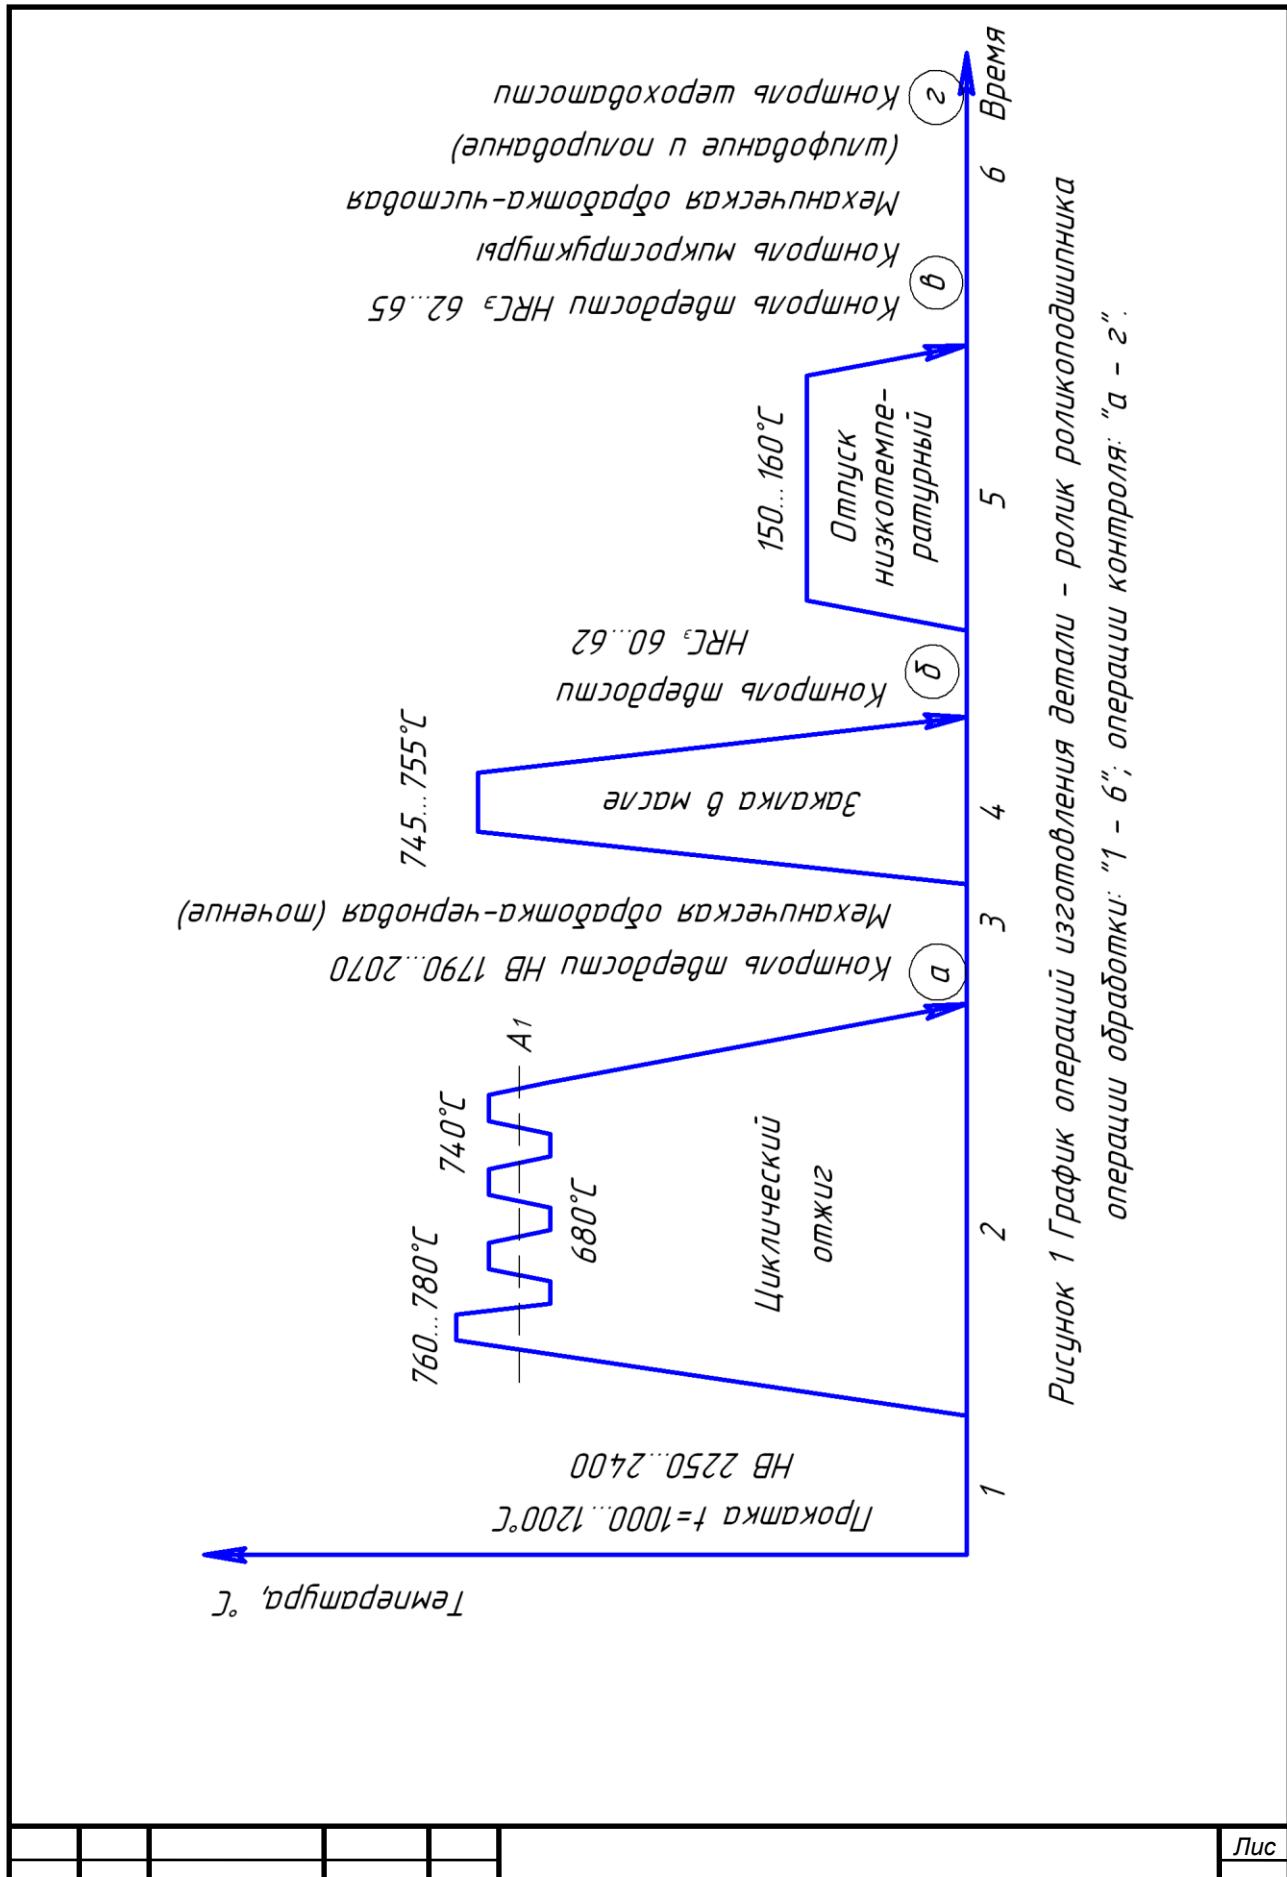


## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Самостоятельная работа студента. Стандарт организации СТО 0493582-004-2010. Уфа: БГАУ, 2010. - 36 с.
2. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов. Уфа: БГАУ, 2013. - 156 с.
3. Стерин И.С. Машиностроительные материалы. Основы металловедения и термической обработки. Изд. Политехника, Санкт-Петербург, 2003. - 344 с.
4. Лахтин Ю.М. Материаловедение. Учеб. Для вузов. – М.: «Альянс», 2009. – 528 с.
5. Марочник сталей и сплавов. Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиностроение, 2003. – 784 с.
6. Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1. – М.: КолосС, 2008. – 447 с.
7. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 2. [В.Ф. Карпенков и др.]. – М.: КолосС, 2006. – 312 с.

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 11  |

| БГАУ                       |      | Операционная карта термической обработки                            |         | Лит.                       |      | Ролик подшипника    |        | Наименование операции          |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|------|---|---------|----------------------------|------|---------------------|--------|--------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
|                            |      | № участка   | № опер. |                            |      |                     |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |
| Закалка                    |      |   |         |                            |      |                     |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      |   |         |                            |      |                     |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      | Материал (марка, ГОСТ)  |         | Масса детали, кг           |      | Габаритные размеры  |        | Твердость до термообработки    |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      | Сталь ШХ15, ГОСТ 801-90   |         | 0,05                       |      | 18 × 36             |        | HB1790...2070                  |      |  |  |  |  |  |  |
| Код обрабр. агрегата, дет. |      | Оборудование (наименование, модель, основные данные)                |         |                            |      |                     |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |
| 400                        |      | Конвейерный закалочный агрегат СКЗ-12.100.10/9                      |         |                            |      |                     |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      | Размер партии, шт   |         | Разряд рабочего            |      | Норма выработки, шт |        | Твердость после термообработки |      |  |  |  |  |  |  |
| 400                        |      | //  |         | -                          |      | HRC 60...62         |        | Глубина слоя закалки, мм       |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      | Приспособление и инструмент (код, наименование)                     |         | Среда                      |      | Режим обработки     |        | Основные указания              |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      |   |         |                            |      |                     |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |
| Содержание перехода        |      |   |         |                            |      |                     |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |
| 1                          |      | Уложить детали в поддон и поместить в печь                          |         | Поддон цеховой печной      |      | Зашитная            |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      |   |         |                            |      |                     |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |
| 2                          |      | Нагреть детали  |         | - этаногаз                 |      | 745...755           |        | 35...40                        |      |  |  |  |  |  |  |
| 3                          |      | Извлечь поддон с деталями из печи и опустить в закалочный бак       |         | Масло                      |      |                     |        | Контроль твердости 5%          |      |  |  |  |  |  |  |
| 4                          |      | Извлечь детали из закалочного бака, переложить в поддон для очистки |         | Поддон цеховой для очистки |      | 40...50°C           |        | микроструйка                   |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      |   |         |                            |      |                     |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      |   |         |                            |      |                     |        | тифры 1%                       |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      |   |         |                            |      |                     |        | лист                           |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      |   |         |                            |      |                     |        | листов                         |      |  |  |  |  |  |  |
|                            |      |   |         |                            |      |                     |        | 1                              |      |  |  |  |  |  |  |
| Изм.                       | Лист | № док.  | Подпись | Дата                       | Изм. | Лист                | № док. | Подпись                        | Дата |  |  |  |  |  |  |
|                            |      |   |         |                            |      |                     |        |                                |      |  |  |  |  |  |  |

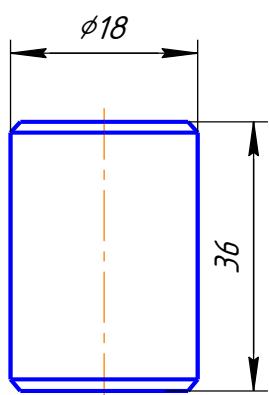

## 1.4 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Таблица 1.1 Варианты заданий по термической обработке









| № п/п | Наименование детали                         | <i>Номера групп</i> |         |          |
|-------|---|---------------------|---------|----------|
|       |   | 1                   | 2       | 3        |
| 1     | Коленчатый вал                              | 50Х                 | 40Х     | 45       |
| 2     | Распределительный вал                       | 38ХС                | 35Г2    | 50Х      |
| 3     | Ось коромысел клапанов                      | 40Х                 | 50      | 50Г      |
| 4     | Шатун                                       | 40ХФА               | 40Г2    | 45ХМ     |
| 5     | Поршневой палец<br>дизельного двигателя     | 20ХГСА              | 18ХГТ   | 20Г      |
| 6     | Коромысло                                   | 45                  | 40Г     | 40Л      |
| 7     | Клапан впускной                             | 40ХФА               | 45ХН    | 40Г2     |
| 8     | Кулачковый вал<br>топливного насоса         | 40Г2                | 38ХС    | 40Х      |
| 9     | Ось коленчатая                              | 55                  | 40      | 40Г2     |
| 10    | Цапфа рамы                                  | 60                  | 55      | 40ХНА    |
| 11    | Ось качания                                 | 40ХН                | 45Г     | 45Х2     |
| 12    | Рессора спиральная                          | 60С2Г               | 70С3А   | 60Г      |
| 13    | Рессора листовая                            | 50ХФА               | 55ХГР   | 65Г      |
| 14    | Вал первичный коробки передач               | 50                  | 60      | 55       |
| 15    | Шестерня подвижная                          | 20ХН                | 20ХГР   | 30ХРА    |
| 16    | Поршневой палец карбюраторного<br>двигателя | 40Г                 | 40ХН    | 38ХГН    |
| 17    | Крестовина кардана                          | 18ХГТ               | 20Х2Н4А | 25ХГС    |
| 18    | Крестовина дифференциала                    | 38ХМА               | 38ХА    | 30ХГС    |
| 19    | Полуось                                     | 30ХНЗА              | 35Х     | 38ХА     |
| 20    | Вилка карданного вала                       | 45Г                 | 50Г     | 35Х      |
| 21    | Кулак тормозной                             | 45Г2                | 45Х     | 45Х      |
| 22    | Палец гусеницы                              | 40ХС                | 45      | 50ХН     |
| 23    | Шестерня ведущая                            | 15ХГН               | 27ХГР   | 25Г      |
| 24    | Червяк рулевого управления                  | 38ХНЗМА             | 38ХМА   | 40ХН     |
| 25    | Ролик червяка рулевого управления           | 35ХГСА              | 35ХМ    | 38Х2НМ   |
| 26    | Шкворень поворотного кулака                 | 50ХН                | 40ХФА   | 45ХН2МФА |
| 27    | Шестерня с валом                            | 20ХНЗА              | 20ХН2М  | 20ХНР    |
| 28    | Палец рессоры                               | 45Х                 | 40ХС    | 40Г      |
| 29    | Ось поддерживающего ролика                  | 35Г2                | 40ХНМА  | 50       |
| 30    | Вал приводной                               | 38ХМА               | 35ХМ    | 38ХС     |

## Продолжение таблицы 1.1







| № п/п     | Наименование детали                         | <i><b>Номера групп</b></i> |          |          |
|-----------|---|----------------------------|----------|----------|
|           |   | <b>4</b>                   | <b>5</b> | <b>6</b> |
| <b>1</b>  | Коленчатый вал                              | 40ХН                       | 38ХА     | 40Г      |
| <b>2</b>  | Распределительный вал                       | 38ХА                       | 40Г      | 50ХН     |
| <b>3</b>  | Ось коромысел клапанов                      | 38ХС                       | 40ХН     | 40ХС     |
| <b>4</b>  | Шатун                                       | 50ХН                       | 50Г2     | 45Х2     |
| <b>5</b>  | Поршневой палец<br>дизельного двигателя     | 25ХГТ                      | 40ХГР    | 20ХМ     |
| <b>6</b>  | Коромысло                                   | 40Х                        | 45Г      | 50Х      |
| <b>7</b>  | Клапан впускной                             | 38ХГН                      | 38ХА     | 38ХС     |
| <b>8</b>  | Кулачковый вал<br>топливного насоса         | 40Г                        | 50Х      | 45       |
| <b>9</b>  | Ось коленчатая                              | 45                         | 50       | 60       |
| <b>10</b> | Цапфа рамы                                  | 40                         | 45       | 50       |
| <b>11</b> | Ось качания                                 | 45Г2                       | 40Г2     | 40ХФА    |
| <b>12</b> | Рессора спиральная                          | 55ХГР                      | 70С2ХА   | 65С2ВА   |
| <b>13</b> | Рессора листовая                            | 50ХФА                      | 55ХГР    | 55С2     |
| <b>14</b> | Вал первичный коробки передач               | 40ХФА                      | 45Х2     | 55       |
| <b>15</b> | Шестерня подвижная                          | 12ХН3А                     | 12Х2Н4А  | 18ХГТ    |
| <b>16</b> | Поршневой палец карбюраторного<br>двигателя | 50                         | 38ХС     | 40Х      |
| <b>17</b> | Крестовина кардана                          | 20ХН2М                     | 18Х2Н4МА | 20ХГСА   |
| <b>18</b> | Крестовина дифференциала                    | 40ХС                       | 40ХФА    | 40ХН     |
| <b>19</b> | Полуось                                     | 35ХМ                       | 35Г      | 30ГСА    |
| <b>20</b> | Вилка карданного вала                       | 45Х                        | 40ХС     | 40Г2     |
| <b>21</b> | Кулак тормозной                             | 40ХНМА                     | 40ХФА    | 45Г2     |
| <b>22</b> | Палец гусеницы                              | 50Х                        | 50ХН     | 45ХН     |
| <b>23</b> | Шестерня ведущая                            | 25ХГСА                     | 20ХН2М   | 20Х2Н4А  |
| <b>24</b> | Червяк рулевого управления                  | 35ХМ                       | 38ХГН    | 38ХГН    |
| <b>25</b> | Ролик червяка рулевого управления           | 38ХГН                      | 35Г2     | 35ХМ     |
| <b>26</b> | Шкворень поворотного кулака                 | 45Х2                       | 45ХНМ    | 50Г2     |
| <b>27</b> | Шестерня с валом                            | 20ХГНР                     | 20ХМ     | 12Х2Н4А  |
| <b>28</b> | Палец рессоры                               | 40ХНА                      | 40ХНМФ   | 45Г      |
| <b>29</b> | Ось поддерживающего ролика                  | 40Г2                       | 40Х      | 38ХМА    |
| <b>30</b> | Вал приводной                               | 35Г                        | 40Г      | 35Г2     |

Таблица 1.2 Чертежи деталей к вариантам заданий по термической обработке

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Коленчатый вал                       | Распределительный вал            |
|                                      |                                  |
| Ось коромысел клапанов               | Шатун                            |
|                                      |                                  |
| Поршневой палец дизельного двигателя | Коромысло                        |
|                                      |                                  |
| Клапан впускной                      | Кулачковый вал топливного насоса |
|                                      |                                  |
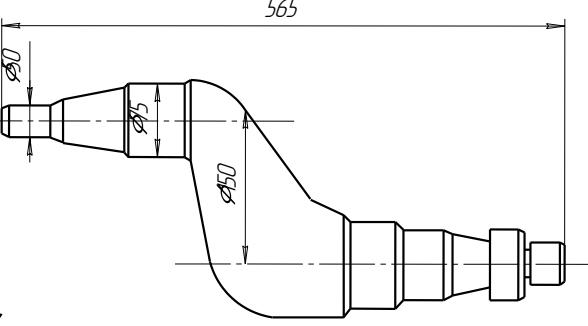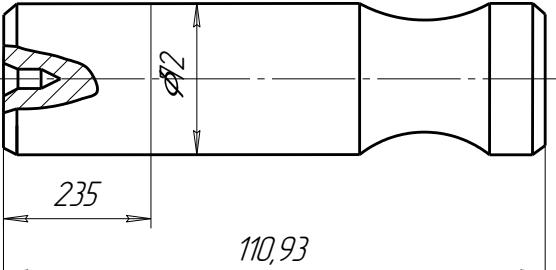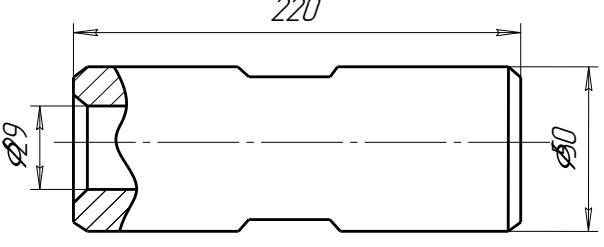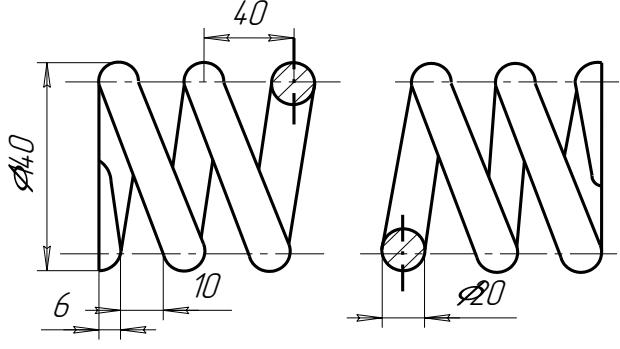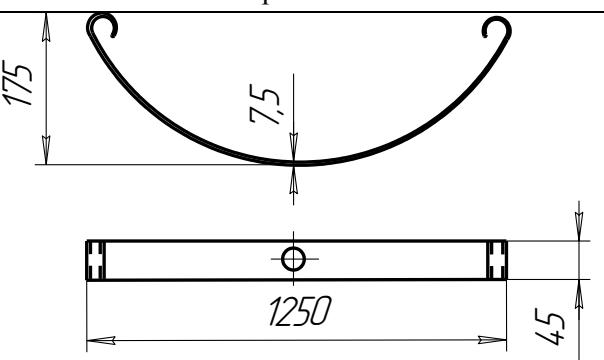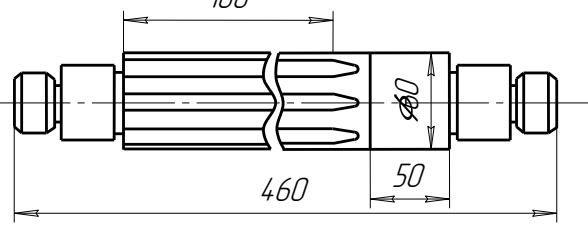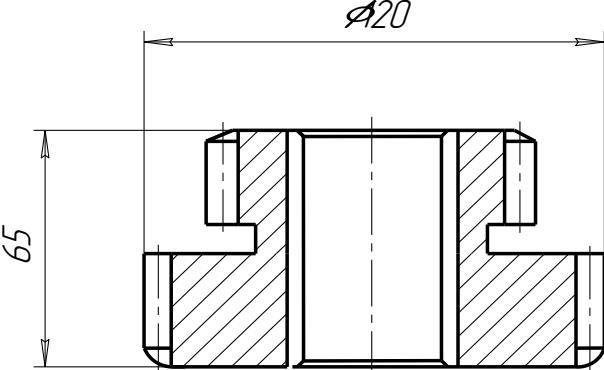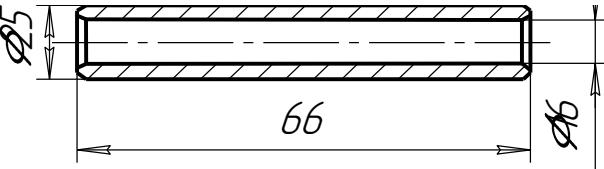
|  |   |
|--|---|
| <p><b>Ось коленчатая</b></p>        | <p><b>Цапфа рамы</b></p>                                  |
| <p><b>Ось качания</b></p>           | <p><b>Рессора спиральная</b></p>                          |
| <p><b>Рессора листовая</b></p>    | <p><b>Вал первичный коробки передач</b></p>             |
| <p><b>Шестерня подвижная</b></p>  | <p><b>Поршневой палец карбюраторного двигателя</b></p>  |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <p>Крестовина кардана</p> | <p>Крестовина дифференциала</p>   |
| <p>Полуось</p>            | <p>Вилка карданного вала</p>      |
| <p>Кулак тормозной</p>    | <p>Палец гусеницы</p>             |
| <p>Шестерня ведущая</p>   | <p>Червяк рулевого управления</p> |
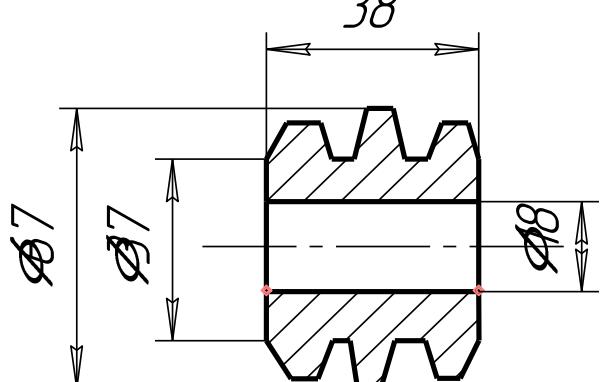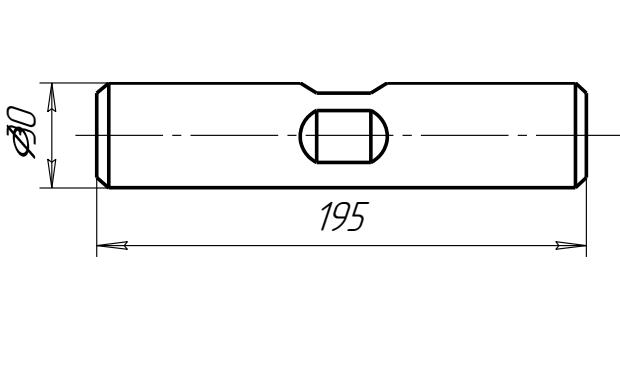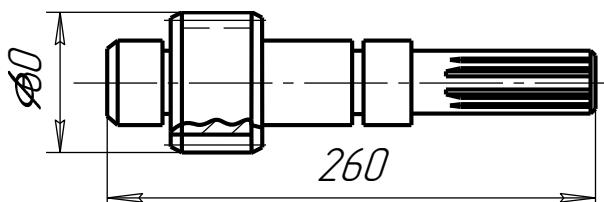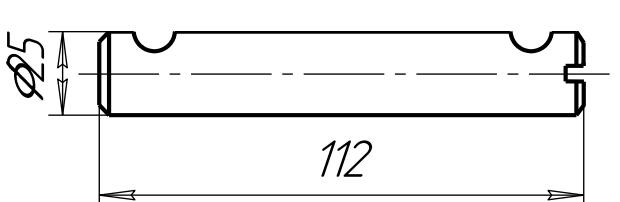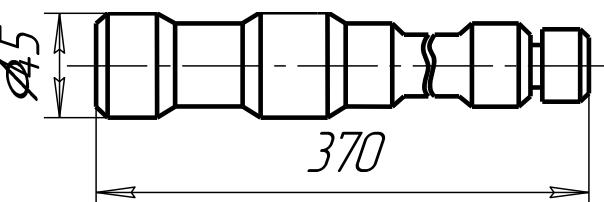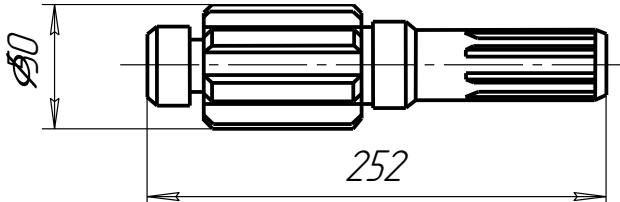
|   |  |
|---|--|
| Ролик червяка рулевого управления   | Шкворень поворотного кулака  |
|    |    |
| Шестерня с валом  | Палец рессоры  |
|    |    |
| Ось поддерживающего ролика  | Вал приводной  |
|  |  |

# РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

## РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ

### 2.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

#### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ

**1 Форма подготовки (разделка) кромок** свариваемых изделий определяется по ГОСТ 5264-80 в зависимости от толщины свариваемых изделий и типа сварного соединения. При толщине свариваемых изделий не более 6 мм разделку кромок не производят.

**2 Тип электрода** указывает на прочность металла шва (например, тип Э42 соответствует  $\sigma_b = 420$  МПа, Э50 -  $\sigma_b = 500$  МПа и т.д.) и выбирается в зависимости от прочности основного металла свариваемого изделия с целью обеспечения равной прочности основного металла и металла шва (приложение 2.1).

**3 Марка электрода** выбирается по справочным данным, в соответствии с выбранным типом электрода (приложение 2.2 и 2.3), в зависимости от используемого источника тока, положения шва в пространстве и других требований.

Например, сварку в положениях, отличных от нижнего, лучше выполнять электродами с тугоплавким покрытием на постоянном токе обратной полярности. Постоянный ток обратной полярности применяется также при сварке тонкостенных деталей и сталей с низкой теплопроводностью (легированные стали). Источники переменного тока проще по устройству, надежнее в эксплуатации и имеют более высокий коэффициент полезного действия, что также должно учитываться при выборе марки электрода. Характеристика электрода: условное обозначение по ГОСТу, расшифровка.


Марки электродов для сварки конструкционных сталей даны в приложении 2.2.

**4 Диаметр электрода** (стержня) в мм, выбирается в зависимости от толщины  $S$  свариваемых изделий по формуле

$$d_s = S/2 + 1$$

При сварке изделий толщиной более 10 мм диаметр электрода берется 6–8 мм вне зависимости от толщины изделий, а сварку производят многослойным швом.

На практике, в целях уменьшения массы расплавленного металла, диаметр стержня электрода принимают не более:

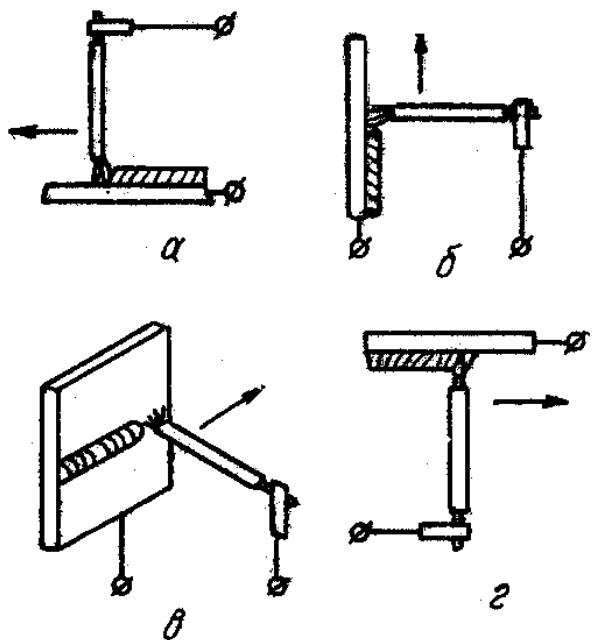

- при сварке нижних швов стыковых и нахлесточных соединений – 6мм;
- нижних швов тавровых и угловых соединений – 5мм;
- потолочных швов – 4мм;
- горизонтальных и вертикальных швов – 5мм (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 Расположение швов в пространстве: *а* – нижнее; *б* – вертикальное; *в* – горизонтальное; *г* – потолочное.

Величину сварочного тока в А, рассчитывают по формуле

$$J_{\text{св}} = K \cdot d_s,$$

где К – коэффициент плотности тока; А/мм – зависящий от материала стержней электродов (для металлических электродов 40...50, угольных 5...8, графитовых 18...20).

С увеличением теплопроводности свариваемых металлов сварочный ток увеличивается. Так при сварке алюминия  $J_{\text{св}}^{\text{Al}} = (1,3 \dots 1,5) J_{\text{св}}^{\text{Fe}}$ .

При сварке легированных сталей, имеющих пониженную теплопроводность по сравнению с углеродистыми, сварочный ток необходимо уменьшать (сварка ведется на так называемом мягком режиме)  $J_{\text{св}}^{\text{лег}} = (0,8 \dots 0,9) J_{\text{св}}^{\text{угл}}$ .

При сварке на переменном токе из-за пониженной ионизации дугового промежутка требуется повышенный сварочный ток  $J_{\text{св}}^{\text{пер}} = (1,1 \dots 1,2) J_{\text{св}}^{\text{пост}}$ .

Окончательно величину сварочного тока устанавливают с учетом соотношения толщины металла *S* и диаметра электрода *d<sub>s</sub>*. При *S*>3*d<sub>s</sub>*, сварочный ток увеличивают на 10 ... 15%, а при *S*<1,5*d<sub>s</sub>*, уменьшают на 10...15%. При сварке горизонтальных, вертикальных и потолочных швов, величину сварочного тока уменьшают по сравнению с сварочным током при сварке нижних швов на 10...15%.

**6 Длина дуги** в мм, зависит от диаметра электрода и определяется по формуле

$$l_d = 0,5 (d_s + 2)$$

При увеличении длины дуги больше номинальной, время соприкосновения расплавленной капли жидкого металла с атмосферой воздуха увеличивается и тем самым увеличивается возможность насыщения жидкого

металла азотом, водородом, что снижает механические свойства сварного соединения. Уменьшения длины дуги в сравнении с номинальной, приводит к неустойчивому горению электрической дуги.

### 7 Напряжение дуги $U_d$

Напряжение дуги при ручной дуговой сварке изменяется в сравнительно узких пределах и при проектировании технологических процессов выбирается на основании рекомендаций паспорта на данную марку электродов. Приближенно напряжение дуги в В, можно рассчитывать по формуле:

$$U_d = U_{ak} + U_d \cdot I_d ,$$

$U_{ak}$ = 10...12 В – постоянный коэффициент, выражющий сумму падений напряжения на катоде и аноде дуги, не зависящий от длины дуги;

$U_d$  = 2,5 – среднее падение напряжения на единицу длины дуги, В/мм;

$I_d$  – длина дуги, мм.

Ориентировочно напряжение дуги, можно определить по графику, приведенному на рисунке 2.2.

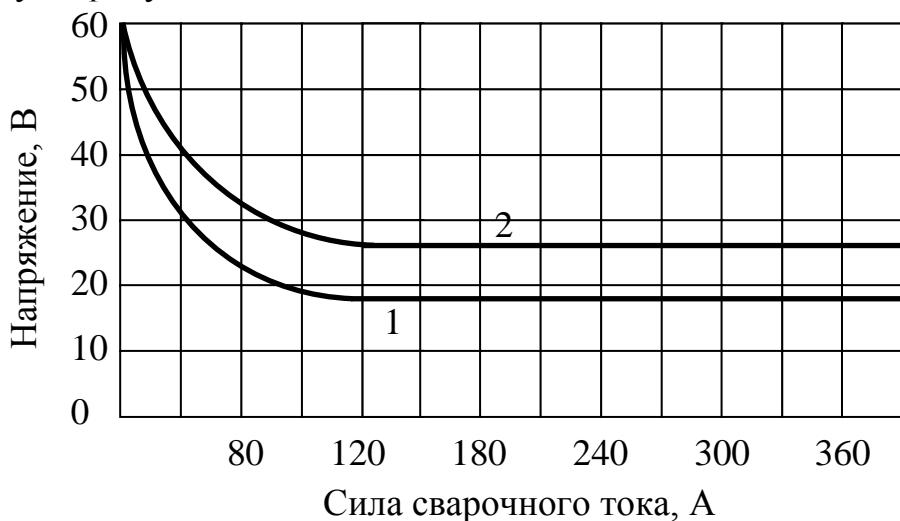


Рисунок 2.2. Статические вольтамперные характеристики сварочной дуги.

1 – длина дуги 2 мм; 2 – длина дуги 5 мм.

### 8 Масса наплавленного металла в граммах, определяется по формуле

$$Q_n = F_w \cdot L_w \cdot \rho ,$$

где  $F_w$  – площадь поперечного сечения шва,  $\text{мм}^2$ ;  $L_w$  – длина шва, мм;

$\rho$  - плотность наплавленного металла,  $\text{г}/\text{мм}^3$  (для стали  $\rho = 7,8 \cdot 10^{-3} \text{ г}/\text{мм}^3$ )

Расчет площади поперечного сечения шва объясним на примере сварного соединения С15, эскизы которого приведены на рисунке 2.3.

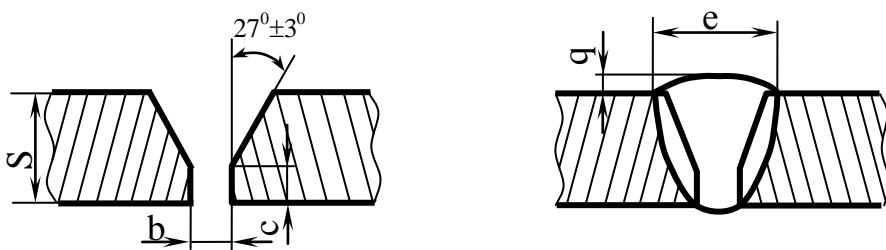


Рисунок 2.3 Сварное соединение до и после сварки

За расчетное сечение принимают ту часть сварного шва, которая заполняется за счет электродного металла (рисунок 2.4).

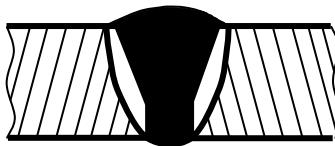


Рисунок 2.4 Расчетное сечение шва

Расчетное сечение разбиваем на элементарные фигуры (рисунок 2.5).

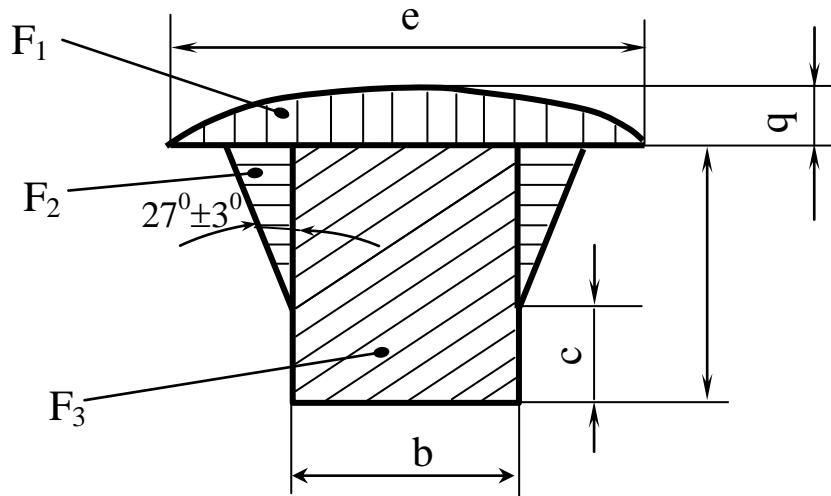


Рисунок 2.5 К расчету площади сечения шва

Площадь сечения  $F$  (в  $\text{мм}^2$ ) находим как сумму площади элеменов шва

$$F_{\text{ш}} = F_1 + 2F_2 + F_3$$

На рисунке 2.6 показаны фигуры, используемые для вычисления площадей сечения швов.

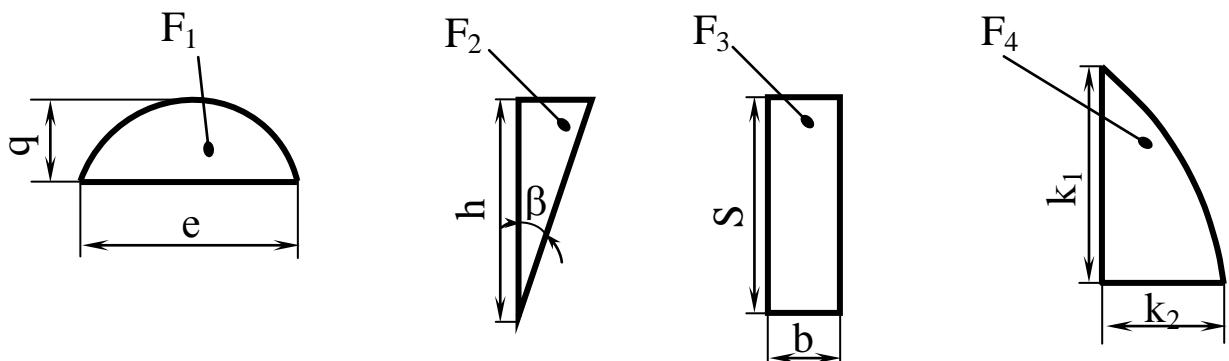


Рисунок 2.6 Элементы сечений сварных швов

Площади этих фигур вычисляются по формулам:

- сегмента  $F_1 = \frac{2}{3} e \cdot q$
- треугольника  $F_2 = h^2 \cdot \operatorname{tg}\beta/2$
- прямоугольника  $F_3 = b \cdot s$
- выпуклого треугольника  $F_4 = (k_1 \cdot k_2/2) \cdot k_y$

где  $k_y$  – коэффициент усиления шва (учитывает его выпуклость).

Рекомендуемые значения  $k_y$  приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Коэффициенты усиления шва

| $(k_1 + k_2)/2$ | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 10 | 12 – 20 |
|-----------------|-------|-------|--------|---------|
| $k_y$           | 1,5   | 1,35  | 1,25   | 1,15    |

**9 Скорость сварки** в м/ч определяется по формуле:

$$V_{\text{св}} = J_{\text{св}} \cdot K_h / F_w \cdot \rho ,$$

где  $K_h$  – коэффициент наплавки выбранного электрода, г/(А·ч);

$F_w \cdot \rho = Q$  – масса наплавленного металла на 1 м длины, г/м.

Максимальная скорость сварки обычно составляет 15 м/ч.

**10 Основное (технологическое) время** в часах измеряется временем горения сварочной дуги и вычисляется по формуле:

$$t_o = Q_h / J_{\text{св}} \cdot K_h$$

### 11 Штучное время сварки

При нормировании сварочных работ различают время чистого горения дуги  $t_o$  (основное время) и время, необходимое на сварку с учетом потерь времени на подготовку изделия к сварке, замену в электрододержателе сгоревших электродов на новые и время на естественные надобности,  $T_{\text{шт}}$  (штучное время). Эти величины связаны формулой

$$T_{\text{шт}} = t_o / K ,$$

где  $K$ -коэффициент использования сварочного поста (в зависимости от типа производства и вида сварочных работ:  $K=0,6\dots 0,8$  – в условиях промышленных предприятий,  $K=0,4\dots 0,6$  для ремонтных и монтажных условий).

**12 Расход электродов** в граммах, определяется по формуле:

$$Q_s = Q_h + Q_o + Q_y + Q_w ,$$

где,  $Q_o$  – потери на огарки (10…15% от  $Q_h$ ), г;

$Q_y$  – потери на угар и разбрзгивание (5…10% от  $Q_h$ ), г;

$Q_w$  – потери на шлакообразование (20…35% от  $Q_h + Q_o + Q_y$ ), г.

Расход электродов можно также определить по упрощенной формуле:

$$Q_s = (1,3 \dots 1,4) Q_h$$

**13 Расход электроэнергии** в кВт·ч, определяется по формуле:

$$P = U_d \cdot J_{\text{св}} \cdot t_o / \eta \cdot 1000 + M_x (T - t_o) ,$$

где  $U_d$  – напряжение дуги, В;

$\eta$  – КПД источника питания (для трансформатора при  $J_{\text{св}}=100\dots 450$  А равен 0,8 … 0,85, для генератора 0,3 … 0,4);

$M_x$  – мощность холостого хода источника питания (для трансформатора 0,2 … 0,4 кВ·А, для генератора 2…3 кВ·А);

$T$  – общее (рабочее и холостое) время работы источника питания, ч.

**14 Вид тока** (постоянный или переменный) зависит от источника сварочного тока (трансформатор, преобразователь, выпрямитель или сварочный агрегат). Источник сварочного тока выбирают в зависимости от принятой марки электрода. Если имеется только один источник сварочного тока, то его особенности следует учитывать при выборе марки электрода.

Выбор полярности (при использовании источника постоянного сварочного тока) зависит от толщины свариваемых изделий и принятой марки

электрода. Обычно применяют прямую полярность («минус» на электроде, «плюс» на изделии). При сварке изделий малой толщины для уменьшения их нагрева с целью предотвращения «прожога» и при сварке легированных сталей выбирают обратную полярность («плюс» на электроде, «минус» на изделии).

**15 Источник сварочного тока** выбирается в соответствии с принятым видом тока (постоянный или переменный), найденной величиной сварочного тока и условиями сварки (сварка в помещении или на открытом воздухе). При выборе источника сварочного тока необходимо использовать справочные пособия и приложение 2.1 и 2.2.

Источниками сварочного тока при сварке на переменном токе являются *сварочные трансформаторы*; при сварке на постоянном токе – *сварочные генераторы, преобразователи, сварочные выпрямители; сварочные агрегаты*.

Источник сварочного тока для ручной электродуговой сварки должен иметь крутопадающую внешнюю (вольтамперную) характеристику для того, чтобы:

- 1) сохранять постоянное значение  $J_{\text{св}}$  при колебании длины дуги;
- 2) ограничить величину тока короткого замыкания  $J_{\text{кз}}$  ( $J_{\text{кз}} < 2J_{\text{св}}$ ).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Типы электродов для сварки конструкционных сталей и свойства металла шва при их применении

**Электроды для сварки конструкционных и низколегированных сталей:** для сталей обычной прочности предназначены электроды Э34, Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55, Э60, Э60А; для конструкционных сталей повышенной прочности — электроды Э70, Э85, Э100, Э125, Э145.

| Тип<br>электрода | Металл шва или<br>наплавленный металл |              |                           | Содержание в<br>металле шва, % |      | Основное<br>назначение  |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|------|---|
|                  | $\sigma_b$ ,<br>МПа                   | $\delta$ , % | $a_h$ , Дж/м <sup>2</sup> | S                              | P    |   |
|                  |                                       | не менее     | не более                  |                                |      |   |
| Э34              | 340                                   | -            | -                         | 0,05                           | 0,05 | Для сварки<br>малоуглеродистых и<br>низколегированных<br>сталей |
| Э42              | 420                                   | 18           | 8                         | 0,05                           | 0,05 |   |
| Э42А             | 420                                   | 22           | 14                        | 0,04                           | 0,04 |   |
| Э46              | 460                                   | 18           | 8                         | 0,05                           | 0,05 |   |
| Э46А             | 460                                   | 22           | 14                        | 0,04                           | 0,04 |   |
| Э50              | 500                                   | 16           | 6                         | 0,05                           | 0,05 | Для сварки среднеуглеродистых и низколегированных сталей        |
| Э50А             | 500                                   | 20           | 13                        | 0,04                           | 0,04 |   |
| Э55              | 550                                   | 20           | 12                        | 0,04                           | 0,04 |   |
| Э60              | 600                                   | 16           | 6                         | 0,04                           | 0,04 | Для сварки<br>легированных сталей<br>повышенной<br>прочности    |
| Э60А             | 600                                   | 18           | 10                        | 0,04                           | 0,04 |   |
| Э70              | 700                                   | 12           | 6                         | 0,04                           | 0,04 |   |
| Э85              | 850                                   | 12           | 5                         | 0,04                           | 0,04 |   |
| Э100             | 1000                                  | 10           | 5                         | 0,04                           | 0,04 |   |
| Э125             | 1250                                  | 6            | 4                         | 0,04                           | 0,04 |   |
| Э145             | 1450                                  | 5            | 4                         | 0,04                           | 0,04 |   |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 Электроды для сварки конструкционных сталей

| Тип             | Марка         | Род и полярность тока                     | Положение сварка     | Коэф. наплавки, г/А·ч |  |
|-----------------|---------------|---|----------------------|-----------------------|--|
| Э42-Р           | ЦМ-7          | Переменный и постоянный, любая полярность | Все положения        | 10,6                  |  |
| Э42-Т           | ОМА-2         |   |                      | 15                    |  |
| Э42-О           |               |   |                      | 10                    |  |
| Э42-О           | ВСЦ-2         | Постоянный, любая полярность              |                      | 10                    |  |
| Э42А-Ф          | УОНИ-13/45    | Постоянный на электроде +                 |                      | 8,5                   |  |
| Э46-Т           | МР-3<br>ОЗС-6 | Переменный и постоянный, любая полярность | Все положения        | 7,8<br>10,5           |  |
| Э46-Т           | ОЗС-3         | Переменный и постоянный на электроде +    |                      | 15                    |  |
| Э46-Т           | АНО-4         | Переменный и постоянный, любая полярность |                      | 8,5                   |  |
| Э46А-Ф          | Э-138/4БН     | Постоянный на электроде +                 |                      | 8,5                   |  |
| Э50-О           | ОЗС-33        | Постоянный, любая полярность              |                      | 9,5... 13             |  |
| Э50А-Ф          | УОНИ-13/55    | Постоянный на электроде +                 |                      | 9                     |  |
| Э55-Ф           | УОНИ-13/55У*  | Постоянный на электроде +                 | Нижнее, вертикальное | 9,5                   |  |
| Э60А-Ф<br>Э70-Ф |               |   | Все положения        | 9                     |  |
| Э85-Ф**         | УОНИ-13/85    | Постоянный на электроде +                 | Все положения        | 9,5                   |  |
| Э85-Ф**         | УОНИ-13/85У*  | То же, и переменный                       |                      | 10                    |  |
| Э100-Ф**        | ЦЛ-19-63      | Постоянный на электроде +                 |                      | 9                     |  |
| Э145-Ф**        | НИАТ-3        |   |                      | 10                    |  |

\* Предназначены для ванной сварки стержней арматуры железобетонных конструкций и рельсов. Могут быть использованы для обычной дуговой сварки.

\*\* - подвергаются термической обработке

**В типе электрода приняты следующие обозначения:**

А — гарантируется получение повышенных пластических свойств металла шва.

Типы покрытий обозначают следующими буквами:

Р — руднокислое покрытие содержит в своем составе окислы железа и марганца, способные активно окислять металл. Металл шва отличается повышенной окисленностью. Электроды дают плотный металл швов и

позволяют выполнять сварку на постоянном (прямой и обратной полярности) и переменном токе.

**Т** — рутиловое покрытие содержит в своем составе значительное количество двуокиси титана в виде рутила. Электроды дают плотный металл швов при увеличении массы покрытия и при наличии ржавчины на кромках изделия. При сварке на постоянном и переменном токе разбрызгивание незначительно. Устойчивость горения дуги высокая, формирование швов во всех пространственных положениях хорошее.

**Ф** — фтористокальциевое покрытие, имеющее в качестве основы фтористый кальций (плавиковый шпат) и карбонаты кальция (мрамор, мел). Сварку электродами с фтористокальциевым покрытием осуществляют на постоянном токе при обратной полярности. Вследствие малой склонности металла шва к образованию кристаллизационных и холодных трещин электроды с этим покрытием используют для сварки больших сечений.

**О** — органическое покрытие.

По международной классификации электроды подразделяют по следующим признакам: механическим свойствам металла шва, типу покрытия, расположению шва в пространстве, роду тока и полярности. Тип покрытия по международной классификации условно обозначают следующими буквами: А — руднокислое (кислое), В — основное (фтористо-кальциевое), С — органическое (целлюлозное), О — окислительное, Р — рутиловое, V-специальное.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 «Единая система обозначения электросварочного оборудования»

**Первая буква** - сокращенное название изделия (А – агрегат; В – выпрямитель; Г – генератор; П – преобразователь; Т – трансформатор).

**Вторая буква** – вид сварки (Д – дуговая; П – плазменная).

**Третья буква** – способ сварки (О – открытой дугой; Г – в защитных газах; Ф – под флюсом; У – универсальный).

**Четвертая буква** – характеристика источника (М – многопостовой; И – импульсивный).

**Пятая буква** показывает тип двигателя для агрегатов с приводным двигателем внутреннего сгорания (Б – бензиновый; Д – дизель).

**Первые две цифры**, следующие за буквенными индексами, показывают значение номинального сварочного тока в сотнях ампер.

**Третья и четвертая цифры** – номер модификации источника питания.

Следующие после цифр буквенно-цифровые индексы показывают:

**Первая буква** – климатическое исполнение (ХЛ – для эксплуатации в районах с тропическим климатом);

**Вторая цифра** – категорию размещения источников питания (1 – открытый воздух; 2 – не отапливаемые помещения; 3 – помещения с естественной вентиляцией; 4 – помещение с принудительной вентиляцией и отоплением; 5 – помещение с повышенной влажностью).

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 Условное обозначение электродов для ручной  
электродуговой сварки (по ГОСТ 9466-75 и 9467-75)**



| <b>ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ПО ПОЛЯРНОСТИ И НАПРЯЖЕНИЮ</b> |  |        |          |
|--|--|--------|----------|
| Переменный ток,<br>Напряжение холостого хода, В          | Рекомендуемая полярность постоянного тока, |        |          |
|  | любая                                      | прямая | обратная |
| Переменный ток неприменим                                | -  | -      | 0        |
| 50±5   | 1  | 2      | 3        |
| 70±10  | 4  | 5      | 6        |
| 90±10  | 7  | 8      | 9        |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.5 Источники тока для электродуговой сварки

| Марки          | Сила тока, А          |                         | Напряжение, В          |                   | Номинальная мощность, кВ·А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-----------|
|                | номинальная<br>ПН-60% | предел<br>регулирования | номинальное<br>рабочее | холостого<br>хода |                            |                        |           |
| ГД-304УЗ       | 315                   | 15.. .350               | 32,6                   | 75.. .80          | —                          | 676×622×698            | 260       |
| ПСО-300-5У2    | 315                   | 100.. .315              | 32                     | 90                | 9,6                        | 740×475×860            | 275       |
| Выпрямители    |                       |                         |                        |                   |                            |                        |           |
| ВД-502-2УЗ     | 500                   | 50.. .500               | 40                     | 80                | 42                         | 810×550×1077           | 348       |
| Трансформаторы |                       |                         |                        |                   |                            |                        |           |
| ТД-500-4У2     | 500                   | 100.. .560              | 40                     | 60/76*            | 32                         | 570×520×835            | 210       |
| ТДМ-317У2      | 315                   | 60.. .360               | 32,6                   | 80/62*            | —                          | 585×555×818            | 130       |
| ТД-504         | 500                   | 165.. .650              | 40                     | 60                | —                          | —                      | 195       |
| Инверторы      |                       |                         |                        |                   |                            |                        |           |
| ВД302 И У2     | 230                   | 30...230                | 28                     | 85                | 4,0                        | 420x290x150            | 8         |
| САИ 140        | 140                   | 10...140                | 25                     | 75                | 3,5                        | 400x250x150            | 4,3       |

\* В диапазонах малых и больших токов соответственно

## 2.2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

- 1 Форма подготовки (разделка) кромок.** Привести схему сварного соединения до и после сварки. Обосновать подготовку кромок.
- 2 Тип электрода.** Определить тип электрода.
- 3 Марка электрода.** Определить марку электрода.
- 4 Диаметр электрода.** Рассчитать диаметр электрода в мм.
- 5 Сварочный ток.** Рассчитать величину силы тока.
- 6 Длина дуги.** Рассчитать длину дуги.
- 7 Напряжение дуги.** Рассчитать напряжение дуги.
- 8 Масса наплавленного металла.** Рассчитать массу наплавленного металла в граммах. Рассчитать площадь поперечного сечения. Привести схемы: расчетного сварного соединения, разбивки расчетного сечения на элементарные фигуры.
- 9 Скорость сварки.** Определить скорость сварки.
- 10 Основное (технологическое) время.** Определит основное (технологическое) время в часах
- 11 Штучное время сварки.** Определить штучное время сварки.
- 12 Расход электродов.** Рассчитать расход электродов в граммах.
- 13 Расход электроэнергии.** Определить расход электроэнергии в кВт·ч
- 14 Вид тока.** В зависимости от принятой марки электрода выбрать вид тока (постоянный или переменный). Выбрать полярность.
- 15 Источник сварочного тока.** Выбрать источник сварочного тока и привести его характеристику.

В конце работы в виде таблицы привести рассчитанные и подобранные режимы технологического процесса ручной электродуговой сварки.

**Библиографический список.** Привести список использованной литературы.

## 2.3 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

ФГБОУ ВПО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет: «Механический»  
Кафедра: «Технология металлов и ремонт машин»  
Направление: «Агроинженерия»  
Форма обучения: очная  
Курс, группа: 1,1  
Вариант

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**  
**РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА**  
**РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА**  
**РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ**

«К защите допускаю»

Руководитель:

---

---

---

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Оценка при защите:

---

---

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уфа 20\_\_

**ФГБОУ ВПО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Факультет: «Механический»

Кафедра: «Технология металлов и ремонт машин»

Направление: «Агроинженерия»

Форма обучения: очная

Курс, группа: 2, 1

**ЗАДАНИЕ  
на расчетно-графическую работу**

Вариант \_\_

**Иванов Иван Иванович**

(Фамилия, имя, отчество студента)

**1 Тема работы:** Разработка технологического процесса ручной электродуговой сварки.

**2 Исходные данные**

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H1           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20Г          |
| 4. | Длина шва, м                           | 3,5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

**3 Дата выдачи задания:**

**4 Срок сдачи студентом законченной работы:**

*Руководитель: \_\_\_\_\_ / профессор Левин Э.Л.*

*Задание принял к исполнению: \_\_\_\_\_ / Иванов И.И.*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1 ФОРМА ПОДГОТОВКИ (РАЗДЕЛКА) КРОМОК ..... | 4  |
| 2 ТИП ЭЛЕКТРОДА .....                      | 4  |
| 3 МАРКА ЭЛЕКТРОДА .....                    | 4  |
| 4 ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА .....                  | 5  |
| 5 СВАРОЧНЫЙ ТОК .....                      | 5  |
| 6 ДЛИНА ДУГИ .....                         | 5  |
| 7 НАПРЯЖЕНИЕ ДУГИ .....                    | 5  |
| 8 МАССА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА .....        | 6  |
| 9 СКОРОСТЬ СВАРКИ .....                    | 7  |
| 10 ОСНОВНОЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ .....  | 7  |
| 11 ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ СВАРКИ .....              | 8  |
| 12 РАСХОД ЭЛЕКТРОДОВ .....                 | 8  |
| 13 РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ .....             | 8  |
| 14 ВИД ТОКА .....                          | 9  |
| 15 ИСТОЧНИК СВАРОЧНОГО ТОКА .....          | 9  |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....             | 10 |

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 3   |

## 1 ФОРМА ПОДГОТОВКИ (РАЗДЕЛКА) КРОМОК

Форма подготовки (разделка) кромок свариваемых изделий определяется по ГОСТ 5264-80 в зависимости от толщины свариваемых изделий и типа сварного соединения. При толщине свариваемых изделий не более 3 мм разделку кромок не производим.

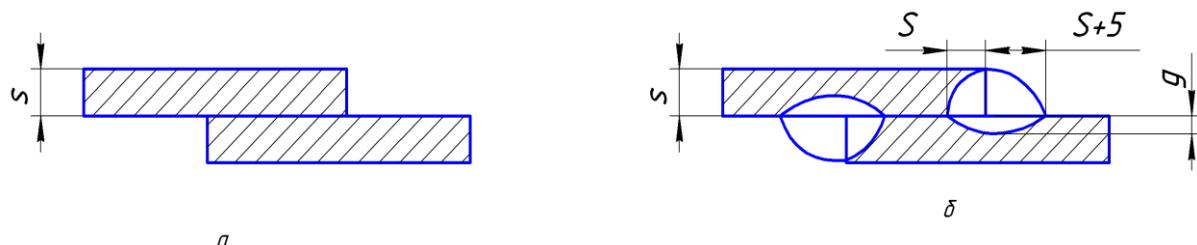


Рисунок 1.1 Сварное соединение до (а) и после сварки (б)

## 2 ТИП ЭЛЕКТРОДА

Тип электрода выбирается в зависимости от прочности основного металла свариваемого изделия с целью обеспечения равной прочности основного металла и металла шва.

Выбираем тип электрода Э46А ( $\sigma_b = 460$  МПа. А – повышенные пластические свойства металла шва).

## 3 МАРКА ЭЛЕКТРОДА

3.3 Марка электрода выбирается по справочным данным /2/, в соответствии с выбранным типом электрода, в зависимости от используемого источника тока, положения шва в пространстве и других требований.

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 4   |

Выбираем марку МР-3 (ток переменный и постоянный, любая полярность, все положения шва, коэффициент наплавки 7,8 г/А ч).

#### 4 ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДА

Диаметр электрода (стержня) в мм, выбирается в зависимости от толщины S свариваемых изделий по формуле

$$d_3 = S/2 + 1$$

$$d_3 = 3/2 + 1 = 2,5 \text{ мм}$$

Принимаем диаметр электрода 3 мм.

#### 5 СВАРОЧНЫЙ ТОК

Величину сварочного тока в А, рассчитывают по формуле

$$J_{cb} = K \cdot d_3 ,$$

где К – коэффициент плотности тока; А/мм – зависящий от материала стержней электродов (для металлических электродов 40...50, угольных 5...8, графитовых 18...20).

$$J_{cb} = 45 \times 3 = 135 \text{ А.}$$

#### 6 ДЛИНА ДУГИ

Длина дуги в мм, зависит от диаметра электрода и определяется по формуле

$$l_d = 0,5 (d_3 + 2)$$

$$l_d = 0,5 (3 + 2) = 2,5 \text{ мм}$$

#### 7 НАПРЯЖЕНИЕ ДУГИ

Напряжение дуги в В, можно рассчитывать по формуле:

$$U_d = U_{ak} + U_d \cdot l_d ,$$

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 5   |

$U_{ak} = 10 \dots 12$  В – постоянный коэффициент, выражающий сумму падений напряжения на катоде и аноде дуги, не зависящий от длины дуги;

$U_d = 2,5$  – среднее падение напряжения на единицу длины дуги, В/мм;

$l_d$  – длина дуги, мм.

$$U_d = 11 + 2,5 \times 2,5 = 17,25 \text{ В}$$

## 8 МАССА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

Масса наплавленного металла в граммах, определяется по формуле /2/

$$Q_h = F_w \cdot L_w \cdot \rho ,$$

где  $F_w$  – площадь поперечного сечения шва,  $\text{мм}^2$ ;  $L_w$  – длина шва, мм;

$\rho$  - плотность наплавленного металла,  $\text{г}/\text{мм}^3$  (для стали  $\rho = 7,8 \cdot 10^{-3}$   $\text{г}/\text{мм}^3$ )

Расчет размеров шва /2, 4/

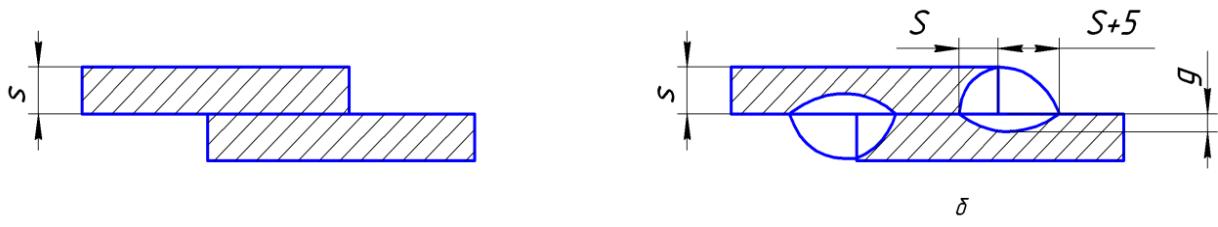


Рисунок 2.2 Сварное соединение до (а) и после сварки (б)

За расчетное сечение принимают ту часть сварного шва, которая заполняется за счет электродного металла (рисунок 2.3).

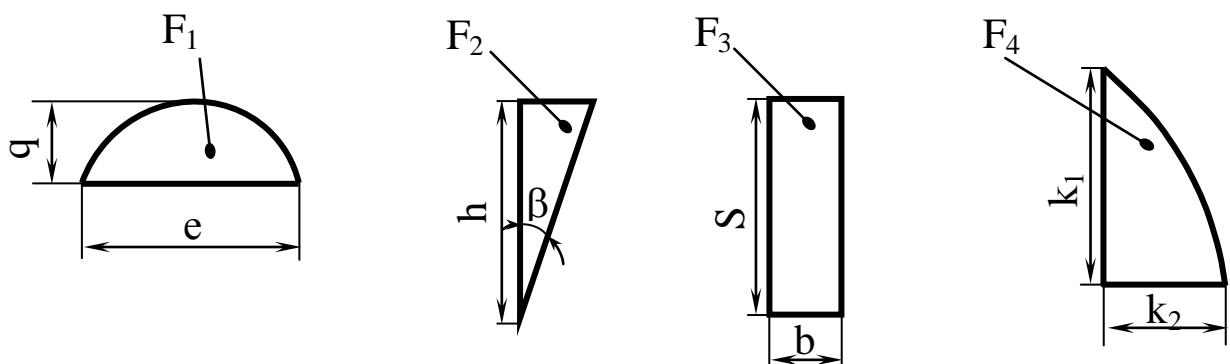


Рисунок 2.3 Элементы сечений сварных швов

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 6   |

В нашем случае это выпуклый треугольник площадь  $F_4$

Площади этой фигуры вычислим по формуле:

- выпуклого треугольника  $F_4 = (k_1 \cdot k_2 / 2) \cdot k_y$

где  $k_y$  – коэффициент усиления шва (учитывает его выпуклость).

Рекомендуемые значения  $k_y$  приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Коэффициенты усиления шва

| $(k_1 + k_2) / 2$ | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 10 | 12 – 20 |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|
| $k_y$             | 1,5   | 1,35  | 1,25   | 1,15    |

$$F_4 = (3 \times 8/2) \times 1,35 = 16,2 \text{ мм}^2$$

$$Q_h = 16,2 \times 2 \times 3500 \times 0,0078 = 884,52 \text{ г} = 0,9 \text{ кг.}$$

## 9 СКОРОСТЬ СВАРКИ

Скорость сварки в м/ч определяется по формуле:

$$V_{cb} = J_{cb} \cdot K_h / F_w \cdot \rho ,$$

где  $K_h$  – коэффициент наплавки выбранного электрода, г/(A·ч);

$F_w \cdot \rho = Q$  – масса наплавленного металла на 1 м длины, г/м.

$$V_{cb} = 135 \times 7,8 / 16,2 \times 0,0078 = 8333 \text{ мм/ч} = 8,3 \text{ м/ч}$$

## 10 ОСНОВНОЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ

Основное (технологическое) время в часах измеряется временем горения сварочной дуги и вычисляется по формуле:

$$t_o = Q_h / J_{cb} \cdot K_h$$

$$t_o = 884,52 / 135 \times 7,8 = 0,84 \text{ ч.}$$

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис | 7 |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|---|
|      |     |          |         |     |     |   |

## 11 ШТУЧНОЕ ВРЕМЯ СВАРКИ

Штучное время определяется по формуле:

$$T = t_o / K ,$$

где  $K$  – коэффициент использования сварочного поста (в зависимости от типа производства и вида сварочных работ:  $K = 0,6 \dots 0,8$  – в условиях промышленных предприятий,  $K = 0,4 \dots 0,6$  для ремонтных и монтажных условий).

$$T = 0,84 / 0,5 = 1,68 \text{ ч}$$

## 12 РАСХОД ЭЛЕКТРОДОВ

Расход электродов в граммах можно определить по упрощенной формуле:

$$Q_3 = (1,3 \dots 1,4) Q_h$$

$$Q_3 = (1,3 \dots 1,4) 884,52 = 1194 \text{ г.}$$

## 13 РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Расход электроэнергии в кВт·ч, определяется по формуле:

$$P = U_d \cdot J_{cb} \cdot t_o / \eta \cdot 1000 + M_x (T - t_o) ,$$

где  $U_d$  – напряжение дуги, В;

$\eta$  – КПД источника питания (для трансформатора при  $J_{cb}=100 \dots 450$  А равен  $0,8 \dots 0,85$ , для генератора  $0,3 \dots 0,4$ );

$M_x$  – мощность холостого хода источника питания (для трансформатора  $0,2 \dots 0,4$  кВ·А, для генератора  $2 \dots 3$  кВ·А);

$T$  – общее (рабочее и холостое) время работы источника питания, ч.

$$P = 17,25 \times 135 \times 0,84 / 0,85 \times 1000 + 0,4 (1,68 - 0,84) = 2,3 \text{ кВт·ч}$$

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дата | Лис |
|------|-----|----------|---------|------|-----|
|      |     |          |         |      | 8   |

## 14 ВИД ТОКА

Для выбранной марки электрода МР-3 выбираем переменный ток и обратную полярность («плюс» на электроде, «минус» на изделии). При сварке изделий малой толщины для уменьшения их нагрева с целью предотвращения «прожога» и при сварке легированных сталей.

## 15 ИСТОЧНИК СВАРОЧНОГО ТОКА

Источник сварочного тока выбирается в соответствии с принятым видом тока (постоянный или переменный), найденной величиной сварочного тока и условиями сварки (сварка в помещении или на открытом воздухе).

Источниками сварочного тока при сварке на переменном токе являются сварочные трансформаторы. Выбираем сварочный трансформатор марки ТДМ – 317У2 – трансформатор для угловой сварки при монтажных работах, однопостовой, номинальный сварочный ток 310А, «7» модификация для районов с умеренным климатом, с размещением в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Таблица 2.2 Техническая характеристика трансформатора ТДМ-317У2

| Сила тока, А                |                              | Напряжение, В              |                   | Номиналь-<br>ная мощ-<br>ность, кВ-<br>А | Габаритные<br>размеры, мм | Масса<br>, кг |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------|
| номиналь-<br>ная ПН-<br>60% | предел<br>регули-<br>рования | номинал<br>ьное<br>рабочее | холостого<br>хода |  |                           |               |
| 315                         | 60..360                      | 32,6                       | 80/62             | —  | 585×555×818               | 130           |

|      |     |          |         |     |  |     |
|------|-----|----------|---------|-----|--|-----|
| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат |  | Лис |
|      |     |          |         |     |  | 9   |

Таблица 2.3 Режимы технологического процесса ручной электродуговой сварки

| Тип сварного соединения                          | Толщина свариваемых изделий, мм       | Материал свариваемых изделий     | Длина шва, м                   | Положение шва в пространстве | Временное сопротивление разрыву $\sigma_v$ , кГ/мм <sup>2</sup> |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| <i>H1</i>  | 3                                     | 20Г                              | 3,5                            | вертикальное                 | 46  |
| Предел текучести $\sigma_t$ , кГ/мм <sup>2</sup> | Относительное удлинение $\delta$ , %; | Относительное сужение $\psi$ , % | Диаметр электрода мм           | Тип электрода                | Марка электрода   |
| 28   | 24                                    | 50                               | 3                              | Э46А                         | MP-3  |
| Сила тока, А                                     | Длина дуги, мм                        | Напряжение дуги, В               | Масса наплавленного металла, г | Скорость сварки, м/ч         | Основное время, ч   |
| 135  | 2,5                                   | 17,25                            | 884,52                         | 8,3                          | 0,84  |
| Расход электродов, г                             | Расход электроэнергии, кВт/ч          | Вид тока                         | Источник сварочного тока       | Марка источника тока         |   |
| 1194   | 2,3                                   | Переменный                       | Сварочный трансформатор        | ТДМ – 317У2                  |   |

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Самостоятельная работа студента. Стандарт организации СТО 0493582-004-2010. Уфа: БГАУ, 2010. - 36 с.
- Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов. Уфа: БГАУ, 2013. - 156 с.
- Марочник сталей и сплавов. Под ред. Зубченко А.С. – М.: Машиностроение, 2003.–784 с.
- Осъкин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1. – М.: КолосС, 2008. – 447 с..

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дата | Лис |
|------|-----|----------|---------|------|-----|
|      |     |          |         |      | 10  |

## 2.4 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

### Вариант 1

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 1      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст0    |
| 4. | Длина шва, м                           | 2      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее |

### Вариант 2

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У1           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 05kp         |
| 4. | Длина шва, м                           | 2,5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

### Вариант 3

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T6             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 25       |
| 4. | Длина шва, м                           | 3              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

### Вариант 4

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H2        |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6         |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 35Г |
| 4. | Длина шва, м                           | 2         |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее    |

### Вариант 5

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T10      |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16       |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 20 |
| 4. | Длина шва, м                           | 4        |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее   |

### Вариант 6

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У9             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 14Г2     |
| 4. | Длина шва, м                           | 1,0            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

### Вариант 7

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C20       |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 15        |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 45Г |
| 4. | Длина шва, м                           | 1,5       |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее    |

## Вариант 8

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H1       |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10       |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 30 |
| 4. | Длина шва, м                           | 5        |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее   |

## Вариант 9

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C2           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 25     |
| 4. | Длина шва, м                           | 6            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 10

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У5             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 15       |
| 4. | Длина шва, м                           | 2              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 11

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т3        |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12        |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 40Х |
| 4. | Длина шва, м                           | 1,2       |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее    |

## Вариант 12

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T9           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст. 10 кп    |
| 4. | Длина шва, м                           | 1,5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 13

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C5        |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10        |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 35Х |
| 4. | Длина шва, м                           | 1         |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее    |

## Вариант 14

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C8             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 10       |
| 4. | Длина шва, м                           | 2              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 15

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У7       |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 18       |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 35 |
| 4. | Длина шва, м                           | 1        |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее   |

## Вариант 16

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т7       |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 14       |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 40 |
| 4. | Длина шва, м                           | 2        |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее   |

## Вариант 17

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У5             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст. 1 кп       |
| 4. | Длина шва, м                           | 3              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 18

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С11          |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 15Г    |
| 4. | Длина шва, м                           | 7            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 19

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У1             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 1              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст. 15 кп      |
| 4. | Длина шва, м                           | 2              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 20

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20 кп  |
| 4. | Длина шва, м                           | 4      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее |

## Вариант 21

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С18      |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12       |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 10 |
| 4. | Длина шва, м                           | 1,5      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее   |

## Вариант 22

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H2           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 3      |
| 4. | Длина шва, м                           | 1,2          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 23

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C2       |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 1        |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст. 4 кп |
| 4. | Длина шва, м                           | 2        |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее   |

## Вариант 24

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У2             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 30Г2     |
| 4. | Длина шва, м                           | 4              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 25

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т3           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 35Г2   |
| 4. | Длина шва, м                           | 6            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 26

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C24            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Сталь 20Г      |
| 4. | Длина шва, м                           | 3              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 27

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У6           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Г          |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 28

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T6     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10кп   |
| 4. | Длина шва, м                           | 3      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 29

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C5      |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6       |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.5Гпс |
| 4. | Длина шва, м                           | 8       |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее  |

## Вариант 30

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T9             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 18             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 08             |
| 4. | Длина шва, м                           | 1              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 31

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У2             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35Г            |
| 4. | Длина шва, м                           | 2              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 32

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T1           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 40           |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.0          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 33

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C13            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 15             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30             |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 34

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У7     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 14     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15кп   |
| 4. | Длина шва, м                           | 4      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 35

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T3             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15Г            |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.2            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 36

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C8     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Х    |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 37

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У9             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20Х            |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.0            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 38

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T6     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.2   |
| 4. | Длина шва, м                           | 3      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 39

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C1             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 40             |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.2            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 40

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У10    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 14     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.4сп |
| 4. | Длина шва, м                           | 1,8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 41

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Х2А  |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.0    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 42

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T9           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 22           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 38ХА         |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 43

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C4             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 08kp           |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.8            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 44

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У2           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 5            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30           |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 45

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H2     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Г2   |
| 4. | Длина шва, м                           | 1      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 46

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C20            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 24             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15Х            |
| 4. | Длина шва, м                           | 2              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 47

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У2           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10Г2         |
| 4. | Длина шва, м                           | 4            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 48

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C11            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.2пс         |
| 4. | Длина шва, м                           | 3              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 49

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T1             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15ХА           |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 50

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H1           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20Г          |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 51

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У4     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 25Г    |
| 4. | Длина шва, м                           | 4      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 52

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C5             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст3кп          |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.2            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 53

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T7             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10Г2           |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.7            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 54

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H2     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15     |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 55

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C1           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35           |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.0          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 56

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У6     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15кп   |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 57

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T10          |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 22           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 40           |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.2          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 58

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C15    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20     |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | нижнее |

## Вариант 59

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У8             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 18             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10кп           |
| 4. | Длина шва, м                           | 2              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 60

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T9     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 14     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.5пс |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 61

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У2     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35Г    |
| 4. | Длина шва, м                           | 2      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 62

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C4             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 5              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 08             |
| 4. | Длина шва, м                           | 4              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 63

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У4     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15Х    |
| 4. | Длина шва, м                           | 2      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 64

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T1           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35Х          |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 65

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C10    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20Х    |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.0    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 66

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У3             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 5              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.4кп         |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.0            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 67

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T7     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35     |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 68

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C13            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 22             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30             |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.0            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 69

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У5     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20Г    |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 70

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T9             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Г2           |
| 4. | Длина шва, м                           | 1              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 71

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C14    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Х    |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 72

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У8     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 22     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10     |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 73

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T10            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 14             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35Г2           |
| 4. | Длина шва, м                           | 4              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 74

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C15    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.бпс |
| 4. | Длина шва, м                           | 3      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 75

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У10            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 18             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.5Гпс        |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.8            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 76

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.0   |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 77

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T9             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 40             |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.2            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 78

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C6     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 7      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15Г    |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 79

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C8           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 25Г          |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.2          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 80

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У1             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35Г            |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.8            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 81

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T1             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20Г            |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.0            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 82

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C11    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.1пс |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.2    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 83

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У4      |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8       |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.3Гпо |
| 4. | Длина шва, м                           | 4       |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее  |

## Вариант 84

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T6             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15кп           |
| 4. | Длина шва, м                           | 6              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 85

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C2     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.5пс |
| 4. | Длина шва, м                           | 2      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 86

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У6     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 14     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 38ХА   |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.4    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 87

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T10            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 18             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30ХРА          |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.8            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 88

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C18          |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20kp         |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 89

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У9             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 22             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 08             |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.6            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 90

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 7      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.3сп |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.2    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 91

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У2             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 1              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15             |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.6            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 92

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C10    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 9      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.1кп |
| 4. | Длина шва, м                           | 6      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 93

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T1             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Х            |
| 4. | Длина шва, м                           | 4              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 94

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У3           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15Г          |
| 4. | Длина шва, м                           | 6            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 95

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C4             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 7              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15ХА           |
| 4. | Длина шва, м                           | 5              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 96

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т3             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20Х            |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.5            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 97

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У4     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 40     |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.2    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 98

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C2           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 25Г          |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.8          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 99

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T7       |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 5        |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20       |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.6      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | полочный |

## Вариант 100

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У9           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 11           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 25           |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.3          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 101

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C11    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 21     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.3сп |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.0    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 102

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T10    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 14     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.1сп |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 103

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У10    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.3кп |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 104

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C14    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Г2   |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 105

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C4             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35Г            |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.6            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | горизонтальное |

## Вариант 106

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У3           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35Х          |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.4          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 107

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 18     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10кп   |
| 4. | Длина шва, м                           | 4.2    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 108

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С10            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 22             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.бсп         |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.8            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 109

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У5     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.2кп |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 110

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т10    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Г    |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 111

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С13    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30ХРА  |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 112

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У7     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15Х    |
| 4. | Длина шва, м                           | 2      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 113

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т3     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.0   |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.2    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 114

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С18    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.3кп |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.4    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 115

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У10     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.5Гпс |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.8     |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее  |

## Вариант 116

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Н1             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30             |
| 4. | Длина шва, м                           | 4              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 117

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С21          |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20           |
| 4. | Длина шва, м                           | 1            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 118

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У2             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10Г2           |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.6            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 119

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Н2     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.4пс |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.4    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 120

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C23        |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16         |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20Г        |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.8        |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Потолочный |

## Вариант 121

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C1             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.3пс         |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.8            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 122

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У3           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.бпс       |
| 4. | Длина шва, м                           | 3            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 123

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35     |
| 4. | Длина шва, м                           | 4      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 124

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C2             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 08kp           |
| 4. | Длина шва, м                           | 4.2            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 125

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У4           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 5            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.5пс       |
| 4. | Длина шва, м                           | 4.4          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 126

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T3           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 5            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.5пс       |
| 4. | Длина шва, м                           | 5.2          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 127

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C4     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 0.8    |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.4    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 128

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У5             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.1кп         |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.6            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 129

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T6           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 15           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 25Г          |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.8          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 130

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C8     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10     |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.9    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 131

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У7             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.3Гпс        |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.5            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 132

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15кп   |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.3    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 133

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C11          |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.2кп       |
| 4. | Длина шва, м                           | 4.2          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 134

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У9     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 14     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Г2   |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.0    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 135

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Н2     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 25     |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 136

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15Г    |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.1    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 137

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 1      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15Х    |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.0    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 138

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У3             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15ХА           |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.2            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 139

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т3           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10кп         |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | вертикальное |

## Вариант 140

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С2     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 40     |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 141

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У5           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.4кп       |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.4          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 142

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т6             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Г            |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.3            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 143

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С5         |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8          |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 38ХА       |
| 4. | Длина шва, м                           | 4.4        |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Потолочный |

## Вариант 144

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У8     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30     |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 145

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т9      |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.5Гпс |
| 4. | Длина шва, м                           | 2       |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее  |

## Вариант 146

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С11            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10Г2           |
| 4. | Длина шва, м                           | 3              |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 147

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Н2     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 5      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35     |
| 4. | Длина шва, м                           | 1      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 148

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T10          |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.3пс       |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 149

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C4         |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2          |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.1сп     |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.5        |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Потолочный |

## Вариант 150

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У3     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15Х    |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 151

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T3     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35     |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.4    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 152

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C5     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 08     |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.2    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 153

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У6     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.2кп |
| 4. | Длина шва, м                           | 4.0    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 154

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T7     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.0   |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 155

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C10          |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.бпс       |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.6          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 156

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У7             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30ХРА          |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.8            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 157

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 7      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 08kp   |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.4    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 158

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T6     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 15     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Г    |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.5    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 159

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C15    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 25     |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.1    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 160

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У8             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 14             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15Г            |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.9            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 161

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H2           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Г2         |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.2          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 162

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C20        |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 16         |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15кп       |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.4        |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Потолочный |

## Вариант 163

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У9     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 18     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 08кп   |
| 4. | Длина шва, м                           | 4.4    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 164

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 25     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20Х    |
| 4. | Длина шва, м                           | 5      |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 165

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С13    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 18     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30Х    |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.8    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 166

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | С2     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 5      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35     |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.4    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 167

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У4     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 30     |
| 4. | Длина шва, м                           | 0.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 168

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т3     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 10     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.5пс |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.5    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 169

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C4             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 3              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.3пс         |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.3            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 170

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У3           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 7            |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15ХА         |
| 4. | Длина шва, м                           | 4.8          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 171

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | Т6     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 6      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 35     |
| 4. | Длина шва, м                           | 4.3    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 172

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C5             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.5Гпс        |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.1            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 173

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У5           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 12           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20Г          |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.5          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 174

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 8      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 20кп   |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 175

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C8             |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4              |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10             |
| 4. | Длина шва, м                           | 3.3            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 176

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | У6           |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 14           |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 08           |
| 4. | Длина шва, м                           | 4.2          |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Вертикальное |

## Вариант 177

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | H2     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 4      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | Ст.4пс |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.2    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 178

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C10            |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 24             |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10Г2           |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.0            |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Горизонтальное |

## Вариант 179

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | T1     |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 2      |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 10кп   |
| 4. | Длина шва, м                           | 1.6    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

## Вариант 180

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Тип сварного соединения ГОСТ 5264 – 60 | C15    |
| 2. | Толщина свариваемых изделий, мм        | 20     |
| 3. | Материал свариваемых изделий, мм       | 15     |
| 4. | Длина шва, м                           | 2.0    |
| 5. | Положение шва в пространстве           | Нижнее |

# РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

## ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

### 3.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Рассмотрим последовательность выполнения на примере оптического пирометра ОППИР – 017.

**1 Общая характеристика изделия.** В данном пункте задания следует указать полное название устройства, тип, марку или модель с полной расшифровкой и его назначение (можно представить схему, рисунок или фотографию выбранного устройства с указанием позиций деталей).

Оптический пирометр типа ОППИР-017. Расшифровка: ОП – оптический; ПИР – пирометр; 017 – модификация со встроенным показывающим прибором принадлежит к числу приборов частичного излучения с исчезающей нитью излучения переменного накала. Пирометры этого рода предназначены для измерения температуры тел, нагретых выше температуры начала видимого свечения по их спектральной яркости, наблюдаемой в лучах определенного цвета и оцениваемой по значению приводимой с нею фотометрического равновесия эталонной регулируемой нити электрической лампы накаливания.

**2 Перечень электротехнических и конструкционных деталей.** Здесь приводится весь перечень электротехнических и конструкционных материалов имеющихся в данном устройстве. Для правильного и точного определения названия основных деталей необходимо тщательно изучить конструкцию выбранного устройства (при необходимости привести необходимые эскизы с разрезами).

Основные детали оптического пирометра:

**2.1 Электротехнические детали** (указать марку материалов).

- постоянный магнит показывающего прибора;
- кольцевой реостат;
- щетка реостата;
- зажимы;
- провод с наконечниками;
- изоляция лампы накаливания;
- нить накала лампы;
- обмотка реостата;

**2.2 Конструкционные детали** (указать марку материалов).

- корпус прибора;
- стрелка показывающего прибора;
- циферблат;
- стопорный винт.

**3 Выбор деталей.**

Из всего списка деталей (изделий) выбирается **три** из различных материалов (согласно классификации электротехнических материалов):

- 1.Проводниковый;
- 2.Полупроводниковый;
- 3.Электроизоляционный;
- 4.Магнитный).

Также необходимо выбрать две детали из конструкционных.

Для нашего примера:

#### **Электротехнические детали:**

1. Постоянный магнит показывающего прибора - магнитный (сплав марки ЮН14ДК25А);
2. Нить накала лампы – проводниковый (*марка*);
3. Изоляция лампы накаливания – электроизоляционный (*марка*);

#### **Конструкционные детали:**

1. Корпус прибора (сталь марки Ст3кп);
2. Стрелка показывающего прибора (*марка*).

### **4 Характеристика трех деталей из электротехнических**

Для выбранных изделий приводится их характеристика в следующей последовательности:

1. Указывается точное техническое название изделия (например, обмоточный провод; монтажный провод; разрывной контакт; шайба диода; покрывной лак; заливочный компаунд и.т.д.);

2. Указывается марка материала и точный химический состав по ГОСТ (номер ГОСТа), вид и размеры изделия (диаметр проволоки; толщина пластины трансформатора и.т.п.).

3. Описывается кратко способ изготовления этого изделия, указывается вид и режим термической обработки (если она производится).

4. Приводится характеристика свойств рассматриваемого изделия:

- общих физических (плотность, температура плавления, теплопроводность электропроводность и.т.д.);
- электрических или магнитных (указывается все свойства);
- механических (предел прочности, относительное удлинение, твердость и.т.д.)
- технологических.

При ответе на данный пункт задания необходимо привести полное название рассматриваемого свойства его условное обозначение, численную величину, размерность в системе СИ.

#### **4.1 Постоянный магнит показывающего прибора.**

Постоянный магнит изготавлим из сплава марки ЮН14ДК25А по ГОСТ 17809 – 72.

Расшифровка: Ю – в состав входит алюминий; Н – никель; Д – медь; К – кобальт; А – сплав со столбчатой структурой.

Химический состав: Алюминий – 8 %; Никель – 14 %; Медь – 4%; Кобальт 25%; Железо – 49 %.

Магнит данной марки получают методом внепечной кристаллизации. Расплав заливают в предварительно разогретую до 1300<sup>0</sup>С многогнездную оgneупорную форму с тонкими перемычками, обеспечивающий взаимный

обогрев отливок в процессе кристаллизации. Непосредственно перед заливкой разогретая форма устанавливается на массивный стальной холодильник, дополнительно теплоизолируется песком и оборудуется заливочным отверстием в виде воронки. Полученная таким образом отливка имеет кристаллическую текстуру направленную по оси формы.

Термическая обработка заключается в охлаждении от 1280  $^{\circ}\text{C}$  в магнитном поле напряженностью не более 160 кА/м до 900  $^{\circ}\text{C}$  со скоростью 200  $^{\circ}\text{C}/\text{мин}$  и до 600  $^{\circ}\text{C}$  со скоростью 25  $^{\circ}\text{C}/\text{мин}$ . Отпуск: 610  $^{\circ}\text{C}$  – в течение 5 часов.

При нагревании выше 1200  $^{\circ}\text{C}$  сплав имеет однофазную структуру ОЦК  $\alpha$  – фазы ( $\alpha$  твердый раствор на основе NiAl). В интервале температур 1200 – 900  $^{\circ}\text{C}$  имеет двухфазную структуру ( $\alpha+\gamma$ ).  $\gamma$  – фаза (ГЦК) – твердый раствор Fe $_{\gamma}$ , аналогично аустениту в стали.

## 2.2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

1. Назначение изделия (*до 1 стр.*);
2. Принцип работы (нарисовать эскиз или схему изделия на котором указать выбранные материалы, *до 1 стр.*);
3. Выбрать два электротехнических и один конструкционный материал, указать марку выбранных материалов (*до 0,5 стр.*);
4. Назначение выбранных материалов в изделии (указать за счет каких свойств материала реализуется его применение в изделии, *до 2 стр.*);
5. Свойства выбранных материалов (*3...5 стр.*);
  - 5.1 электрические
  - 5.2 теплофизические
  - 5.3 механические
  - 5.4 технологические
6. Заменители выбранных материалов (*до 1 стр.*);
7. Технология изготовления (получения) выбранных деталей (материалов) в изделии со схемами производства (*до 3 стр.*).

Список использованных источников.

### **3.3 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ**

**ФГБОУ ВПО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Факультет: «Энергетический»  
Кафедра: «Технология металлов и ремонт машин»  
Направление: «Агроинженерия»  
Форма обучения: очная  
Курс, группа: 1,1  
Вариант

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**  
**РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА**  
**ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ**

«К защите допускаю»

Руководитель:

---

---

---

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Оценка при защите:

---

---

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уфа 20\_\_

ФГБОУ ВПО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет: «Энергетический»

Кафедра: «Технология металлов и ремонт машин»

Специальность: «Агроинженерия»

Форма обучения: очная

Курс, группа: 1, 1

**ЗАДАНИЕ**

**на расчетно-графическую работу**

Вариант \_\_

**ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ**

(Фамилия, имя, отчество студента)

**1 Вариант изделия для домашней работы: Термопара с корпусом**

**2 Содержание домашнего задания:**

1. Назначение устройства (*до 1 стр.*);
2. Принцип работы устройства (*до 1 стр.*);
3. Выбор двух электротехнических и одного конструкционного материала (*до 0,5 стр.*);
4. Назначение выбранных изделий в устройстве (*до 1 стр.*);
5. Свойства выбранных материалов изделий (*3...5 стр.*);
  - 5.1. Электрические
  - 5.2. Теплофизические
  - 5.3. Механические
  - 5.4. Технологические
6. Заменители выбранных материалов (*до 1 стр.*);
7. Технология изготовления выбранных изделий (*3...5 стр.*).

Список использованных источников

Руководитель:

/ д.т.н., Сайфуллин Р./Н.

Задание принял к исполнению: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ОГЛАВЛЕНИЕ


|  |   |
|--|---|
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА .....                    | 4 |
| 2 ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА.....                 | 4 |
| 3 ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ .....                         | 5 |
| 4 НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБРАННЫХ ИЗДЕЛИЙ В УСТРОЙСТВЕ..... | 5 |
| 5 СВОЙСТВА ВЫБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЯ.....     | 5 |
| 6 ЗАМЕНИТЕЛИ ВЫБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.....           | 6 |
| 7 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫБРАННЫХ ИЗДЕЛИЙ..... | 7 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....                   | 8 |

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 3   |

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Термопары используются, как датчики температуры в очень широком диапазоне. Могут измерять температуру в несколько тысяч градусов.

## 2 ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

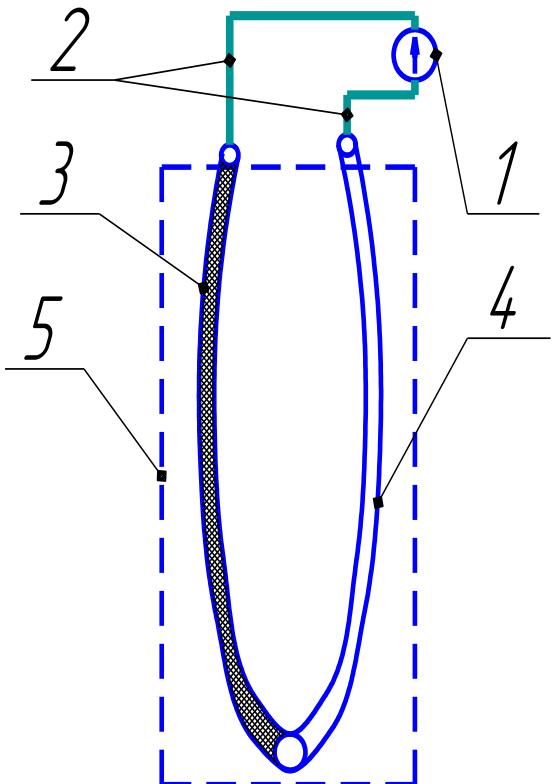

Термопара состоит из сваренных вместе двух разнородных металлов. При нагреве между этими металлами образуется разность потенциалов. Напряжение на термопаре достаточно линейно зависит от температуры.

Рисунок 1 Схема термопары

1—измерительный прибор; 2—проводы;  
3, 4—термоэлектроды (хромель, копель); 5—корпус (коррозионно-стойкая жаропрочная сталь 12Х18Н9).

## 3 ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Выбираем: два электротехнических материала: термоэлектроды – Хромель; Копель.

Конструкционный материал: корпус термопары – коррозионно-стойкая жаропрочная сталь 12Х18Н9.

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 4   |

## 4 НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБРАННЫХ ИЗДЕЛИЙ В УСТРОЙСТВЕ

Хромель и копель применяется для изготовления термоэлектродов термопары и используется для создания термо-ЭДС. Данные материалы нашли применение, т.к. создают термо-ЭДС достаточной величины.

## 5 СВОЙСТВА ВЫБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЯ

### **Электротехнические материалы.**

1. Хромель – сплав, состоящий из следующих элементов:

Хром – 8,7...10 %;

Никель – 89...91 %;

Примеси – кремний, медь, марганец, кобальт.

#### Свойства.

Плотность сплава – 8710 кг/м<sup>2</sup>;

Температура плавления – 1400...1500°C;

Температурный коэффициент линейного расширения –  $12,8 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;

Удельное электрическое сопротивление – 0,66 мкОм·м.

2. Копель – сплав, состоящий из следующих элементов:

Железо – 2...3 %;

Никель – 43...44 %;

Медь – остальное.

#### Свойства.

Плотность сплава – 8900 кг/м<sup>2</sup>;

Температура плавления – 1220...1290°C;

Температурный коэффициент линейного расширения –  $14,4 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;

Удельное электрическое сопротивление – 0,5 мкОм·м.

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 5   |

## **Конструкционный материал.**

Коррозионно-стойкая жаропрочная сталь 12Х18Н9.

Таблица 1. Химический состав % стали 12Х18Н ГОСТ 5632-72

| C    | Si  | Mn | Ni     | S    | P     | Cr      |
|------|-----|----|--------|------|-------|---------|
| 0,12 | 0,8 | 2  | 8...10 | 0,02 | 0,035 | 17...19 |

### **Механические свойства.**

Предел кратковременной прочности - 490 МПа;

Предел текучести – 196 МПа;

Относительное удлинение при разрыве – 45 %;

Относительное сужение – 55 %.

### **Физические свойства.**

Модуль упругости первого рода –  $2,05 \cdot 10^5$  МПа;

Коэффициент температурного расширения -  $16,6 \cdot 10^6$  1/град;

Коэффициент теплопроводности - 15 Вт/(м·град);

Плотность материала – 7900 кг/м<sup>3</sup>;

Удельное электросопротивление –  $725 \cdot 10^9$  Ом·м

### **Технологические свойства.**

Свариваемость - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки.

## **6 ЗАМЕНИТЕЛИ ВЫБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Можно применять другие сплавы для термопары например золото-платиновые и платина-палладиевые, но при этом нужно изменить тарировку пирометра.

|      |     |          |         |     |  |  |     |
|------|-----|----------|---------|-----|--|--|-----|
|      |     |          |         |     |  |  | Лис |
| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат |  |  | 6   |

## 7 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫБРАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Термоэлектроды представляют собой проволоку поэтому они изготавливаются волочением.

Сущность процесса волочения заключается в протягивании заготовок через сужающееся отверстие (фильтру) в инструменте, называемом волокой. Конфигурация отверстия определяет форму получаемого профиля. Волочением получают проволоку диаметром 0,002...4 мм.

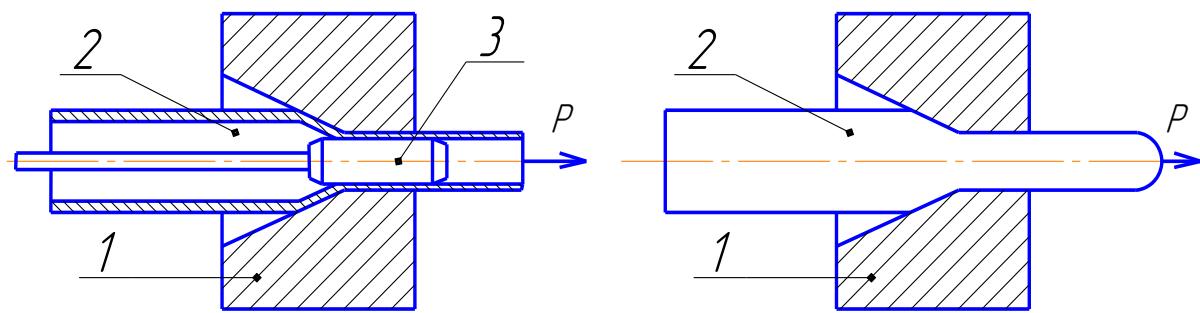


Рисунок 1 Схемы волочения

1 – волока; 2 – заготовка; 3 – оправка

Корпус термопары представляет собой трубку, поэтому его также можно изготовить волочением.

Волочением изготавливают трубы диаметром от десятых долей миллиметра до 400—500 мм и с толщиной стенки от сотых долей миллиметра до 30—40 мм.

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 7   |

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Самостоятельная работа студента. Стандарт организации СТО 0493582-004-2010. Уфа: БГАУ, 2010. - 36 с.
2. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов. Уфа: БГАУ, 2013. - 156 с.
3. Электротехнические и конструкционные материалы [Текст] : учеб. пособие для студ. образовательных учреждений среднего проф. образования, обуч. по спец. 1806 "Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)" / В. Н. Бородулин, А. С. Воробьев, В. М. Матюнин [и др.]. - М. : Мастерство : Высшая школа, 2001. - 277 с.
4. Горелик, С. С. Материаловедение полупроводников и диэлектриков [Текст] : учебник для студ вузов, обуч. по направлению подготовки бакалавров и магистров "Материаловедение и технология новых материалов" / С. С. Горелик, М. Я. Дащевский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МИСИС, 2003. - 480 с.
5. Оськин В.А., Евсиков В.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1. – М.: КолосС, 2008. – 447 с.
6. Электронные русурсы.

| Изм. | Лис | № докум. | Подпись | Дат | Лис |
|------|-----|----------|---------|-----|-----|
|      |     |          |         |     | 8   |

### 3.4 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

| Номер варианта | Наименование изделия                      |
|----------------|---|
| 1.             | Ротор асинхронного электродвигателя       |
| 2.             | Транзистор                                |
| 3.             | Конденсатор пленочный                     |
| 4.             | Диод                                      |
| 5.             | Лампа накаливания                         |
| 6.             | Световой диод                             |
| 7.             | Бытовой выключатель                       |
| 8.             | Трансформатор сварочный                   |
| 9.             | Коллектор электродвигателя                |
| 10.            | Розетка электрическая                     |
| 11.            | Пускатель                                 |
| 12.            | Электроплита                              |
| 13.            | Резистор постоянный                       |
| 14.            | Сердечник магнето                         |
| 15.            | Кабель электрический                      |
| 16.            | Статор генератора                         |
| 17.            | Вольтметр стрелочный                      |
| 18.            | Резистор переменный                       |
| 19.            | Аккумулятор свинцовый                     |
| 20.            | Статор асинхронного электродвигателя      |
| 21.            | Кабель оптический                         |
| 22.            | Тиристор                                  |
| 23.            | Амперметр стрелочный                      |
| 24.            | Гальванический элемент (батарея)          |
| 25.            | Микрофон                                  |
| 26.            | Наушник                                   |
| 27.            | Щетки электродвигателя с корпусом         |
| 28.            | Реле электрическое                        |
| 29.            | Ротор шагового электродвигателя           |
| 30.            | Статор синхронного электродвигателя       |
| 31.            | Динамик акустической аппаратуры           |
| 32.            | Пленочный транзистор                      |
| 33.            | Контур заземления с крепежными элементами |
| 34.            | Молниеотвод с крепежными элементами       |

|     |   |
|-----|---|
| 35. | Датчик Холла  |
| 36. | Рубильник электрический                                     |
| 37. | Магнитострикционный вибратор                                |
| 38. | Магнитная головка   |
| 39. | Дроссель электрический                                      |
| 40. | Датчик для измерения низких температур                      |
| 41. | Трансформатор для электроконтактной машины                  |
| 42. | Высокочастотный трансформатор                               |
| 43. | Инвертирующий трансформатор                                 |
| 44. | Ионистр   |
| 45. | Литий-ионный аккумулятор                                    |
| 46. | Ротор синхронного электродвигателя                          |
| 47. | Индикаторная отвертка                                       |
| 48. | Плавкий предохранитель                                      |
| 49. | Плата электрическая с крепежными элементами                 |
| 50. | Разъем электрический  |
| 51. | Элемент магнитной памяти                                    |
| 52. | Магнитный усилитель   |
| 53. | Провод с экранирующей обмоткой                              |
| 54. | Магнитный сепаратор   |
| 55. | Кнопка включения\выключения                                 |
| 56. | Пьезодатчик   |
| 57. | Статор шагового электродвигателя                            |
| 58. | Ротор генератора  |
| 59. | Датчик для измерения влажности                              |
| 60. | Датчик для измерения температуры                            |
| 61. | Датчик для измерения давления                               |
| 62. | Микропроцессор  |
| 63. | Переменный конденсатор                                      |
| 64. | Антenna параболическая                                      |
| 65. | Электрическая муфельная печь                                |
| 66. | Статор линейного электродвигателя                           |
| 67. | Прожектор   |
| 68. | Омметр стрелочный   |
| 69. | Никель-металлогидридный аккумулятор                         |
| 70. | Световой источник электрической энергии (солнечная батарея) |
| 71. | Индуктивный датчик  |

|     |  |
|-----|--|
| 72. | Лазерная указка                              |
| 73. | Концевой выключатель                         |
| 74. | Паяльник                                     |
| 75. | Счетчик электрической энергии                |
| 76. | Патрон электрический                         |
| 77. | Цоколь лампы накаливания                     |
| 78. | Экран плазменного телевизора                 |
| 79. | Фильтр сетевой                               |
| 80. | Варистор                                     |
| 81. | Конденсатор высоковольтный                   |
| 82. | Световой диод высокой яркости                |
| 83. | Лазерная головка DVD                         |
| 84. | Конденсатор электролитический                |
| 85. | Симистор                                     |
| 86. | Ротор линейного электродвигателя             |
| 87. | Резонатор керамический                       |
| 88. | Резистор керамический                        |
| 89. | Позистор                                     |
| 90. | Фотодиод                                     |
| 91. | Пьезоэлектрический преобразователь           |
| 92. | Конденсатор для переменного тока             |
| 93. | Диоды ИК-излучения (инфракрасного излучения) |
| 94. | Конденсатор металлопленочный                 |
| 95. | Устройство индикации                         |
| 96. | Тахометр электрический                       |
| 97. | Звукоизлучатели                              |
| 98. | Стабилитрон                                  |

# 4 РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

## РАЗРАБОТКА ТОКАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

### 4.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

#### 1 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ

Ознакомится с последовательностью работы технолога механического цеха при разработке станочных операций. На примере токарной операции получить навыки разработки технологической документации для запуска детали в производство.

#### 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В данной работе документация на токарную операцию разрабатывается для единичного или мелкосерийного изготовления деталей технологического оборудования в условиях ремонтного цеха предприятия. Поэтому предпочтение отдается использованию универсальных станков и приспособлений, стандартного мерительного и режущего инструмента. Заготовки применяются грубые, с большими припусками на механическую обработку.

#### 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ЦЕХОВОГО ТЕХНОЛОГА

3.1 Анализ чертежа детали, формы поверхностей, технических требований по точности размеров, шероховатости поверхностей и точности их взаимного расположения, определение необходимости проведения предварительной и окончательной термической обработки, оценка обрабатываемости материала заготовки резанием. Составление технологического маршрута изготовления детали.

3.2 Определение содержания токарной операции и разработка чертежа токарной заготовки.

3.3 Обоснование выбора способа получения заготовки. Разработка эскизов литой заготовки, кованой заготовки или заготовки из проката, расчет их основных размеров. Определение коэффициента использования металла.

3.4 Выбор станочного оборудования

3.5 Выбор черновых и чистовых баз, мест и способов закрепления заготовки.

3.6 Определение очередности обработки поверхностей.

3.7 Назначение операционных припусков и расчет межоперационных размеров.

3.8 Разработка операционных эскизов и составление текста переходов.

3.9 Подбор режущих инструментов.

3.10 Подбор мерительного инструмента.

3.11 Расчеты режимов резания и нормирование работ.

3.12 Заполнение бланка операционной карты.

## 4 АНАЛИЗ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ

Вначале оцениваются формы наружных и внутренних поверхностей детали и определяются возможные способы их получения на металлорежущих станках (точением, сверлением, фрезерованием, строганием, долблением и т.п.). Это необходимо для составления предварительного технологического маршрута изготовления детали и выделения тех поверхностей, которые должны быть обработаны на токарном станке.

Оценка требований чертежа по точности размеров и шероховатости поверхностей позволяет уточнить технологический маршрут обработки, разделить этапы лезвийного и абразивного резания.

Указанные на чертеже твердость готовой детали и её материал позволяют определить место и способ термической обработки в технологическом маршруте. Если твердость готовой детали невысокая, то термообработку целесообразно проводить в начале технологического процесса для исходной заготовки или на этапе черновой обработки. При высокой твердости готовой детали термообработка должна быть проведена после этапа лезвийного резания, перед абразивной обработкой. Содержание углерода обрабатываемого материала определяет способ термической обработки. Стали средне и высоко углеродистые подвергаются закалке и последующему отпуску, малоуглеродистые – химико-термической обработке, цементации, азотированию и т.п.

Обрабатываемость резанием материала заготовки зависит от его механических свойств и химического состава, которые необходимо изучить по справочным данным. Хорошо обрабатываются стали среднеуглеродистые, нормализованные, (марки типа «сталь 45»). Высокоуглеродистые стали требуют больших усилий резания, но обработанная поверхность получается выше классом шероховатости. Стали малоуглеродистые, вязкие не позволяют получить качественную поверхность. Для улучшения обрабатываемости резанием вязкие стали рекомендуется нормализовать, высокопрочные стали отжигать.

Технологический маршрут представляется в виде упрощенной схемы, в которой дается обобщенное содержание операций (Приложения Б, В, рисунки Б2, В2).

## 5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКАРНОЙ ОПЕРАЦИИ И РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА ТОКАРНОЙ ЗАГОТОВКИ

Для определения содержания токарной обработки необходимо отделить те поверхности, которые не могут быть получены на токарном станке. При токарной обработке можно образовать поверхности, расположенные на наружных, внутренних и торцевых сторонах тел вращения. Нарезаемые наружные и внутренние резьбы, внутренние отверстия должны быть сосны с осью вращения заготовки. Все остальные поверхности (квадратные и шестигранные головки, поперечные отверстия, шпоночные и шлицевые

канавки, зубья шестерен и др.) на чертеже *токарной* заготовки не показываются.

Наличие на *токарной* заготовке уступов указывает на необходимость применения подрезных резцов, канавок - канавочных, наличие резьб - плашек, метчиков или резьбонарезных резцов. Внутренние поверхности могут быть получены сверлением, зенкерованием, развертыванием или растачиванием. Выбор конкретного вида обработки и применяемого инструмента зависит от размеров детали и требуемой точности и шероховатости обработки.

Точность размеров, требования по шероховатости поверхностей указывают на необходимость проведения чистовых проходов или достаточно только черновой обработки. Точность размеров оценивается по номеру квалитета точности, а если он не указан, то его следует определить по величине допуска на размер по таблице « Числовые значения допусков» (Приложение А, таблица А12). Размеры без допускаемых отклонений считаются «свободными» и исполняются по грубым 12 ... 14 квалитетам точности.

Точность взаимного расположения поверхностей детали влияет на качество сборки и работоспособность узла и всего механизма. Если на чертеже детали нет указаний по этим параметрам, то в процессе изготовления детали необходимо обеспечить соосность шеек вала для установки подшипников, шестерен, шкивов, маховиков и т.п. Когда устанавливаемые на вал детали упираются в буртики, то их торцевые поверхности должны быть строго перпендикулярны по отношению к осям. Требуемая точность взаимного расположения поверхностей обеспечивается за счет правильного базирования, применения принципа постоянства баз, надежного закрепления заготовки, рационального назначения очередности обработки поверхностей, применения оптимальных режимов резания.

Чертеж токарной заготовки разрабатывается в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Рекомендуемый формат – А4, содержащий основную надпись (угловой штамп). Деталь изображается в положении, в котором она устанавливается на станке. Количество проекций, видов, разрезов и сечений минимальное при условии возможности прочтения чертежа. Количество размеров должно быть достаточным для изготовления и контроля детали. Каждый размер приводить на чертеже только один раз. Цепь линейных размеров не должна быть замкнутой. Проставлять размеры надо так, чтобы наиболее точный размер имел наименьшую накопленную ошибку при изготовлении детали. Осевые размеры рекомендуется располагать под изображением детали. Размеры, относящиеся к одному конструктивному элементу, следует группировать в одном месте. Для всех размеров, нанесенных на чертеж, должны быть указаны предельные отклонения. Для окончательно обработанных поверхностей допуски указываются по данным чертежа готовой детали. Если после токарной операции предусмотрены другие виды обработки (например, шлифование или притирка), то размеры проставляются с учетом операционных припусков (смотри раздел «Назначение операционных припусков и расчет межоперационных размеров»). Предельные отклонения свободных размеров назначаются по квалитетам от 12-го и грубее и

оговариваются общей записью в технических требованиях типа «неуказанные предельные отклонения  $h12$ ;  $H12$ ;  $\pm IT14/2$ ».

## 6 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ. РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ КОВАНОЙ ЗАГОТОВКИ И ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОКАТА, РАСЧЕТ ИХ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ

В машиностроении под заготовкой детали принято понимать полуфабрикат, поступающий на механическую обработку, в результате чего он превращается в годную для сборки готовую деталь.

Применяются следующие основные виды заготовок:

- а) отливки, получаемые литьём в песчаные или металлические формы, или заготовленные по выплавляемым моделям и другими способами формовки;
- б) поковки, получаемые свободной ковкой;
- в) поковки, получаемые горячей штамповкой или периодическим прокатом;
- г) заготовки, полученные высадкой из прутка;
- д) сортовой прокат (горячекатанный или калибранный).

При выборе вида заготовки руководствуются следующими соображениями: обеспечить наименьший расход металла при изготовлении заготовок и при последующей их обработке на металлорежущих станках; обеспечить наименьшие затраты труда и средств на получение заготовок и на последующую их обработку на станках. Чем больше заготовки приближаются по форме и размерам к формам и размерам готовых деталей, тем меньше трудоёмкость механической обработки, тем механическая обработка проще и дешевле. Однако повышение точности изготовления заготовок связано с удорожанием процессов их получения. Только при больших программах выпуска окупается применение сложных машин и дорогостоящей оснастки в заготовительных цехах. В условиях мелкосерийного и ремонтного производства предприятий Агропрома, как правило, применяются грубые заготовки со значительными припусками на механическую обработку.

Большую роль в выборе вида заготовки играет материал детали. Заготовку детали из чугуна можно получить только литьём. А заготовку стальной детали можно получить и литьём, и ковкой. Но кованая заготовка будет дешевле, прочнее и, следовательно, экономичнее. Стальное литьё целесообразно использовать только для изготовления деталей сложной формы.

Размеры заготовки определяются с учётом припусков на механическую обработку. Существуют два основных метода расчёта размеров заготовки.

1 – по общему припуску;

2 - по сумме операционных припусков.

Первый метод самый простой, но наименее точный. Размер заготовки “Азаг” определяется прибавлением (для внутренних поверхностей – вычитанием) к размеру готовой детали “Адет” величины общего припуска “Z”.

$$\text{Азаг} = (\text{Адет} \pm Z) \pm T_{\text{Азаг}}$$

Размер заготовки на чертеже указывается с допускаемыми отклонениями  $\pm T_{\text{АЗаг}}$ .

Для отливок из серого чугуна и стали, поковок, получаемых свободной ковкой на прессах, для поковок, получаемых свободной ковкой на молотах, поковок, получаемых штамповкой, величины припусков указаны в соответствующих стандартах и справочных таблицах.

В этих же стандартах указаны величины допускаемых отклонений размеров заготовок.

Второй метод более точный. По этому методу размер заготовки определяется прибавлением (вычитанием) к размеру детали операционных припусков на соответствующую механическую обработку и «отрицательного» допуска на размер заготовки (Рисунки 1,2).

$$A_{\text{Заг}} = A_{\text{дет}} \pm Z_1 \pm Z_2 \pm Z_3 \pm [-T_{\text{АЗаг}}],$$

где  $Z_1$ —припуск на окончательную обработку (шлифование, полирование, развёртывание и т.д.)

$Z_2$ —припуск на чистовую обработку (чистовое точение, фрезерование, зенкерование и т.д.)

$Z_3$ —припуск на черновую обработку (черновое точение, грубое фрезерование, рассверливание и т.д.)

$[-T_{\text{АЗаг}}]$ —величина допускаемого отклонения размера заготовки «в тело» (допуск на заготовку).

Второй метод наиболее целесообразен при расчётах заготовок из стандартного проката.

При расчетах размеров заготовки по длине (ширине) детали учитываются припуски для каждого торца в отдельности с учетом обеспечения требуемой шероховатости и точности готовой детали (Рисунок 3).

$$V_{\text{Заг}} = V_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2 + Z_3 + T_{\text{ВЗаг}},$$

После выбора способа получения заготовки и расчёта её основных размеров приступают к разработке её чертежа.

Для этого на контуры детали (не принимая во внимание мелкие фаски, канавки, незначительные перепады диаметров и т.д.) «одевают» в условном масштабе требуемые припуски на обработку. Полученные контуры заготовки уточняют нанесением литьевых или штамповочных уклонов и скруглений.

При расчётах заготовок из проката, например, для ступенчатого вала, расчёт размеров ведут только для наибольшего диаметра. По полученному расчетному размеру подбирают ближайший размер круглого проката по стандарту (Приложение А, таблица А11).

Чертёж заготовки оформляется на формате А4 или в виде эскиза в расчетно-пояснительной записке. Размеры указываются с допускаемыми отклонениями. Под размером заготовки в квадратных скобках записывается номинальный размер готовой детали. Контуры готовой детали обозначаются тонкими линиями.

В технических условиях на чертеже заготовки необходимо привести следующие данные:

- а) способ получения заготовки;

- б) вид её термообработки (если требуется);
- в) твёрдость (в состоянии поставки);
- г) вид очистки заготовки;
- д) величины уклонов и радиусов скруглений;
- е) допускаемые или не допускаемые дефекты.

После разработки чертежа заготовки необходимо определить коэффициент использования металла:  $K = \frac{P_d}{P_3}$ ,

где  $P_d$  – вес готовой детали

$P_3$  – вес заготовки

## 7 ВЫБОР СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При выборе типа и модели оборудования следует руководствоваться следующими соображениями.

- а) выбранный станок должен обеспечивать выполнение всех требований чертежа и технических условий на обработку детали на данной операции;
- б) технические характеристики станка должны соответствовать размерам обрабатываемой детали. Для токарного станка необходимо сопоставить с габаритами заготовки межцентровое расстояние, диаметр отверстия шпинделя, высоту центров над станиной и поперечными салазками (Приложение А, таблица А27);

в) производительность и универсальность станка должны соответствовать типу производства: в единичном и мелкосерийном производстве предпочтение отдаётся универсальным токарно-винторезным станкам, в крупносерийном и массовом – специализированным, имеющим высокую производительность.

## 8 ВЫБОР ЧЕРНОВЫХ И ЧИСТОВЫХ БАЗ, МЕСТ И СПОСОБОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ

Одной из важнейших задач, решаемых при проектировании технологических процессов механической обработки, является выбор установочных баз – базовых поверхностей, по которым производится ориентирование, установка или крепление на станке детали. От точности базирования зависит успех обработки. Установочными базами могут быть необработанные поверхности – черновые базы и обработанные поверхности – чистовые базы.

Базирующие поверхности должны быть по возможности ровными и чистыми, точной формы и размеров. Если у детали обрабатываются не все поверхности, то за черновую базу следует принимать поверхности, остающиеся необработанными. Если у детали обрабатываются все поверхности, то в качестве черновой базы следует принимать ту поверхность, которая имеет наименьший припуск.

Черновые базы используются только один раз – в первой операции. В процессе первой операции рекомендуется обработать те поверхности, которые в последующих операциях будут использоваться как чистовые базы. В дальнейшем необходимо придерживаться принципа постоянства баз – для всех операций использовать преимущественно одни и те же установочные базы.

При подборе приспособления для установки и закрепления обрабатываемой детали следует, по возможности, использовать нормальные и стандартные приспособления: токарные самоцентрирующиеся патроны, четырех кулачковые не самоцентрирующиеся патроны, планшайбы, гладкие и вращающиеся центры и т.д. Выбор вида приспособления и его типоразмера обуславливается характером станочной обработки, конфигурацией и размерами деталей, местами расположения установочных баз и способов зажатия детали. Данные о приспособлении приводятся в справочниках.

В ряде случаев приходится планировать применение специальных приспособлений и вспомогательных инструментов. Так, для обработки деталей типа кольца и втулки используются гладкие, легкоконусные или разжимные цанговые оправки. В целях повышения производительности обработки на токарных станках устанавливают специальные державки, позволяющие вести обработку несколькими резцами одновременно.

## 9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В первую очередь обрабатываются поверхности, которые используются как базовые при дальнейшей обработке.

После обработки базовых поверхностей следует обработать поверхности, где снимается наибольший припуск. Желательно также раньше обрабатывать те поверхности деталей, где возможно выявление скрытого брака заготовки (раковины, расслоения и др.).

Последовательность для остальных поверхностей следует устанавливать в зависимости от заданной чертежом формы, точности и чистоты. Наиболее чистые и точные поверхности должны обрабатываться в последнюю очередь. Это уменьшает возможность повреждения обработанных поверхностей.

## 10 НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРИПУСКОВ И РАСЧЕТ МЕЖОПЕРАЦИОННЫХ РАЗМЕРОВ

Межоперационные размеры рассчитывают для основных поверхностей и затем проставляют на операционных эскизах. Эти размеры показывают постепенное изменение размеров заготовки по всем этапам технологического процесса. Расчетные схемы для вычисления межоперационных размеров валов, отверстий и линейных размеров представлены на рисунках 1, 2 и 3).

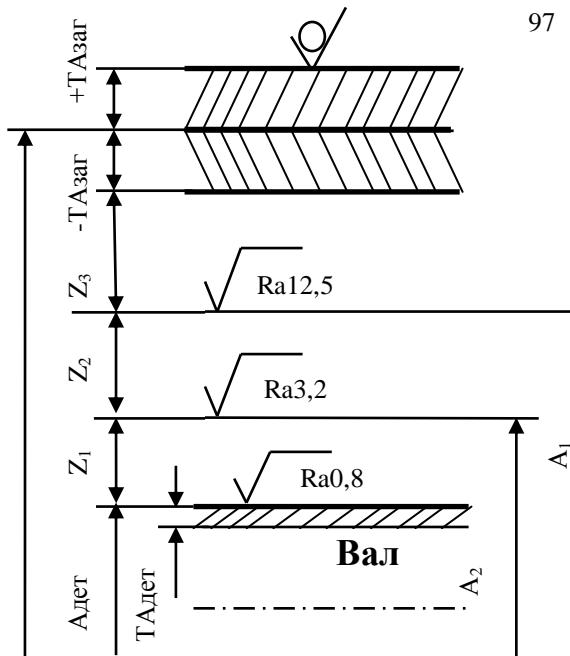


Рисунок 1. Расчетная схема для вычисления межоперационных размеров при обработке вала.

Адепт – размер готовой детали Азаг  
 – размер заготовки  
 $Z_1$  – припуск на окончательную обработку  
 $Z_2$  – припуск на чистовую обработку  
 $Z_3$  – припуск на черновую обработку  
 $A_1$  – размер после черновой обработки  
 $A_2$  – размер после чистовой обработки  
 ТАдепт – допуск на размер готовой детали  
 $\pm\text{ТАзаг}$  – допуски на размер заготовки

Размер вала после чистовой обработки перед окончательной « $A_2$ » вычисляется путем прибавления к максимальному размеру готовой детали припуск на окончательную обработку  $Z_1$   $A_2 = \text{Адепт max} + Z_1$

Размер после черновой обработки перед чистовой « $A_1$ » вычисляется путем прибавления к максимальному размеру готовой детали припуска на окончательную обработку  $Z_1$  и припуска на чистовую обработку  $Z_2$ .

$$A_1 = \text{Адепт max} + Z_1 + Z_2$$

При расчетах межоперационных размеров отверстия припуски вычитаются от минимального размера готовой детали.

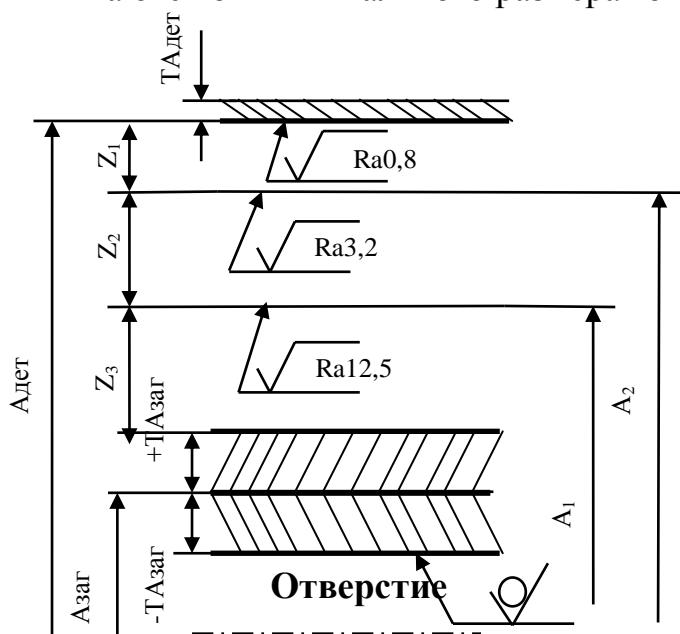


Рисунок 2. Расчетная схема для вычисления межоперационных размеров при обработке отверстия

Адепт – размер отверстия готовой детали  
 Азаг – размер отверстия заготовки  
 $Z_1$  – припуск на окончательную обработку  
 $Z_2$  – припуск на чистовую обработку  
 $Z_3$  – припуск на черновую обработку  
 $A_1$  – размер после чернового растачивания  
 $A_2$  – размер после чистового растачивания  
 ТАдепт – допуск на размер готовой детали  
 $\pm\text{ТАзаг}$  – допуски на размер отверстия заготовки

Размер отверстия после чернового растачивания:

$$A1 = A_{\text{дет}} \min - Z_1 - Z_2$$

Размер отверстия после чистового растачивания:

$$A2 = A_{\text{дет}} \ min - Z_1$$

Межоперационные размеры по длине (ширине) детали рассчитываются с учетом последовательности обработки торцевых поверхностей (рисунки 3,4).

При обработке крупногабаритных заготовок с большими припусками рекомендуется черновую и чистовую обработку проводить раздельно, перезакрепляя заготовку.

Взаг

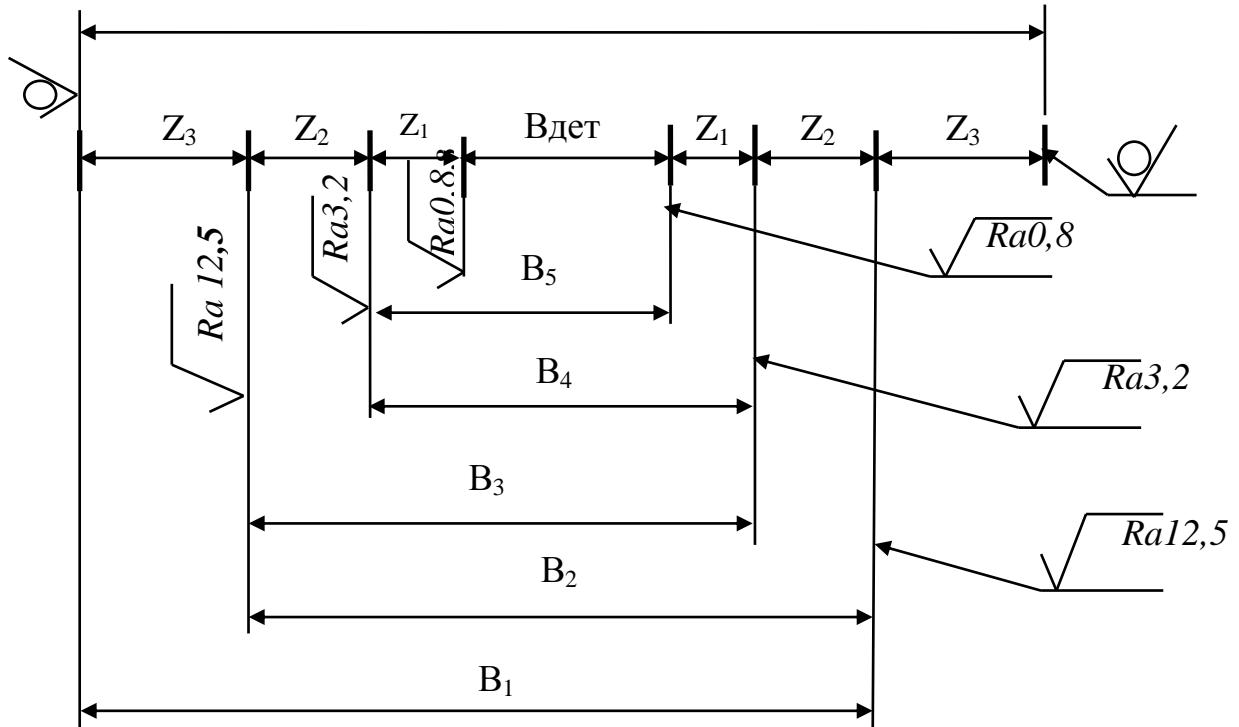


Рисунок 3. Расчетная схема для вычисления межоперационных размеров при обработке торцевых поверхностей, при разделении черновых и чистовых операций.

Вдет – размер готовой детали; Взаг – размер заготовки; Z<sub>1</sub> – припуск на окончательную обработку; Z<sub>2</sub> – припуск на чистовую обработку; Z<sub>3</sub> – припуск на черновую обработку; B<sub>1</sub> B<sub>2</sub> – размеры после черновой обработки; B<sub>3</sub> B<sub>4</sub> – размеры после чистовой обработки; B<sub>5</sub> – размер после окончательной обработки одного торца.

Размер после черновой обработки одного торца:

$$B1 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2$$

Размер после черновой обработки второго торца:

$$B2 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_1 + Z_2$$

Размер после черновой обработки обеих торцов и чистовой одного торца:

$$B3 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_1$$

Размер после чистовой обработки второго торца: B4 = B<sub>дет</sub> + Z<sub>1</sub> + Z<sub>1</sub>

Размер после шлифования одного торца: B5 = B<sub>дет</sub> + Z<sub>1</sub>

После шлифования второго торца будет получен размер готовой детали B<sub>дет</sub>.

При обработке небольших заготовок с небольшими припусками черновую и чистовую обработку можно проводить последовательно, без перезакрепления заготовки.

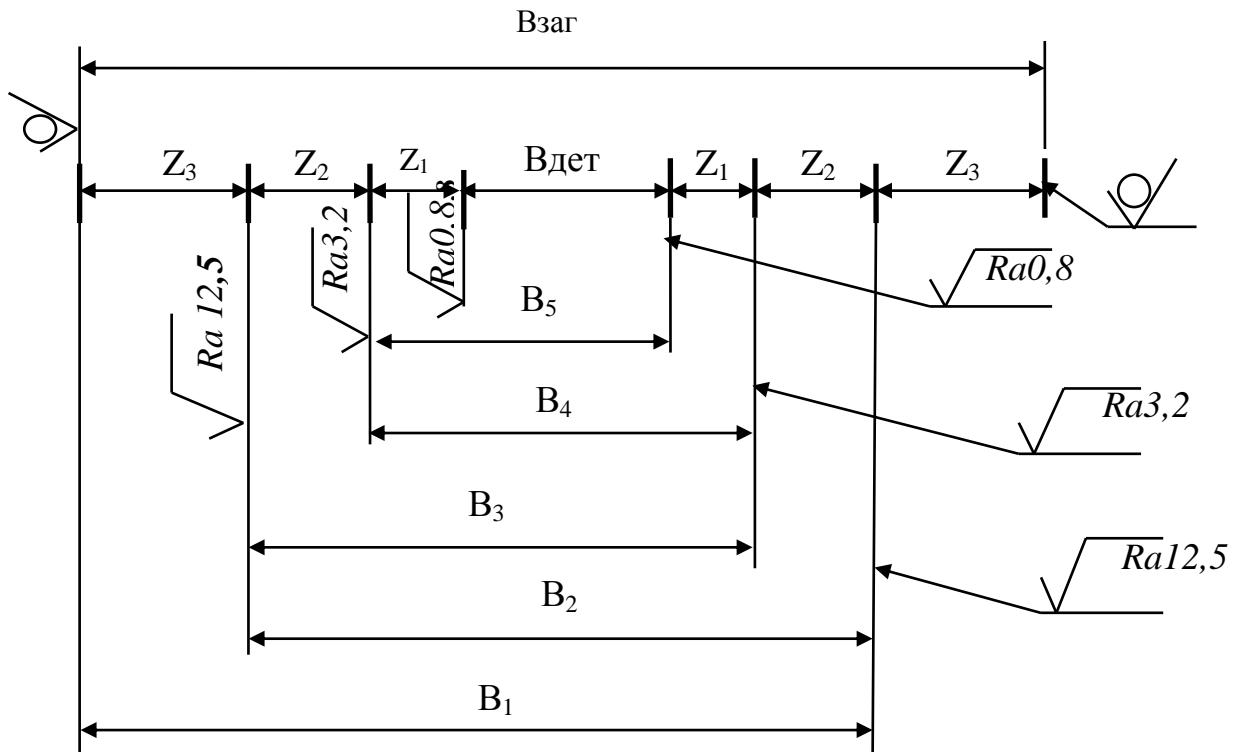


Рисунок 4. Расчетная схема для вычисления межоперационных размеров при обработке торцевых поверхностей при выполнении черновых и чистовых проходов за одну установку.

Вдет – размер готовой детали; Взаг – размер заготовки; Z<sub>1</sub> – припуск на окончательную обработку; Z<sub>2</sub> – припуск на чистовую обработку; Z<sub>3</sub> – припуск на черновую обработку; B<sub>1</sub> B<sub>2</sub> – размеры после черновой обработки; B<sub>3</sub> B<sub>4</sub> – размеры после чистовой обработки; B<sub>5</sub> – размер после окончательной обработки одного торца.

Размер после черновой обработки одного торца:

$$B_1 = \text{Вдет} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2$$

Размер после чистовой обработки этого же торца:

$$B_2 = \text{Вдет} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1$$

Размер после черновой обработки второго торца:

$$B_3 = \text{Вдет} + Z_1 + Z_2 + Z_1$$

Размер после чистовой обработки второго торца: B<sub>4</sub> = Вдет + Z<sub>1</sub> + Z<sub>1</sub>

Размер после шлифования одного торца: B<sub>5</sub> = Вдет + Z<sub>1</sub>

После шлифования второго торца будет получен размер готовой детали B<sub>дет</sub>.

## 11 РАЗРАБОТКА ОПЕРАЦИОННЫХ ЭСКИЗОВ И СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА ПЕРЕХОДОВ

Операционные эскизы (Приложения Б, В. Раздел 9. Разработка операционных эскизов и составление текста переходов) разрабатываются для каждого закрепления (установка) детали. Каждому эскизу присваивается порядковый номер в пределах данной операции. Эскизы выполняются в произвольном масштабе с применением чертежных инструментов. На эскизе заготовка показывается в том виде и в том положении, как её видит рабочий на станке в конце обработки. Условными знаками показывается место и способ закрепления заготовки. Обрабатываемые поверхности обводятся толстыми линиями (2-3в). Размеры и требования по шероховатости проставляются только для мест обработки, т.е. те размеры и параметры шероховатости, за которые отвечает рабочий на данной операции. Если обработка данной поверхности окончательная, то величина допуска указывается по чертежу готовой детали. Все размеры нумеруются арабскими цифрами, проставленными в кружочках. Кружки устанавливаются на выносках размерных стрелок. Номера размеров на операционных эскизах проставляются по часовой стрелке. В пределах одной операции нумерация сквозная.

Тексты переходов (Приложения Б, В) записываются по порядку их выполнения, в повелительном тоне. Слова располагаются в следующем порядке: «действие» - «название поверхности» - «номера выполняемых размеров». Например: Расточить канавку 5 6 7. Вспомогательные переходы, не связанные со снятием стружки, обозначаются буквами, рабочие – цифрами. В пределах одной операции обозначение сквозное.

## 12 ПОДБОР РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

В зависимости от формы и расположения обрабатываемой поверхности (рисунки 4, 5 и 6) применяются резцы проходные (рисунок 4, «4», «5», «6»), проходные упорные (рисунок 4, «1»), подрезные (рисунок 4, «2», «3»), расточные проходные (рисунок 5, «7»), расточные подрезные (рисунок 5, «8»), отрезные (рисунок 5, «10»), рельсонарезные (рисунок 5, «9», «11») и фасонные (рисунок 6).

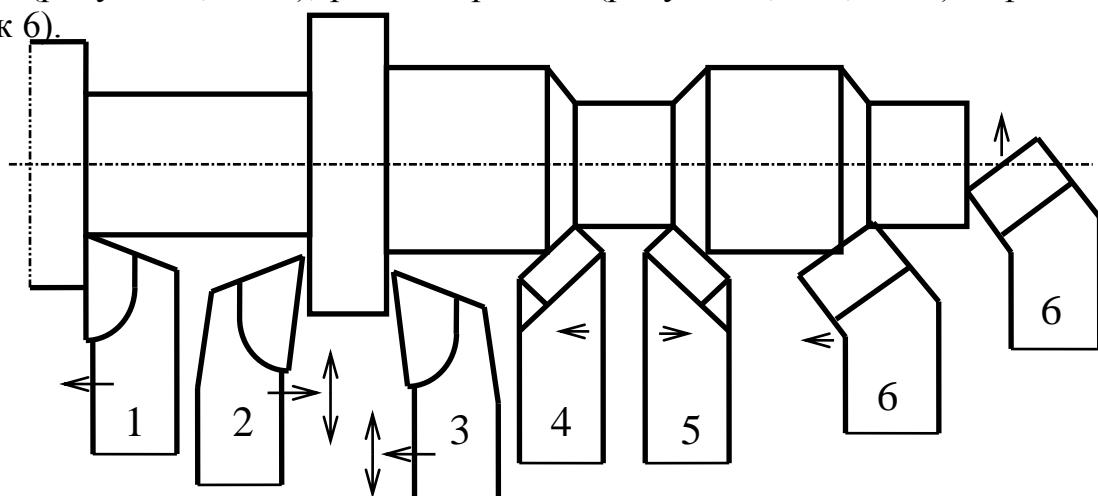


Рисунок 4. Обтачивание ступенчатого валика

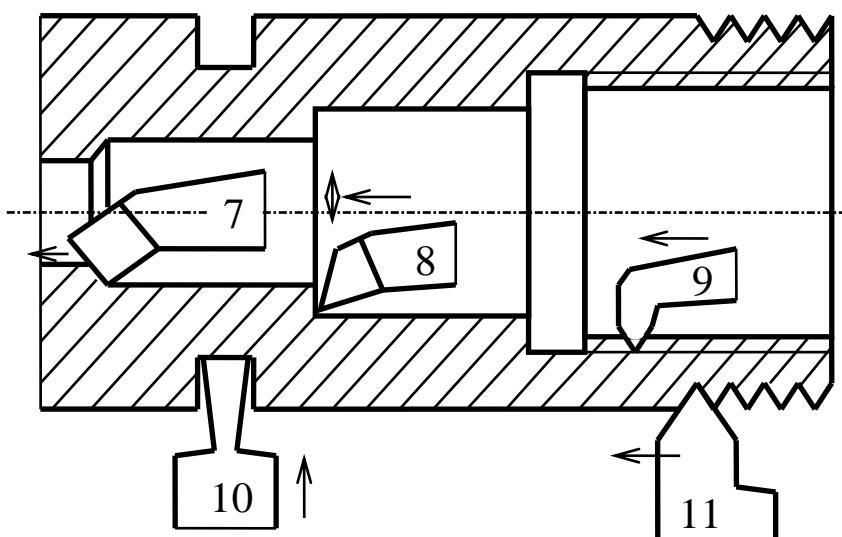


Рисунок 5. Обработка полой детали

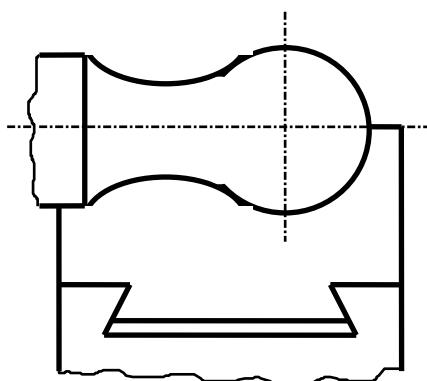
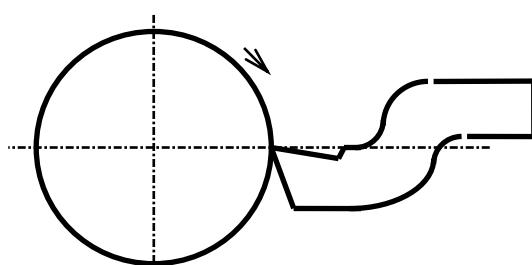
Рисунок 6. Резец  
фасонный,  
призматическийРисунок 7. Резец с изогнутой  
головкой

Таблица 1 Основные типы токарных резцов (по рисункам 4 и 5)

| № | Название резца               | Главный угол в плане |
|---|------------------------------|----------------------|
| 1 | Проходной упорный, правый    | $\phi 90^0$          |
| 2 | Подрезной, левый             | $\phi 95^0$          |
| 3 | Подрезной, правый            | $\phi 95^0$          |
| 4 | Проходной, прямой, правый    | $\phi 45^0$          |
| 5 | Проходной, прямой, левый     | $\phi 45^0$          |
| 6 | Проходной, отогнутый, правый | $\phi 45^0$          |

| №  | Название резца             | Главный угол в плане |
|----|----------------------------|----------------------|
| 7  | Расточной, проходной       | $\phi 45^0$          |
| 8  | Расточной, подрезной       | $\phi 95^0$          |
| 9  | Резьбонарезной, внутренний | $\epsilon 60^0$      |
| 10 | Отрезной                   | $\phi 90^0$          |
| 11 | Резьбонарезной             | $\epsilon 60^0$      |

По форме головки резцы подразделяются на прямые (рисунок 4, «1», «4», «5»), отогнутые (рисунок 4, «2», «3», «6»), изогнутые (рисунок 7) и оттянутые (рисунок 5, «10», «11»). Резцы с отогнутой головкой могут использоваться при точении на продольной и поперечной подачах. Изогнутая форма головки рекомендуется для тяжело нагруженных обдирочных резцов.

При выборе режущего инструмента предпочтение делается Гостированому и нормальному. Марка материала режущей части назначается в зависимости от материала обрабатываемой детали и характера обработки (черновая, чистовая и т.д.).

При изготовлении токарных резцов, как и других режущих инструментов, в основном применяются ниже перечисленные группы инструментальных материалов.

Инструментальные углеродистые стали марок У7, У7А, У8, У8А, У9, У9А имеют низкую теплостойкость ( $200^0\text{...}250^0\text{C}$ ) и поэтому могут применяться для обработки материалов невысокой твердости – дерева и пластмасс.

Инструментальные легированные стали марок ХВ5, ХВГ, 9ХС и другие более прочные и износостойкие. Применяют их для изготовления фасонных резцов и при обработке материалов невысокой твердости.

Быстрорежущие стали марок Р9, Р18, Р6М5, Р9М4, 10Р6М5, Р9Ф5, Р14Ф4, Р9К10 выдерживают температуры в зоне резания до  $600^0\text{C}$  и поэтому могут работать при более высоких скоростях резания, чем резцы, изготовленные из инструментальных углеродистых и легированных сталей.

Металлокерамические твердые сплавы получили наибольшее применение для изготовления токарных резцов, так как они имеют высокую твердость и теплостойкость (около  $900^0\text{C}$ ). По своему составу они подразделяются на три группы: вольфрамо-кобальтовые (однокарбидные – карбид вольфрама) ВК3, ВК6, ВК8, ВК10; вольфрамо-титано-кобальтовые (двухкарбидные – карбиды титана и вольфрама) Т5К10, Т14К8, Т15К6, Т30К4; и вольфрамо-титано-тантало-кобальтовые (трехкарбидные – карбиды титана, тантала и вольфрама) ТТ7К12, ТТ8К6, ТТ20К9. Сплавы с большим содержанием кобальта (ВК8, Т5К10, ТТ7К12) рекомендуется применять на операциях черновой обработки грубых заготовок, а сплавы с меньшим содержанием кобальта (ВК3, Т30К4) – на операциях чистового точения, когда гарантируется безударная нагрузка. При обработке сталей предпочтение следует отдавать сплавам групп ТК и ТТК, чугунов – группы ВК.

Минералокерамические твердые сплавы изготавливают из оксидов алюминия  $\text{Al}_2\text{O}_3$  в форме разнообразных пластинок. Тепловая стойкость  $1200^0\text{C}$ . Недостатком этого материала является низкая ударная вязкость, поэтому широкого применения они не получили.

В целях обеспечения высокой производительности преимущественно используются металлокерамические твердые сплавы.

Быстрорежущие стали имеют меньшую теплостойкость. Но они лучше затачиваются, менее восприимчивы к ударным нагрузкам. Из них изготавливают фасонные резцы, сверла, развертки и т.д.

## 13 ПОДБОР МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА


Выбор мерительного инструмента зависит от требуемой точности измерений, габаритов детали, формы и расположения измеряемых поверхностей. При токарной обработке преимущественно используют штангенциркули трех типов (ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3), угломеры (УН и УМ) и микрометры. Для контроля резьбы - шагомеры (шаблоны) и резьбовые калибры.

## 14 РАСЧЕТЫ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ И НОРМИРОВАНИЕ РАБОТ

Режимы резания назначаются в зависимости от условий обработки, к которым относятся: вид и характер обработки, обрабатываемый материал и состояние заготовки, материал режущего инструмента, его конструкция и геометрия, требуемые показатели качества детали, точность размеров и шероховатость поверхности.

Алгоритм расчетов:  $Z \rightarrow t,i \rightarrow St \rightarrow S\phi \rightarrow Vt \rightarrow Vp \rightarrow np \rightarrow n\phi \rightarrow To$

14.1 Определение величины общего припуска на обработку ( $Z$ ) производим в соответствии со схемами обработки, представленными на рисунке 8.

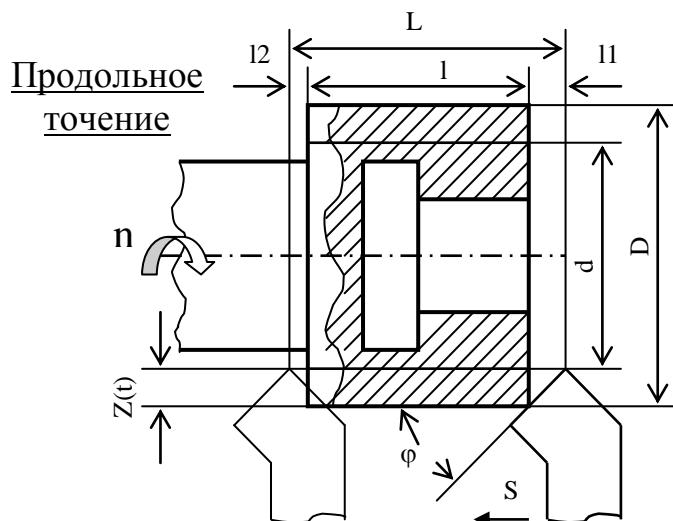

|        |  |
|--------|--|
| D      | - диаметр заготовки, мм                    |
| d      | - диаметр готовой детали, мм               |
| $z(t)$ | -припуск на сторону, (глубина резания), мм |
| l      | -длина обрабатываемой поверхности, мм      |
| $l_1$  | - путь врезания, мм                        |

|        |  |
|--------|--|
| $l_2$  | перебег инструмента, мм                        |
| L      | расчетная длина обрабатываемой поверхности, мм |
| n      | частота вращения заготовки, об/мин             |
| s      | подача, мм/об                                  |
| $\phi$ | главный угол в плане                           |

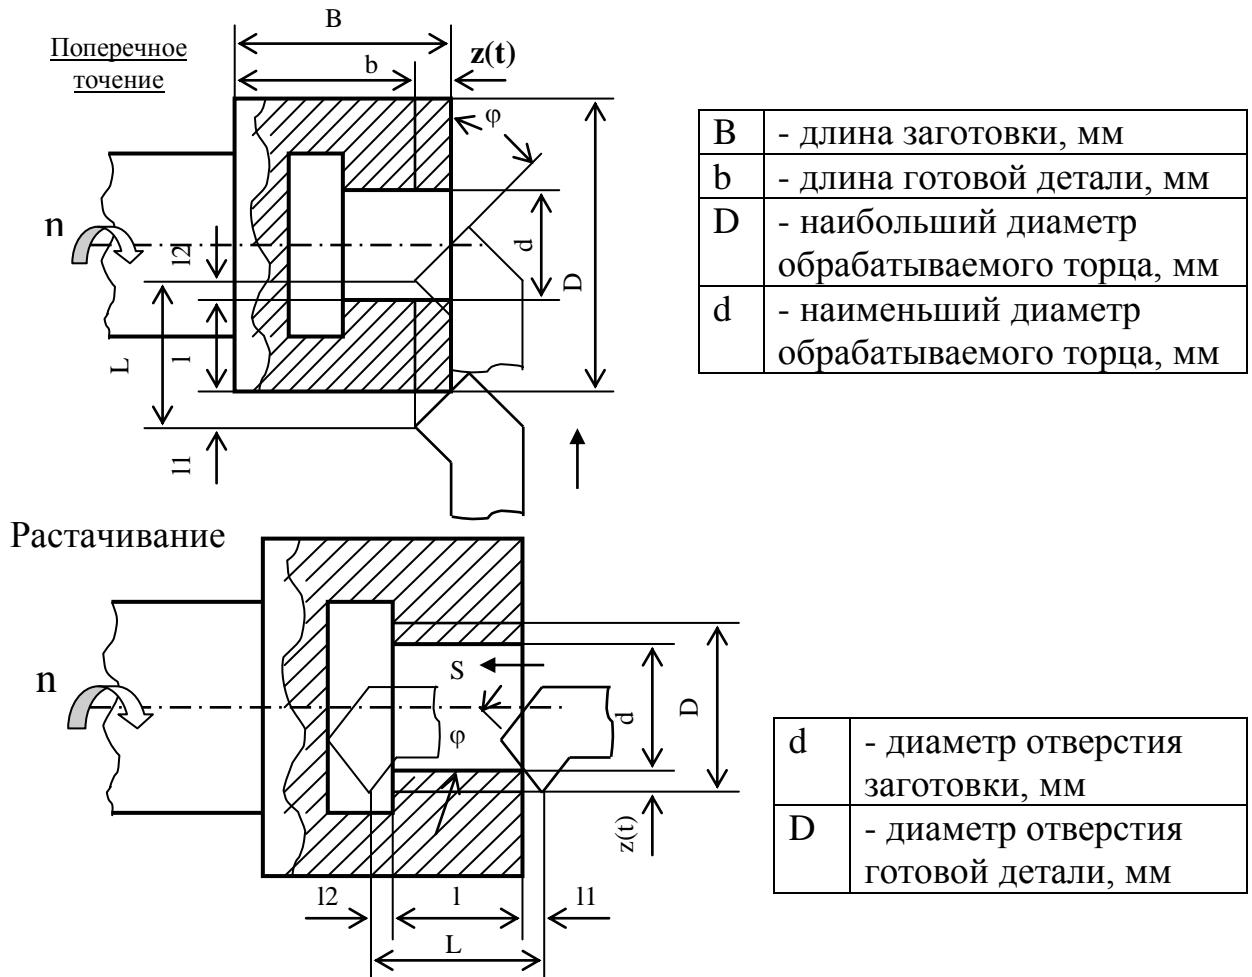


Рисунок 8 Схемы обработки наружных, торцевых и внутренних поверхностей

а) для наружных цилиндрических поверхностей (припуск на сторону)

$$z = (D_{\text{заг}} - d_{\text{дет}}) / 2 \text{ (мм)}$$

б) для торцевых поверхностей

$$z = L_{\text{заг}} - l_{\text{дет}} \text{ (мм)}$$

в) для внутренних цилиндрических поверхностей (припуск на сторону)

$$z = (D_{\text{дет}} - d_{\text{заг}}) / 2 \text{ (мм)}$$

14.2 При необходимости проводим распределение величины общего припуска для черновой ( $Z_3$ ) и чистовой ( $Z_2$ ) обработки (рисунки 1,2,3):

а) чистовой припуск ( $Z_2$ ) на сторону принимается по справочным таблицам (Приложение А, таблицы А6, А9);

б) черновой припуск ( $Z_3$ ) на сторону вычисляется

$$Z_3 = Z - Z_2$$

Если деталь в дальнейшем должна шлифоваться, то выделяется припуск на шлифование ( $Z_1$ ) (Приложение А, таблицы А7, А10);

Тогда:  $Z_3 = Z - Z_1 - Z_2$

Для грубых поверхностей припуск на чистовую обработку не выделяется.

Тогда  $Z_3 = Z$

14.3 Выбор глубины резания "t" и числа прохода "i".

При чистовой обработке, как правило, припуск снимается за один проход, т.е.  $i=1$ ,  $t=Z_2$ .

При черновой обработке глубина резания берется максимальной, допустимой мощностью станка и жесткостью системы СПИД (станок - приспособление – инструмент - деталь). При работе на станке типа 16К20 (1А62) глубину резания “ $t$ ” рекомендуется брать не более 3...4 мм. Число черновых проходов определяется:

$$i = Z_3 / t$$

Полученное расчетное значение числа проходов округляется до большего целого числа.

#### 14.4 Выбор подачи "S".

При черновой обработке подача выбирается в зависимости от размеров державки резца и диаметра заготовки по таблице А13 (Приложение А). При чистовой обработке подача выбирается в зависимости от требуемого класса шероховатости и геометрии резца по таблице А14 (Приложение А). Выбранная по таблицам подача ( $S_t$ ) должна быть скорректирована по паспортным данным используемого станка ( $S_f$ ) (Приложение А, таблицы А24, А25);.

#### 14.5 Выбор табличной скорости резания ( $V_t$ ).

Скорость резания выбирается в зависимости от ранее назначенных величин глубины резания и подачи по таблицам А15, А16, А17, А18 (Приложение А)

#### 14.6 Определение поправочных коэффициентов на скорость резания ((Приложение А, таблицы А19, А20, А21, А22, А23);

$K_1$  – коэффициент, учитывающий стойкость резца. Для проходных резцов стойкость рекомендуется брать в интервале 30...90 мин, отрезных, фасонных 60...180 мин.

$K_2$  – коэффициент, учитывающий механические свойства обрабатываемого материала в момент точения.

$K_3$  – коэффициент, учитывающий состояние обрабатываемой поверхности. Отливки в земляную форму имеют загрязненную корку, поковки и штамповки – корку из наклепанного металла.

$K_4$  – коэффициент, учитывающий марку материала резца. Марка резца выбирается в зависимости от условий работы (точение чугуна, стали, черновое или чистовое точение, нагрузка ударная или безударная).

$K_5$  – коэффициент, учитывающий величину главного угла в плане “ $\phi$ ”. При точении открытых поверхностей на проход рекомендуется применять  $\phi = 45^\circ$ . При обточке ступенчатых поверхностей  $\phi = 90^\circ$ .

#### 14.7 Определение расчетной скорости резания

$$V_p = V_t * K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 \text{ м/мин}$$

#### 14.8 Вычисление расчетного числа оборотов шпинделя (n<sub>p</sub>)

$$n_p = \frac{1000 * V_p}{3,14 * D}; \text{об / мин}$$

где: D – диаметр обрабатываемой заготовки.

#### 14.9 Корректировка числа оборотов шпинделя по станку.

По паспортным характеристикам токарного станка (Приложение А, таблицы А24, А25); подбирается ближайшее число оборотов шпинделя ( $n_\phi$ ) при условии:

$$n_\phi \leq 1,05 n_p$$

14.10 Определение фактической скорости резания ( $V_\phi$ )

$$V_\phi = \frac{3,14 * D * n_\phi}{1000}; \text{м/мин}$$

14.11 Определение основного технологического времени ( $T_o$ )

$$T_o = \frac{L * i}{n * s}; \text{мин}$$

где: L – расчетная длина обработки,

$$L = l_1 + l + l_2;$$

где:  $l_1 = t * \operatorname{ctg} \varphi$  - путь врезания,

$l$  – длина обрабатываемого участка детали,

$l_2 = 0,5 \dots 2,0$  - перебег инструмента

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. В.А. Оськин, В.В. Евсиков Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1. – М.: КолосС, 2007. – 447 с.
2. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 2. [В.Ф. Карпенков и др.]. – М.: КолосС, 2006. – 312 с.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**Справочные таблицы**

Таблица А1. Шероховатость поверхности и квалитеты точности при различных видах обработки деталей резанием

| Вид обработки            | Шероховатость Ra | Квалитеты  |           |
|--------------------------|------------------|------------|-----------|
|                          |                  | Экономич.  | Достижим. |
| Отрезка на станках       | мех. пилой       | 25...100   | 15...17   |
|                          | резцом, фрез.    | 25...50    | 14...17   |
| Подр. торцев             | резцом           | 3,2...12,5 | 11...13   |
| Строгание                | черновое         | 12,5...25  | 12...14   |
|                          | чистовое         | 3,2...6,3  | 11...13   |
| Долбление                | черновое         | 25...50    | 14,15     |
|                          | чистовое         | 3,2...12,5 | 12,13     |
| Фрезерован. цилиндрич.   | черновое         | 25...50    | 12...14   |
|                          | чистовое         | 3,2...6,3  | 11        |
| Фрезерован. торцевое     | черновое         | 6,3...12,5 | 12...14   |
|                          | чистовое         | 3,2...6,3  | 11        |
| Обтачивание прод. подач. | черновое         | 12,5...25  | 12...14   |
|                          | чистовое         | 1,6...3,2  | 8,9       |
| Обтачивание попер.подач. | черновое         | 12,5...25  | 14,15     |
|                          | чистовое         | 3,2        | 11...13   |
| Растачивание             | черновое         | 12,5...25  | 12...14   |
|                          | чистовое         | 1,6...3,2  | 8,9       |
| Сверление                | до 15 мм         | 6,3...25   | 12...14   |
|                          | св. 15 мм        | 12,5...25  | 12...14   |
| Зенкерование             | черновое         | 12,5...25  | 12...14   |
|                          | чистовое         | 3,2...6,3  | 10...11   |
| Развертывание            | получистов.      | 6,3...12,5 | 9,10      |
|                          | чистовое         | 1,6...3,2  | 7,8       |
| Протягивание             | получист.        | 6,3        | 8,9       |
|                          | чистовое         | 1,25...3,2 | 7,8       |
| Шлифование круглое       | получистов.      | 3,2...6,3  | 8...11    |
|                          | чистовое         | 0,8...1,6  | 6...8     |
| Шлифование плоское       | получистов.      | 3,2        | 8...1     |
|                          | чистовое         | 0,8...1,6  | 6...8     |
| Притирка                 | чистовая         | 0,4...3,2  | 6...7     |
|                          | тонкая           | 0,1...1,6  | 5         |
| Полирование              | обычное          | 0,2...1,6  | 6         |
|                          | тонкое           | 0,05...0,1 | 5         |
| Хонингован.              | цилиндрич.       | 0,05...0,2 | 7         |
| Суперфиниш.              | цилиндрич.       | 0,1...0,4  | 5         |
| Шабрение                 | грубое           | 1,6...6,3  | 11        |
|                          | тонкое           | 0,4...0,8  | 8,9       |
|                          |                  |            | 6,7       |

Таблица А2 Припуски и допуски на стальные литые заготовки

| Наибольший габаритный размер детали, мм | Положение поверхности | Номинальный размер, мм |        |         |         |         |
|---|-----------------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|
|   |                       | До 50                  | 50-120 | 120-250 | 250-500 | 500-800 |
| 1                                       | 2                     | 3                      | 4      | 5       | 6       | 7       |
| до 120                                  | Верх                  | 4±0,5                  | 4±0,8  |         |         |         |
|   | низ,бок               | 4±0,5                  | 4±0,8  |         |         |         |
| Св.120<br>до 250                        | Верх                  | 5±0,5                  | 5±0,8  | 6±1,0   |         |         |
|   | низ,бок               | 4±0,5                  | 4±0,8  | 4±1,0   |         |         |
| Св.250                                  | Верх                  | 6±0,8                  | 6±1,0  | 7±1,2   | 7±1,5   |         |
| до 500                                  | низ,бок               | 5±0,8                  | 5±1,0  | 5±1,2   | 6±1,5   |         |
| Св.500<br>до 800                        | Верх                  | 7±1,0                  | 7±1,2  | 8±1,5   | 9±2,0   | 10±2,5  |
|   | низ,бок               | 5±1,0                  | 5±1,2  | 6±1,5   | 6±2,0   | 7±2,5   |
| Св.800<br>до 1250                       | Верх                  | 8±1,0                  | 8±1,5  | 9±1,5   | 10±2,0  | 10±2,5  |
|   | низ,бок               | 6±1,0                  | 6±1,5  | 7±1,5   | 7±2,0   | 8±2,5   |

Таблица А3 Припуски и допуски на литые заготовки из серого чугуна

| Наибольший габаритный размер детали, мм | Положение поверхности | Номинальный размер, мм |         |         |         |         |
|---|-----------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
|   |                       | До 50                  | 50-120  | 120-250 | 250-500 | 500-800 |
| до 120                                  | Верх                  | 3,5±0,5                | 4,0±0,8 |         |         |         |
|   | низ,бок               | 2,5±0,5                | 3,0±0,8 |         |         |         |
| Св.120<br>до 250                        | Верх                  | 4,0±0,5                | 4,5±0,8 | 5,0±1,0 |         |         |
|   | низ,бок               | 3,0±0,5                | 3,5±0,8 | 4,0±1,0 |         |         |
| Св.250<br>до 500                        | Верх                  | 4,5±0,8                | 5,0±1,0 | 6,0±1,2 | 6,5±1,5 |         |
|   | низ,бок               | 3,5±0,8                | 4,0±1,0 | 4,5±1,2 | 5,0±1,5 |         |
| Св.500<br>до 800                        | Верх                  | 5,0±1,0                | 6,0±1,2 | 6,5±1,5 | 7,0±2,0 | 7,5±2,5 |
|   | низ,бок               | 4,0±1,0                | 4,5±1,2 | 4,5±1,5 | 5,0±2,0 | 5,5±2,5 |
| Св.800<br>до 1250                       | Верх                  | 6,0±1,0                | 7,0±1,5 | 7,0±1,5 | 7,5±2,0 | 8,0±2,5 |
|   | низ,бок               | 4,0±1,0                | 5,0±1,5 | 5,0±1,5 | 5,5±2,0 | 5,5±2,5 |

Таблица А4 Припуски и допуски на поковки

| Диаметр или ширина детали, мм | Размер детали под припуск | Высота детали, мм |       |       |        |         |         |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|-------|--------|---------|---------|
|                               |                           | До 50             | 50-65 | 65-80 | 80-100 | 100-125 | 125-180 |
| до 50                         | Высота                    | 6±2               | 6±2   | 7±2   |        |         |         |
|                               | Диам., ширина             | 6±2               | 6±2   | 7±2   |        |         |         |
| 50...80                       | Высота                    | 6±2               | 7±2   | 8±2   | 9±2    | 9±2     |         |
|                               | Диам., ширина             | 7±2               | 7±2   | 8±2   | 9±2    | 9±2     |         |
| 80...100                      | Высота                    | 7±2               | 8±2   | 8±2   | 9±2    | 10±2    | 11±2    |
|                               | Диам., ширина             | 8±2               | 8±2   | 9±2   | 10±2   | 10±2    | 11±3    |
|                               | Отверст                   | 14±2              | 15±2  | 15±2  | 16±2   | 16±2    | 17±3    |
| 100...150                     | Высота                    | 7±2               | 8±2   | 8±2   | 9±2    | 10±2    | 11±3    |
|                               | Диам., ширина             | 9±2               | 9±2   | 10±2  | 11±2   | 11±2    | 12±4    |
|                               | Отверст                   | 15±2              | 16±2  | 16±2  | 17±2   | 17±2    | 18±4    |

Таблица А5 Припуски на черновое обтачивание валов из проката, мм

| Диаметр детали | Длина вала |           |           |           |             |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                | до 100     | 100...400 | 400...800 | 800..1200 | 1200...1600 |
| 8...18         | 3,0        | 3,0       | 4,0       | -         | -           |
| 18...30        | 3,5        | 3,5       | 4         | 4,5       | 5           |
| 30...50        | 4          | 4,5       | 5         | 5,5       | 6           |
| 50...80        | 4          | 4,5       | 5,5       | 6         | 6,5         |
| 80...120       | 5,5        | 6         | 7         | 7,5       | 8,5         |
| 120...200      | 6          | 7         | 7,5       | 8,5       | 9           |

Таблица А6 Припуски на чистовое обтачивание валов , мм

| Диаметр детали | Длина вала |           |           |           |             |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                | до 100     | 100...400 | 400...800 | 800..1200 | 1200...1600 |
| 8...18         | 1,2        | 1,5       | 1,5       | -         | -           |
| 18...30        | 1,5        | 1,5       | 2         | 2         | 2,5         |
| 30...50        | 1,5        | 1,5       | 2,        | 2         | 2,5         |
| 50...80        | 2          | 2         | 2         | 2,5       | 3           |
| 80...120       | 2          | 2         | 2,5       | 2,5       | 3           |
| 120...200      | 2          | 2,5       | 2,5       | 3         | 3           |

Таблица А7 Припуски на центровое шлифование сырых валов, мм

| Диаметр детали | Длина вала |           |           |           |            |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                | до 100     | 100...250 | 250...500 | 500...800 | 800...1200 |
| до 10          | 0,2        | 0,3       | 0,3       | 0,4       | -          |
| 10...18        | 0,3        | 0,3       | 0,4       | 0,4       | 0,5        |
| 18...30        | 0,3        | 0,3       | 0,4       | 0,5       | 0,6        |
| 30...50        | 0,4        | 0,4       | 0,5       | 0,5       | 0,6        |
| 50...80        | 0,4        | 0,4       | 0,5       | 0,6       | 0,7        |
| 80...120       | 0,5        | 0,6       | 0,6       | 0,7       | 0,7        |
| 120...180      | 0,5        | 0,6       | 0,6       | 0,7       | 0,8        |

Примечание: для закаливаемых валов припуск увеличивается на 0,1...0,3 мм

Таблица А8 Припуски по длине на различные виды резки, мм

| Диаметр заготовки | Ширина резки |        |        | Припуск на подрезку<br>1 торца |
|-------------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|
|                   | Пилой        | Фрезой | резцом |                                |
| 20                | 2,5          | 2      | 3      | 1                              |
| 30                | 2,5          | 2      | 3,5    | 1,5                            |
| 45                | 2,5          | 2      | 4      | 1,5                            |
| 75                | 2,5          | 2      | 4      | 1,5                            |
| 100               | 2,5          | 3      | 5      | 2                              |
| 150               | 2,5          | 3      | 6      | 2                              |

Таблица А9 Припуски на чистовое подрезание торцов и уступов, мм

| Диаметр заготовки | Длина вала |         |          |           |           |
|-------------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|
|                   | до 18      | 18...50 | 50...120 | 120...260 | 260...500 |
| до...30           | 0,4        | 0,5     | 0,7      | 0,8       | 1         |
| 30...50           | 0,5        | 0,6     | 0,7      | 0,8       | 1         |
| 50...120          | 0,6        | 0,7     | 0,8      | 1         | 1,2       |
| 120...250         | 0,7        | 0,8     | 1        | 1         | 1,2       |
| свыше 250         | 0,8        | 0,9     | 1        | 1,2       | 1,4       |

Таблица А10 Припуски на шлифование торцев после чистовой подрезки, мм

| Диаметр торца | Длина вала |         |         |          |           |
|---------------|------------|---------|---------|----------|-----------|
|               | до 30      | 30...50 | 50...80 | 80...120 | 120...180 |
| до...30       | 0,2        | 0,2     | 0,3     | 0,3      | 0,3       |
| 30...120      | 0,3        | 0,3     | 0,3     | 0,3      | 0,4       |
| 120...150     | 0,3        | 0,3     | 0,4     | 0,5      | 0,5       |

Таблица А11 Размеры и предельные отклонения проката, горячекатанная сталь.

Таблица А12 Числовые значения допусков ГОСТ 25346 - 89

| Интервалы размеров, мм | Значения допусков для квалитетов, мкм |    |    |    |    |     |     |     |     |     |      |      |      |      |   |
|------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|---|
|                        | 4                                     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14   | 15   | 16   | 17   |   |
| До 3                   |                                       |    |    | 0  | 4  | 5   | 2   | 4   | 6   | 1   | 1    | 2    | 4    | 6    | 1 |
| Св. 3 до 6             | 4                                     | 5  | 8  | 12 | 18 | 30  | 48  | 75  | 120 | 180 | 300  | 480  | 750  | 1200 |   |
| Св. 6 до 10            | 4                                     | 6  | 9  | 15 | 22 | 36  | 58  | 90  | 150 | 220 | 360  | 580  | 900  | 1500 |   |
| Св. 10 до 18           | 5                                     | 8  | 11 | 18 | 27 | 43  | 70  | 110 | 180 | 270 | 430  | 700  | 1100 | 1800 |   |
| Св. 18 до 30           | 6                                     | 9  | 13 | 21 | 33 | 52  | 84  | 130 | 210 | 330 | 520  | 840  | 1300 | 2100 |   |
| Св. 30 до 50           | 7                                     | 11 | 16 | 25 | 39 | 62  | 100 | 160 | 250 | 390 | 620  | 1000 | 1600 | 2500 |   |
| Св. 50 до 80           | 8                                     | 13 | 19 | 30 | 46 | 74  | 120 | 190 | 300 | 460 | 740  | 1200 | 1900 | 3000 |   |
| Св. 80 до 120          | 10                                    | 15 | 22 | 35 | 54 | 87  | 140 | 220 | 350 | 540 | 870  | 1400 | 2200 | 3500 |   |
| Св. 120 до 180         | 12                                    | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |   |
| Св. 180 до 250         | 14                                    | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 |   |
| Св. 250 до 315         | 16                                    | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 |   |
| Св. 315 до 400         | 18                                    | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 830 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 |   |
| Св. 400 до 500         | 20                                    | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 |   |

Таблица А13 Подачи при черновом обтачивании стали твердосплавными резцами, мм/об

| Размеры державки резца, мм | Диаметр детали, не менее, мм | Глубина резания, не более,, мм |         |         |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
|                            |                              | 3                              | 5       | 8       |
| 16x25                      | 40                           | 0,4-0,5                        | 0,3-0,4 | —       |
|                            | 60                           | 0,5-0,7                        | 0,4-0,6 | 0,3-0,5 |
|                            | 100                          | 0,6-0,9                        | 0,5-0,7 | 0,5-0,6 |
|                            | 400                          | 0,8-1,2                        | 0,7-1   | 0,6-0,8 |
| 20x30                      | 40                           | 0,4-0,5                        | 0,3-0,4 | —       |
|                            | 60                           | 0,6-0,7                        | 0,5-0,7 | 0,4-0,6 |
| 25x25                      | 100                          | 0,8-1                          | 0,8-1   | 0,7-0,9 |
|                            | 400                          | 1,2-1,4                        | 1-1,2   | 0,8-1   |

Примечание: При работе с ударными нагрузками вводить поправочный коэффициент 0,75

Таблица А14 Подачи при чистовом обтачивании, мм/об

| Шерохова<br>тось<br>поверхно<br>сти Ra | Обрабатываемый<br>материал | Радиус при вершине резца, мм |           |           |
|--|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|  |                            | 0,5                          | 1         | 2         |
| 6,3                                    | Сталь                      | 0,4-0,55                     | 0,55-0,65 | 0,65-0,7  |
|  | Чугун и медные сплавы      | 0,25-0,4                     | 0,4-0,5   | 0,5       |
| 3,2                                    | Сталь                      | 0,2-0,3                      | 0,3-0,45  | 0,35-0,5  |
|  | Чугун и медные сплавы      | 0,15-0,25                    | 0,2-0,4   | 0,35-0,5  |
| 1,6                                    | Сталь                      | 0,11-0,18                    | 0,14-0,24 | 0,18-0,32 |
|  | Чугун и медные сплавы      | 0,1-0,15                     | 0,12-0,2  | 0,2-0,35  |

Примечание: При обработке стали на величину подачи вводить поправочные коэффициенты:

|                       |             |                           |              |
|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| при $V \leq 50$ м/мин | $K_1 = 0,8$ | при $\sigma_B < 500$ МПа  | $K_2 = 0,7$  |
| $V = 50-100$ м/мин    | $K_1 = 1$   | $\sigma_B = 500-700$ МПа  | $K_2 = 0,75$ |
| $V > 100$ м/мин       | $K_1 = 1,2$ | $\sigma_B = 700-900$ МПа  | $K_2 = 1$    |
|                       |             | $\sigma_B = 900-1100$ МПа | $K_2 = 1,25$ |

Таблица А15 Скорость резания (м/мин) при черновом обтачивании сталей,  $\sigma_B = 750$  МПа, Т15К6,  $\phi = 45^\circ$ 

| Глубина<br>резания, мм | Подача, мм/об |     |     |     |     |     |
|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        | 0,3           | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1   | 1,2 |
| 3                      | 198           | 166 | 157 | 140 | 127 | —   |
| 4                      | 190           | 160 | 150 | 134 | 122 | 117 |
| 6                      | 178           | 150 | 141 | 126 | 113 | 112 |

Таблица А16 Скорость резания (м/мин) при чистовом обтачивании сталей,  $\sigma_B = 750$  МПа, Т15К6,  $\phi = 45^\circ$ 

| Глубина<br>резания, мм | Подача, мм/об |     |     |     |     |     |
|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        | 0,75          | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| 1                      | 270           | 235 | 222 | —   | —   | —   |
| 1,5                    | 253           | 220 | 200 | 199 | —   | —   |
| 2                      | 244           | 211 | 199 | 191 | 176 | 166 |

Таблица А17 Скорость резания (м/мин) при черновом обтачивании серого чугуна, ВК6,  $\phi = 45^\circ$ 

| Глубина<br>резания, мм | Подача, мм/об |     |     |     |    |     |
|------------------------|---------------|-----|-----|-----|----|-----|
|                        | 0,3           | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1  | 1,2 |
| 3                      | 138           | 121 | 111 | 100 | 91 | —   |
| 4                      | 132           | 115 | 107 | 95  | 87 | 80  |
| 6                      | 124           | 109 | 100 | 89  | 82 | 76  |
| 8                      | —             | 104 | 96  | 86  | 78 | 73  |

Таблица А18 Скорость резания (м/мин) при чистовом обтачивании серого чугуна, ВК6,  $\phi=45^\circ$

| Глубина<br>резания, мм | Подача, мм/об |     |     |     |     |     |
|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                        | 0,15          | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 1                      | 167           | 176 | 162 | —   | —   | —   |
| 1,5                    | 175           | 165 | 154 | 144 | —   | —   |
| 2                      | 168           | 158 | 145 | 138 | 127 | 118 |

Таблица А19 Поправочный коэффициент на скорость резания  $K_1$ , учитывающий стойкость резца (T)

| T,мин | 30   | 45   | 60 | 90   | 120  | 180 |
|-------|------|------|----|------|------|-----|
| $K_1$ | 1,15 | 1,06 | 1  | 0,92 | 0,87 | 0,8 |

Таблица А20. Поправочный коэффициент на скорость резания  $K_2$ , учитывающий свойства обрабатываемого материала.

| Сталь | $\sigma_b$<br>МПа | 400-500 | 500-600 | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-<br>1000 |
|-------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|       | $K_2$             | 1,85    | 1,35    | 1,15    | 1       | 0,88    | 0,75         |
| Чугун | HB                | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | 220-250      |
|       | $K_2$             | 1,6     | 1,34    | 1,15    | 1       | 0,88    | 0,77         |

Таблица А21 Поправочный коэффициент на скорость резанья  $K_3$ , учитывающий состояние обрабатываемой поверхности.

| Состояние<br>поверхности<br>заготовки | Без корки | С коркой | С загрязненной<br>коркой |
|---------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|
| $K_3$                                 | 1         | 0,7-0,9  | 0,5-0,6                  |

Таблица А22 Поправочный коэффициент на скорость резанья  $K_4$ , учитывающий марку материала резца.

| Обработка<br>стали  | марка | T30K4 | T15K6T | T15K6 | T14KB | T5K10 |
|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|                     | $K_4$ | 1,4   | 1,15   | 1     | 0,8   | 0,65  |
| Обработка<br>чугуна | марка | BK2   | BK3    | BK6   | BK8   | -     |
|                     | $K_4$ | 1,25  | 1,15   | 1     | 0,83  | -     |

Таблица А23 Поправочный коэффициент на скорость резанья  $K_5$ , учитывающий величину главного угла в плане.

| Обработка<br>стали  | $\phi$ | $30^\circ$ | $45^\circ$ | $60^\circ$ | $75^\circ$ | $90^\circ$ |
|---------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | $K_5$  | 1,13       | 1          | 0,92       | 0,86       | 0,81       |
| Обработка<br>чугуна | $\phi$ | $30^\circ$ | $45^\circ$ | $60^\circ$ | $75^\circ$ | $90^\circ$ |
|                     | $K_5$  | 1,2        | 1          | 0,88       | 0,83       | 0,73       |

Таблица А24 Обороты шпинделя и подачи станка модели 16К20

| Обороты шпинделя, мин <sup>-1</sup> |     |     |      | Подачи, мм/об |       |       |       |
|-------------------------------------|-----|-----|------|---------------|-------|-------|-------|
| 12,5                                | 50  | 200 | 500  | 0,05          | 0,06  | 0,075 | 0,09  |
| 16                                  | 63  | 250 | 630  | 0,1           | 0,125 | 0,15  | 0,175 |
| 20                                  | 80  | 315 | 800  | 0,2           | 0,25  | 0,3   | 0,35  |
| 25                                  | 100 | 400 | 1000 | 0,4           | 0,5   | 0,6   | 0,7   |
| 31,5                                | 125 | 500 | 1250 | 0,8           | 1,0   | 1,2   | 1,4   |
| 40                                  | 160 | 630 | 1600 | 1,6           | 2,0   | 2,4   | 2,8   |

Таблица А25 Обороты шпинделя и подачи станка модели 1А62

| Обороты шпинделя, мин <sup>-1</sup> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12,5                                | 15    | 19    | 24    | 30    | 38    | 46    | 58    | 76    | 96    | 120   | 150   |
| 185                                 | 230   | 305   | 370   | 380   | 460   | 480   | 600   | 610   | 765   | 955   | 1200  |
| Подачи продольные, мм/об            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,08                                | 0,09  | 0,10  | 0,11  | 0,12  | 0,13  | 0,14  | 0,15  | 0,16  | 0,18  | 0,20  | 0,23  |
| 0,24                                | 0,25  | 0,28  | 0,30  | 0,33  | 0,35  | 0,40  | 0,45  | 0,48  | 0,50  | 0,55  | 0,60  |
| 0,65                                | 0,71  | 0,80  | 0,91  | 0,96  | 1,00  | 1,11  | 1,21  | 1,28  | 1,46  | 1,59  |       |
| Подачи поперечные, мм/об            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,027                               | 0,029 | 0,033 | 0,032 | 0,040 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,058 | 0,067 | 0,075 |
| 0,079                               | 0,084 | 0,092 | 0,10  | 0,11  | 0,12  | 0,13  | 0,15  | 0,16  | 0,17  | 0,18  | 0,20  |
| 0,22                                | 0,24  | 0,27  | 0,30  | 0,32  | 0,35  | 0,37  | 0,40  | 0,44  | 0,48  | 0,52  |       |

Таблица А26 Обороты шпинделя и подачи станка модели 1У61

| Обороты щпинделя, мин <sup>-1</sup> |       |       |       |       |       |       |       |      |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 25                                  | 40    | 50    | 63    | 80    | 100   | 125   | 160   | 200  |
| 250                                 | 315   | 400   | 500   | 630   | 800   | 1000  | 1250  | 2000 |
| Подачи продольные, мм/об            |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 0,03                                | 0,04  | 0,06  | 0,085 | 0,115 | 0,165 | 0,245 | 0,335 | 0,48 |
| 0,06                                | 0,08  | 0,12  | 0,17  | 0,23  | 0,33  | 0,49  | -     | -    |
| Подачи поперечные, мм/об            |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 0,012                               | 0,016 | 0,022 | 0,032 | 0,043 | 0,062 | 0,092 | 0,124 | 0,18 |
| 0,024                               | 0,032 | 0,044 | 0,064 | 0,086 | 0,124 | 0,184 | -     | -    |

Таблица А27 Технические характеристики станков токарной группы  
размеры, мм

| Параметры   | Модель станка   |                       |                     |                |                 |                |
|---|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
|   | 16Б16А          | 16К20                 | 16К25               | 1М63           | 16К50           | 1А670          |
| Наибольший диаметр обр. заготовов:                |                 |                       |                     |                |                 |                |
| над станиной                                      | 320             | 400                   | 500                 | 630            | 1000            | 2000           |
| над суппортом                                     | 180             | 220                   | 290                 | 350            | 600             | 1600           |
| Наиб. диаметр прутка, проход. через отв. шпинделя | 36              | 53                    | 53                  | 65             | 100             | -              |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки         | 750             | 710;<br>1000;<br>1400 | 710<br>1000<br>1400 | 2800           | -               | 10000          |
| Частота вращения шпинделя, об/мин                 | 20 -<br>2000    | 12,5 -<br>1600        | 12,5 -<br>1600      | 10 -<br>1200   | 2,5 -<br>500    | 1 -<br>125     |
| Число скоростей шпинделя                          | 21              | 22                    | 22                  | 22             | 24              | Б/с            |
| Подача суппорта:                                  |                 |                       |                     |                |                 |                |
| продольная, мм/об                                 | 0,01-0,7        | 0,05-2,8              | 0,05-<br>2,8        | 0,06-<br>1,0   | 0,08-<br>27,9   | 0,04-<br>84,7  |
| поперечная, мм/об                                 | 0,005 -<br>0,35 | 0,025 -<br>1,4        | 0,025 -<br>1,4      | 0,024 -<br>3,1 | 0,04 -<br>13,95 | 0,02 -<br>42,4 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт   | 4,6             | 11                    | 11                  | 15             | 22              | 100            |
| Масса, кг   | 2100            | 2835 -<br>3685        | 2925 -<br>3775      | 5620           | 11900           | 120000         |

## 4.2 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Пример разработки токарной операции изготовления детали типа «Вал»

1 Чертеж детали (оформляется на формате А4 в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД).

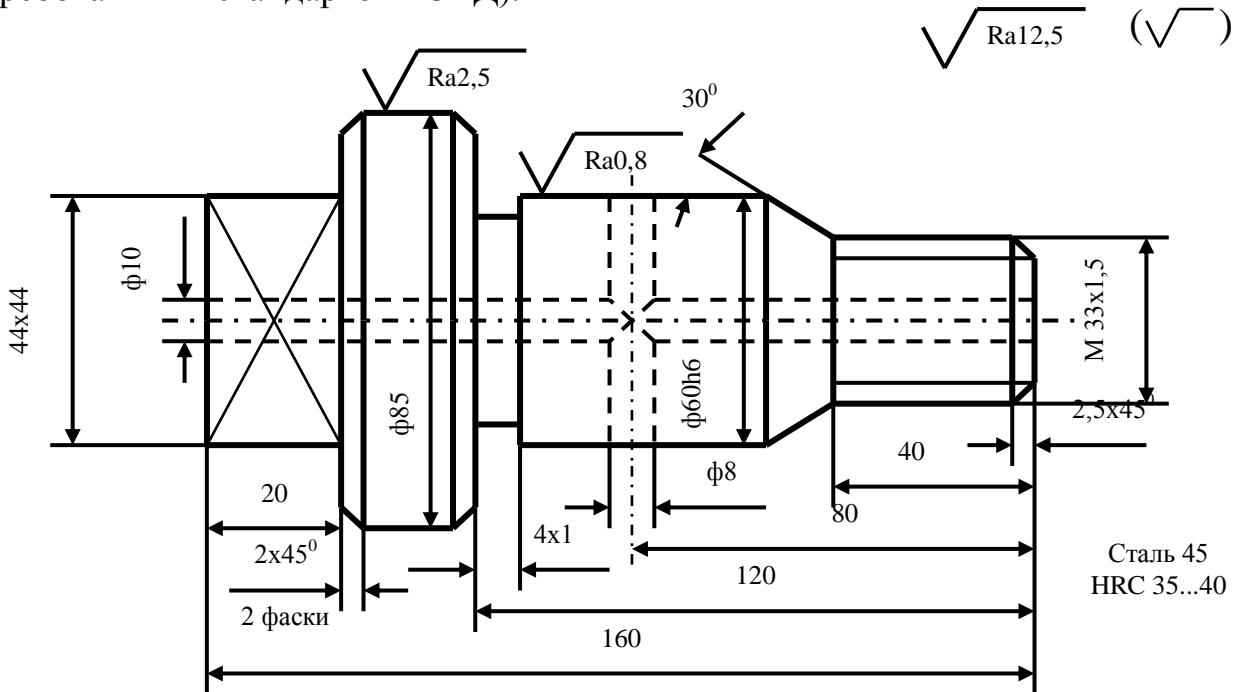


Рисунок Б1 Опорная ось

### 2. Анализ чертежа детали

Деталь имеет форму ступенчатого вала. На левом конце расположена квадратная головка под ключ 44x44, на правом – резьба М33х1,5. В средней части посадочная шейка диаметром 60мм и опорный бурт диаметром 85мм. Перед опорным буртом технологическая канавка 4х1, по оси детали проходит сквозное отверстие φ10мм, в средней части поперечное сквозное отверстие диаметром 8мм. Переходная поверхность между резьбовой частью и шейкой φ60 имеет форму конуса с углом 30°.

Торцевые поверхности детали и наружная поверхность могут быть получены обтачиванием на токарном станке. Внутренне отверстие можно получить сверлением так же на токарном станке. Резьбу можно нарезать резьбонарезным резцом для наружных резьб. Сквозное поперечное отверстие φ8мм можно получить на вертикально-сверлильном станке, квадратная головка на левом торце - фрезерованием концевой фрезой на вертикально-фрезерном станке с применением делительной головки.

Точность размеров и шероховатость поверхностей обеспечивается соответствующими (Приложение А, таблица А1) видами обработки:

Наружная поверхность φ85h8, Ra2,5 – чистовое продольное точение после чернового.

Шейка размером 60h6, Ra0,8 – шлифование после чернового и чистового продольного точения.

Для остальных поверхностей точность размеров не оговаривается, шероховатость Ra12,5 – черновое точение.

Материал детали – сталь 45. Это конструкционная сталь, относится к группе «термически улучшаемые».

Механические свойства материала: σвр = 610МПа, σт = 360МПа, δ = 16%, ψ = 40%.

Химический состав: С = 0,42...0,48%

Сталь хорошо обрабатывается резанием. Для обеспечения твердости HRC 35...40 необходимо провести термическую обработку: закалку в масле и низкий отпуск. Термическая обработка должна проводиться после этапа лезвийного резания - точения, сверления, фрезерования, перед абразивной обработкой - шлифованием.

На основании проделанного анализа чертежа детали составляем предварительный технологический маршрут (рисунок Б2).



Рисунок Б2 Технологический маршрут изготовления детали «Опорная ось»

### 3. Содержание токарной операции и разработка чертежа для токарной обработки (токарная заготовка).

При токарной обработке невозможно получить квадратную головку под ключ. Данная поверхность при токарной обработке должна получить цилиндрическую форму с диаметром, превышающим диагональ квадрата

44x44. По теореме Пифагора вычисляем размер диагонали и получаем 63,36мм. Принимаем 64мм. Удаляем поперечное отверстие диаметром 8мм.

Шейка размером 60h6, Ra0,8 будет шлифоваться. Поэтому оставляем припуск на шлифование и на чертеже указываем размер 60,5. Расчет приведен в разделе «Назначение операционных припусков и расчет межоперационных размеров». Остальные поверхности и их размеры оставляем без изменений (рисунок Б3).

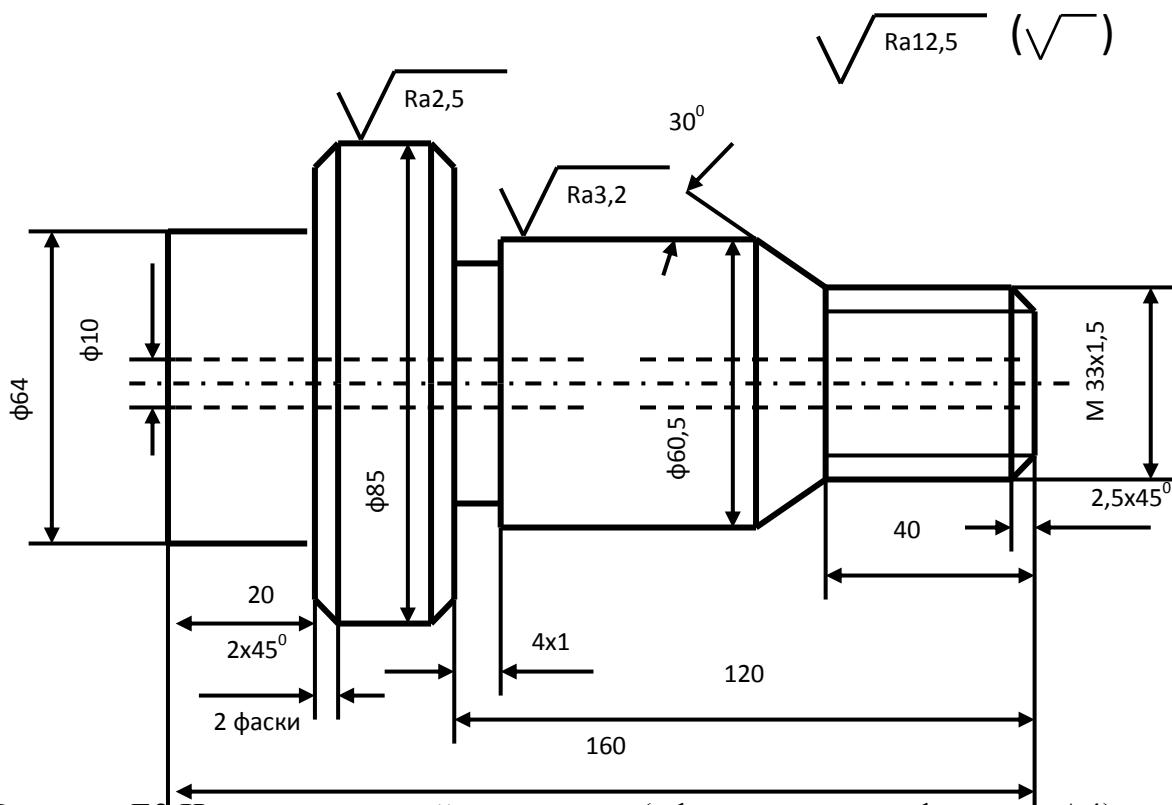


Рисунок Б3 Чертеж токарной заготовки (оформляется на формате А4)

#### 4 Выбор способа получения заготовки и расчет её размеров

Для условий ремонтных мастерских предприятия наиболее доступными видами заготовок являются поковки, полученные методом свободной ковки и горячекатаный прокат.

Вариант 1. Заготовка – прокат.

Заготовка из проката имеет самую простую форму – цилиндр, в контуры которого должны вписываться, с учетом припусков на обработку, контуры изготавливаемой детали.

Размеры проката определяем по двум наибольшим размерам детали: наружному диаметру и длине.

Наибольший размер по диаметру - φ85h8, шероховатость Ra2,5. Поверхность будет обтачиваться начисто после чернового точения (Приложение А, таблица А1). Необходимо учитывать припуски на два вида обработки.

$$A_{\text{заг}} = A_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + [-T A_{\text{заг}}],$$

где:  $Z_1 = 0$

$Z_2 = 2$  (Приложение А, таблица А6)

$Z_3 = 6$  (Приложение А, таблица А5)

$[-T_{\text{АЗаг}}] = -1,3$  (Приложение А, таблица А11)

$$\text{АЗаг} = 85 + 2 + 6 + 1,3 = 94,3$$

По таблице А11 (Приложение А) принимаем ближайший больший размер круглого проката  $\phi 96^{+0,5}_{-1,3}$

Наибольший размер по длине – 160мм, шероховатость Ra6,3 с обеих сторон. Поверхности будут обтачиваться на режимах получистового точения (Приложение А, таблица А1).

$$\text{Взаг} = \text{Вдет} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2 + Z_3 + T_{\text{Взаг}},$$

где:  $Z_1 = 0$

$Z_2 = 0$

$Z_3 = 2$  (Приложение А, таблица А8)

$T_{\text{Взаг}} = 1,6$  по 15 квалитету точности (Приложение А, таблицы А1 и А12)

$$\text{Взаг} = 160 + 2 + 2 + 1,6 = 165,6_{-1,6}$$

По результатам расчетов оформляем эскиз заготовки (рисунок Б4).

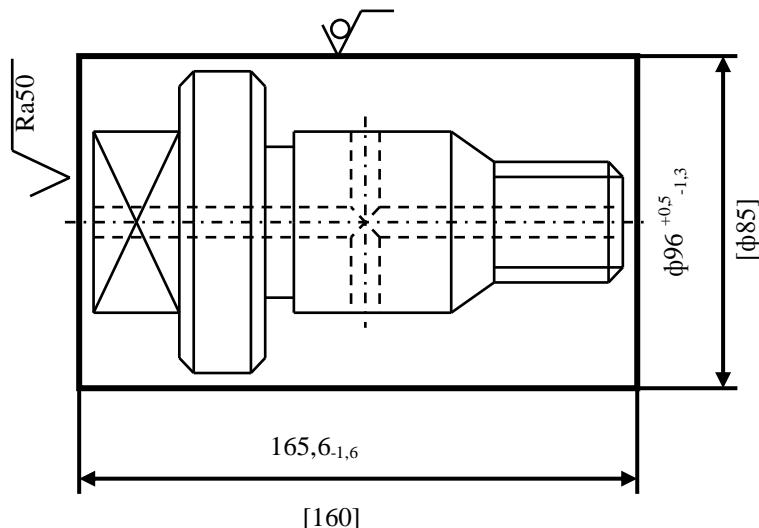


Рисунок Б4. Эскиз заготовки из проката

Вариант 2. Заготовка – поковка.

Размеры поковки определяем по трем основным размерам детали: наибольшему диаметру наружной поверхности, диаметру в районе шейки и длине.

$$\text{АЗаг} = (\text{Адет} + Z) \pm T_{\text{АЗаг}}$$

Наибольший размер по диаметру – φ85

$Z = 11$  (приложение А, таблица А4)

$T_{\text{АЗаг}} = \pm 3$  (приложение А, таблица А4)

$$\text{АЗаг} = (85 + 11) \pm 3 = 96 \pm 3$$

Размер по диаметру в средней части детали – φ60

$Z = 9$  (приложение А, таблица А4)

$T_{\text{АЗаг}} = \pm 2$  (приложение А, таблица А4)

$$\text{АЗаг} = (60 + 9) \pm 2 = 69 \pm 2$$

Наибольший размер по длине – 160,

$$Взаг = (Вдет + Z) \pm ТВзаг$$

$Z = 11$  (приложение А, таблица А4)

$ТВзаг = \pm 3$  (приложение А, таблица А4)

$$Взаг = (160 + 11) \pm 3 = 171 \pm 3$$

По результатам расчетов оформляем эскиз кованой заготовки (рисунок Б5).

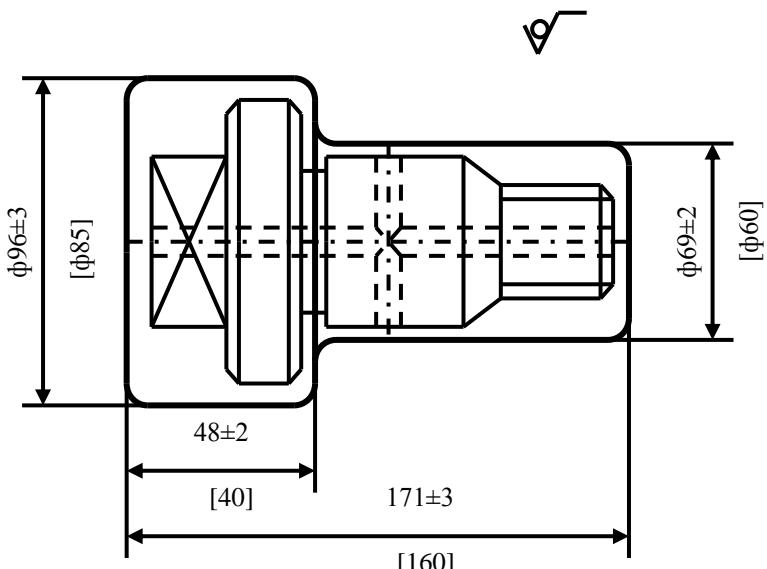


Рисунок Б5. Эскиз кованой заготовки


После разработки эскизов заготовок определяем коэффициент использования металла:  $K = \frac{P_d}{P_z}$ ,

где  $P_d$  – вес готовой детали

$P_z$  – вес заготовки

Для определения веса необходимо вычислить объём. Разбиваем деталь и заготовки на элементарные фигуры. Мелкие элементы (фаски, канавки, небольшие отверстия) во внимание не принимаем.

Рисунок Б6.  
Разбивка детали на  
элементарные  
фигуры

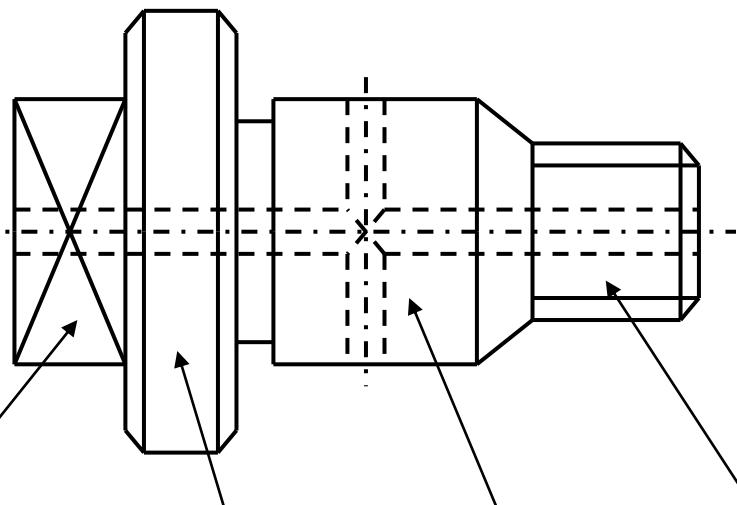


| Фигура                   | Паралепипед | Цилиндр | Цилиндр | Цилиндр |
|--------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| Размеры (мм)             | 44x44x20    | φ85x20  | φ60x80  | φ33x40  |
| Объём (см <sup>3</sup> ) | 38,72       | 113,43  | 226,08  | 34,19   |

Вес детали:  $(38,72 + 113,43 + 226,08 + 34,19) * 7,8 = 3,216 \text{ кг}$

Поковка

Прокат

Рисунок Б7  
Разбивка  
заготовок на  
элементарные  
фигуры

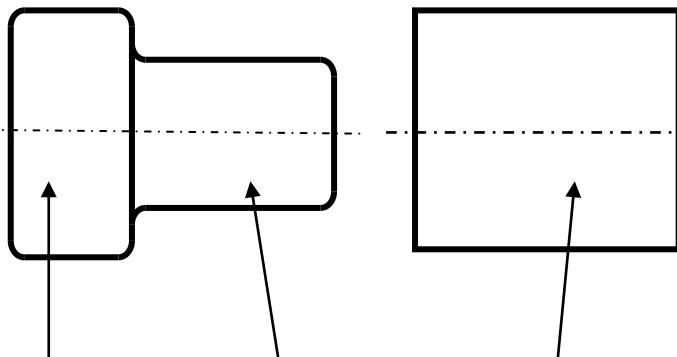

| Фигура                  | Цилиндр             | Цилиндр              | Цилиндр                |
|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Размеры (мм)            | $\phi 96 \times 48$ | $\phi 69 \times 123$ | $\phi 96 \times 165,6$ |
| Объем ( $\text{см}^3$ ) | 347,25              | 459,7                | 1198,04                |

Вес поковки:  $(347,25 + 459,7) * 7,8 = 6,294 \text{ кг}$

Вес проката:  $1198,04 * 7,8 = 9,345 \text{ кг}$

Коэффициент использования металла:

$$\text{Для поковки } K = \frac{3,216}{6,294} = 0,511$$

$$\text{Для проката } K = \frac{3,216}{9,345} = 0,344$$

Ввиду отсутствия на предприятии технологических возможностей получения поковки в качестве заготовки используем прокат.

## 5 Выбор станочного оборудования

Габариты обрабатываемой заготовки  $\phi 96 \times 165$ . По диаметру отверстия шпинделя данная заготовка может обрабатываться на станке модели 16К50 (Приложение А, таблица А27). Но этот станок рассчитан на обработку крупногабаритных изделий и для данной детали будет использоваться с явной недогрузкой. По размеру заготовки, устанавливаемой над суппортом, можно планировать применение станков моделей 16Б16А и 16К20. Так как результаты расчетов заготовок показывают очень низкий коэффициент использования металла, и, следовательно, большой объем срезаемой стружки, предпочтение следует отдать станку модели 16К20, имеющему более мощный двигатель.

## 6 Выбор черновых и чистовых баз, мест и способов закрепления заготовки

В качестве черновой базы используем необработанную поверхность заготовки  $\phi 96 \text{ мм}$ . Эта база будет использована только в начале технологического процесса, при первых закреплениях заготовки в

трехкулачковом патроне станка. За чистовую базу принимаем центровочное отверстие, которое необходимо при закреплении заготовки с большим вылетом, когда потребуется поджатие вращающимся центром, установленном в задней бабке. Так же за чистовую базу принимаем обработанную поверхность ф60, при закреплении за которую можно проводить обработку поверхности под квадратную головку.

## 7 Определение очередности обработки поверхностей

В первую очередь обрабатываем базовые поверхности – обтачиваем торец и сверлим центровочное отверстие. При закреплении заготовки в патроне с поджатием вращающимся центром можно обработать поверхности ф85, канавку 4x1, ф60, М33x1,5. Обработка за одну установку гарантирует обеспечение соосности этих поверхностей. При закреплении за обработанную поверхность ф60 обтачивается левый торец детали, цилиндрическая поверхность ф64 под квадратную головку и сверлиться сквозное отверстие ф10. Сверление поперечного отверстия ф8, фрезерование квадратной головки 44x44 можно проводить после токарной операции.

## 8 Назначение операционных припусков и расчет межоперационных размеров

Операционные припуски назначаются по таблицам (Приложение А, таблицы А5...А10). Межоперационные размеры (МОР) рассчитываем для цилиндрических поверхностей ф85, ф60 и размера по длине детали 160.

Поверхность ф85h8, шероховатость Ra2,5. Поверхность будет обтачиваться начисто после чернового точения (Приложение А, таблица А1).

Размер после чернового точения:

$$A_1 = A_{\text{дет max}} + Z_2$$

$$Z_2 = 2 \text{ (Приложение А, таблица А6)}$$

$$A_1 = 85 + 2 = 87$$

Поверхность ф60h6, шероховатость Ra0,8. Поверхность будет шлифоваться после чернового и чистового точения (Приложение А, таб. А1).

Размер после черновой обработки перед чистовой «A<sub>1</sub>»

$$A_1 = A_{\text{дет max}} + Z_1 + Z_2$$

$$Z_1 = 0,5 \text{ (Приложение А, таблица А7)}$$

$$Z_2 = 2 \text{ (Приложение А, таблица А6)}$$

$$A_1 = 60 + 0,5 + 2 = 62,5$$

Размер после чистовой обработки перед шлифованием «A<sub>2</sub>»

$$A_2 = A_{\text{дет max}} + Z_1$$

$$Z_1 = 0,5 \text{ (Приложение А, таблица А7)}$$

$$A_2 = 60 + 0,5 = 60,5$$

Размер по длине – 160мм, шероховатость Ra12,5 с обеих сторон. Поверхности будут обтачиваться на режимах чернового точения (Приложение А, таблица А1).

Строим расчетную схему.

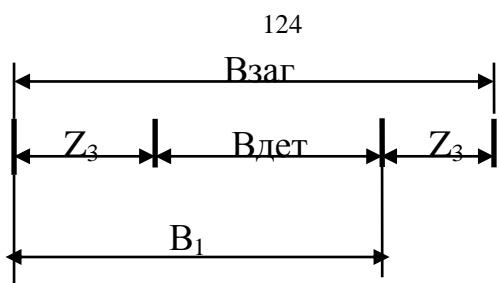


Рисунок Б8 Межоперационные размеры при обработке торцевых поверхностей


Размер после черновой обработки одного торца:

$$B_1 = B_{\text{дет}} + Z_3$$

$Z_3 = 2$  (Приложение А, таблица А8)

$$B_1 = 160 + 2 = 162$$

### 9 Разработка операционных эскизов и составление текста переходов

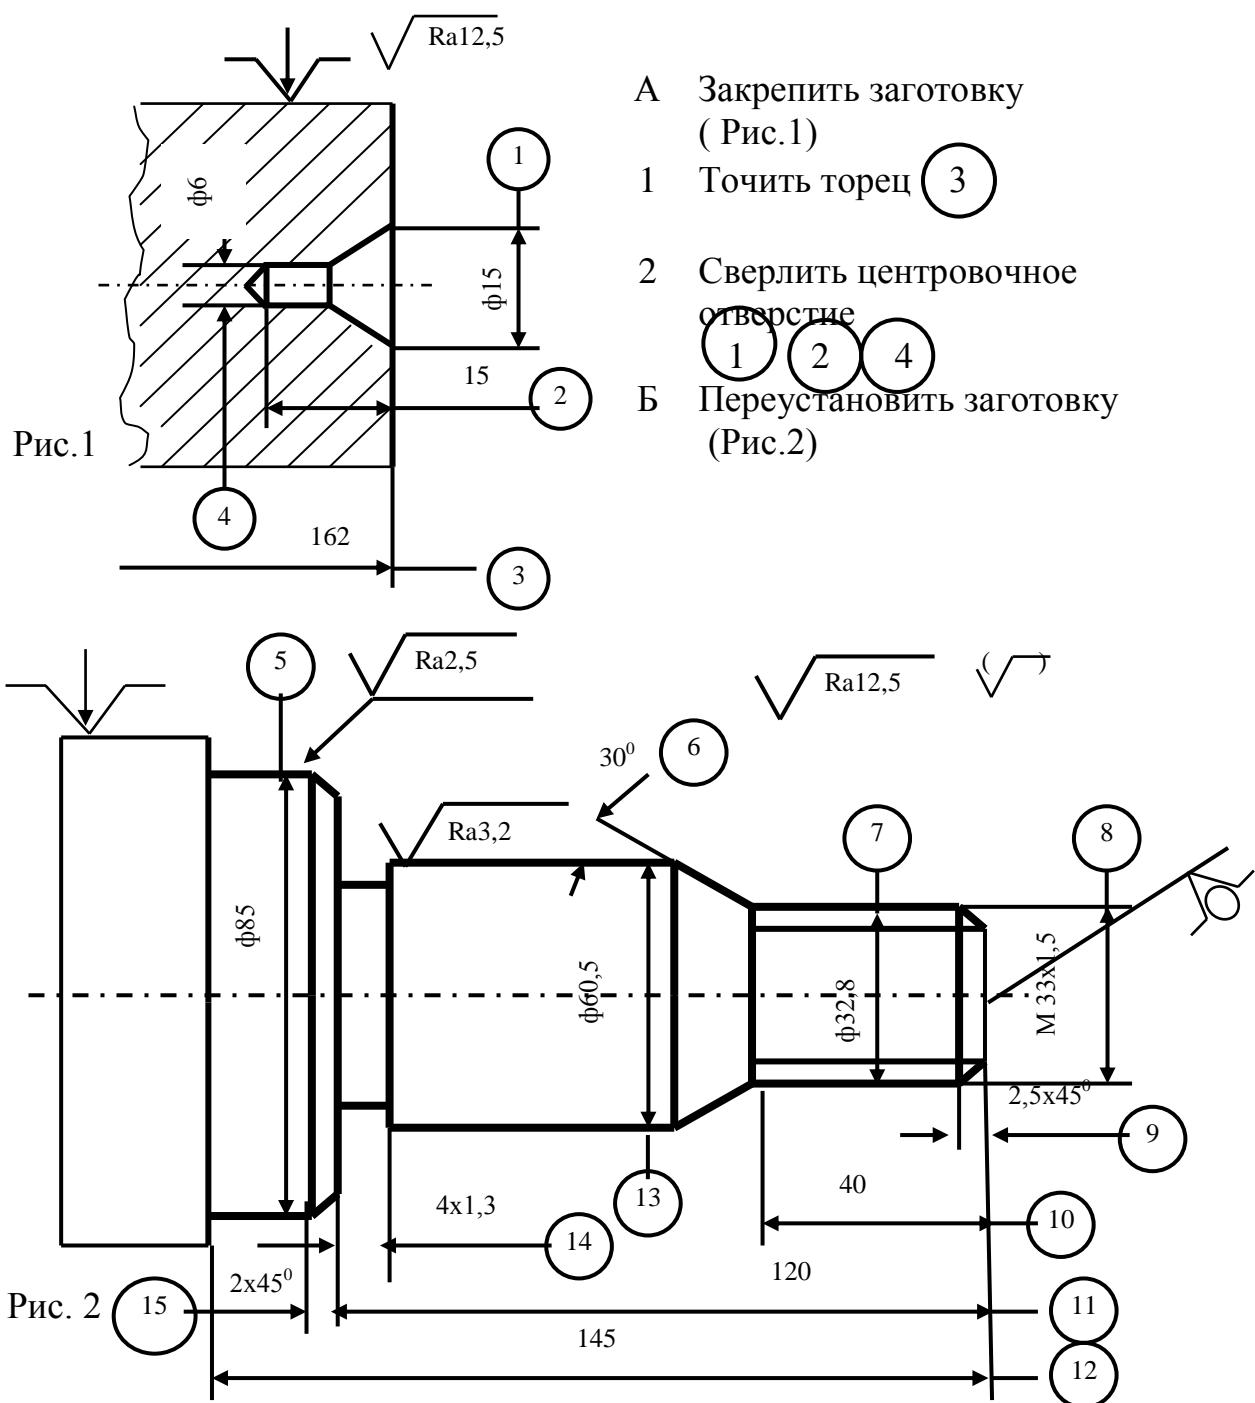

- 3 Точить цилиндр 5 12
- 4 Точить цилиндр 13 11
- 5 Точить цилиндр 7 10 6
- 6 Точить канавку 14
- 7 Снять фаску 15
- 8 Снять фаску 9
- 9 Нарезать резьбу 8 10

В Переустановить заготовку (Рис. 3)

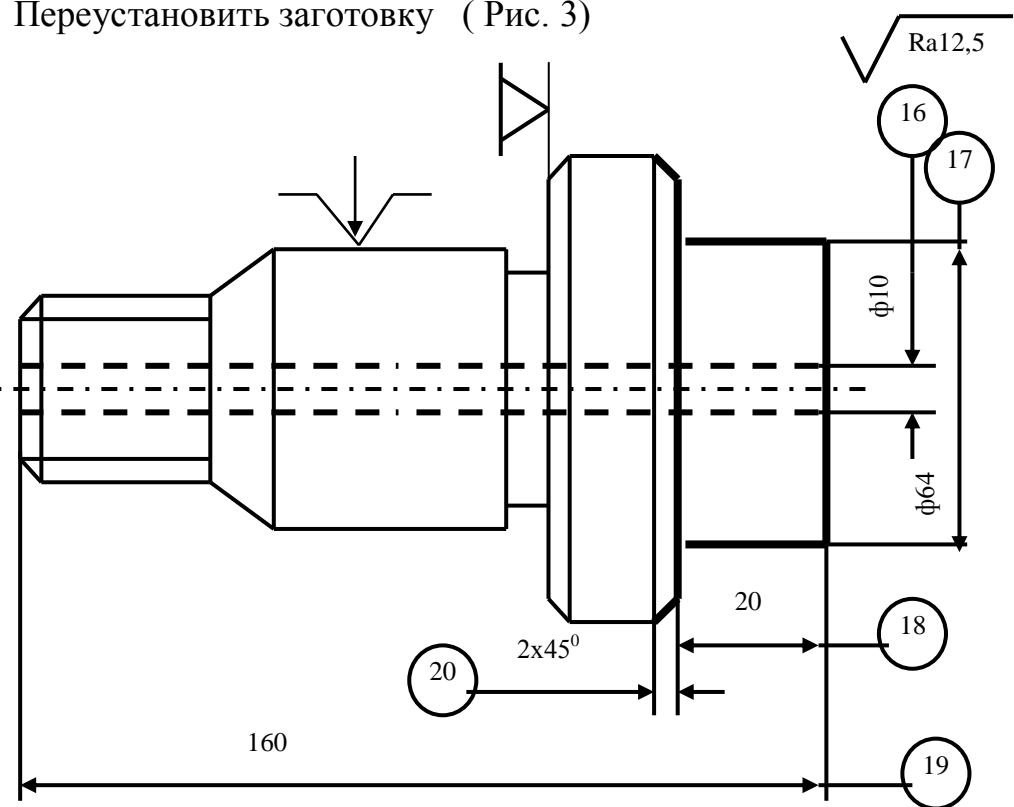


Рис. 3

- 10 Точить торец 19
- 11 Точить цилиндр 17 18
- 12 Снять фаску 20
- 13 Сверлить отверстие 16

Г Снять деталь

## 10 Подбор режущих инструментов

| №  | Содержание перехода                 | Режущий инструмент                |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Точить торец                        | Проходной отогнутый $\phi 45^0$   |
| 2  | Сверлить центровочное отверстие<br> | Сверло центровочное ф6            |
| 3  | Точить цилиндр                      | Проходной упорный $\phi 90^0$     |
| 4  | Точить цилиндр                      | Проходной упорный $\phi 90^0$     |
| 5  | Точить цилиндр                      | Проходной отогнутый $\phi 30^0$   |
| 6  | Точить канавку                      | Канавочный 4мм                    |
| 7  | Снять фаску                         | Проходной отогнутый $\phi 45^0$   |
| 8  | Снять фаску                         | Проходной отогнутый $\phi 45^0$   |
| 9  | Нарезать резьбу                     | Резьбонарезной<br>$\epsilon 60^0$ |
| 10 | Точить торец                        | Проходной отогнутый $\phi 45^0$   |
| 11 | Точить цилиндр                      | Проходной упорный $\phi 90^0$     |
| 12 | Снять фаску                         | Проходной отогнутый $\phi 45^0$   |
| 13 | Сверлить отверстие                  | Сверло ф10                        |

## 11 Подбор мерительного инструмента

Выбор мерительного инструмента зависит от требуемой точности измерений, габаритов детали, формы и расположения измеряемых поверхностей. При токарной обработке используем штангенциркули двух типов (ШЦ-1, ШЦ-2). Для контроля резьбы - шагомеры (шаблоны) и резьбовые калибрь.

## 12 Расчеты режимов резания и нормирование работ

Режимы резания рассчитываем для поверхности ф60 для этапов чернового и чистового точения. Табличные значения рекомендуемых режимов резания и технические характеристики металлорежущих станков взяты из Приложения А.

Расчет режимов резания при продольном точении.

Операция токарная, переход 4.

12.1 Содержание перехода – точить цилиндр 13, 11 (черновое точение)

- 1 Размер готовой детали  $d = 62,5\text{мм}$
- 2 Размер заготовки  $D = 96\text{мм}$
- 3 Длина обрабатываемой поверхности  $l = 120\text{мм}$
- 4 Перебег инструмента  $l_2 = 0$
- 5 Материал заготовки – сталь 45
- 6 Предел прочности материала заготовки - 610 МПа
- 7 Состояние поверхности заготовки - прокат с коркой
- 8 Материал резца - Т5К10
- 9 Главный угол в плане  $\varphi = 90^0$
- 10 Модель станка 16К20
- 11 Глубина резания, допустимая жесткостью системы СПИД  $t = 3\text{мм}$
- 12 Припуск на обработку на сторону  

$$z = (D - d) / 2 = (96 - 62,5) / 2 = 16,3\text{мм}$$
- 13 Число проходов  $i = z / t = 16,3 / 3 \approx 6$
- 14 Глубина резания фактическая  $t_\phi = z / i = 16,3 / 6 = 2,8\text{мм}$
- 15 Выбор подачи по справочным таблицам  $S_t = 0,4 \text{ мм/об}$
- 16 Корректировка подачи по станку  $S_\phi = 0,4 \text{ мм/об}$
- 17 Скорость резания табличная  $V_t = 166 \text{ м/мин}$
- 18 Принятая стойкость инструмента  $T = 45\text{мин}$
- 19 Поправочный коэффициент,  $K_1 = 1,06$  ( для  $T = 45 \text{ мин.}$ )
- 20  $K_2 = 1,15$  ( для 610 МПа)
- 21  $K_3 = 0,8$  ( для заготовки с коркой )

- 22  $K_4 = 0,65$  ( для резца марки Т5К10 )
- 23  $K_5 = 0,81$  ( для угла  $\varphi = 90^\circ$  )
- 24 Скорость резания, расчетная  
 $V_p = V_t * K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 = 166 * 1,06 * 1,15 * 0,8 * 0,65 * 0,81 = 85,2 \text{ м/мин}$
- 25 Расчетное число оборотов  
 $n_{\text{расч}} = 1000 * V_p / \pi / D = 1000 * 85,2 / 3,14 / 96 = 282,7 \text{ об/мин}$
- 26 Корректировка числа оборотов по станку  $n_\phi = 250 \text{ об/мин}$
- 27 Фактическая скорость резания  
 $V_\phi = \pi * D * n_\phi / 1000 = 3,14 * 96 * 250 / 1000 = 75,4 \text{ м/мин}$
- 28 Путь врезания  $l_1 = t * \operatorname{ctg} \varphi = 2,8 * \operatorname{ctg} 90^\circ = 0$
- 29 Расчетная длина токения  $L = l_1 + 1 + l_2 = 0 + 120 + 0 = 120 \text{ мм}$
- 30 Основное технологическое время  
 $T_o = L * i / n / S = 120 * 6 / 250 / 0,4 = 7,2 \text{ мин}$

## 12.2 Содержание перехода – точить цилиндр (13) (11) (чистовое токение)

- 1 Размер готовой детали  $d = 60,5 \text{ мм}$
- 2 Размер заготовки  $D = 62,5 \text{ мм}$
- 3 Длина обрабатываемой поверхности  $l = 56 \text{ мм}$
- 4 Перебег инструмента  $l_2 = 1,5 \text{ мм}$
- 5 Материал заготовки – сталь 45
- 6 Предел прочности материала заготовки - 610 МПа
- 7 Состояние поверхности заготовки - прокат без корки
- 8 Материал резца – Т15К6
- 9 Главный угол в плане  $\varphi = 90^\circ$
- 10 Модель станка 16К20
- 11 Глубина резания, допустимая жесткостью системы СПИД  $t = 1 \text{ мм}$
- 12 Припуск на обработку на сторону  

$$z = (D - d) / 2 = (62,5 - 60,5) / 2 = 1,0 \text{ мм}$$
- 13 Число проходов  $i = z / t = 1,0 / 1 = 1$
- 14 Глубина резания фактическая  $t_\phi = z / i = 1 / 1 = 1,0 \text{ мм}$
- 15 Выбор подачи по справочным таблицам  $S_t = 0,25 \text{ мм/об}$
- 16 Корректировка подачи по станку  $S_\phi = 0,25 \text{ мм/об}$

- 17 Скорость резания табличная  $V_t = 222 \text{ м/мин}$
- 18 Принятая стойкость инструмента  $T = 90\text{мин}$
- 19 Поправочный коэффициент,  $K_1 = 0,92$  ( для  $T = 90 \text{ мин.}$ )
- 20  $K_2 = 1,15$  ( для  $610 \text{ МПа}$ )
- 21  $K_3 = 1$  ( для заготовки без корки )
- 22  $K_4 = 1$  ( для резца марки T15K6 )
- 23  $K_5 = 0,81$  ( для угла  $\phi = 90^0$  )
- 24 Скорость резания, расчетная  
 $V_p = V_t * K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 = 222 * 0,92 * 1,15 * 1 * 1 * 0,81 = 190 \text{ м/мин}$
- 25 Расчетное число оборотов  
 $n_{\text{расч}} = 1000 * V_p / \pi / D = 1000 * 190 / 3,14 / 62,5 = 968,2 \text{ об/мин}$
- 26 Корректировка числа оборотов по станку  $n_\phi = 1000 \text{ об/мин}$
- 27 Фактическая скорость резания  
 $V_\phi = \pi * D * n_\phi / 1000 = 3,14 * 62,5 * 1000 / 1000 = 196 \text{ м/мин}$
- 28 Путь врезания  $l_1 = t * \operatorname{ctg} \phi = 1 * \operatorname{ctg} 90^0 = 0$
- 29 Расчетная длина точения  $L = l_1 + 1 + l_2 = 0 + 56 + 1,5 = 57,5 \text{ мм}$
- 30 Основное технологическое время  
 $T_o = L * i / n / S = 57,5 * 1 / 1000 / 0,25 = 0,23 \text{ мин}$

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример разработки токарной операции изготовления детали «Гайка»

1 Чертеж детали (оформляется на формате А4 в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД ).

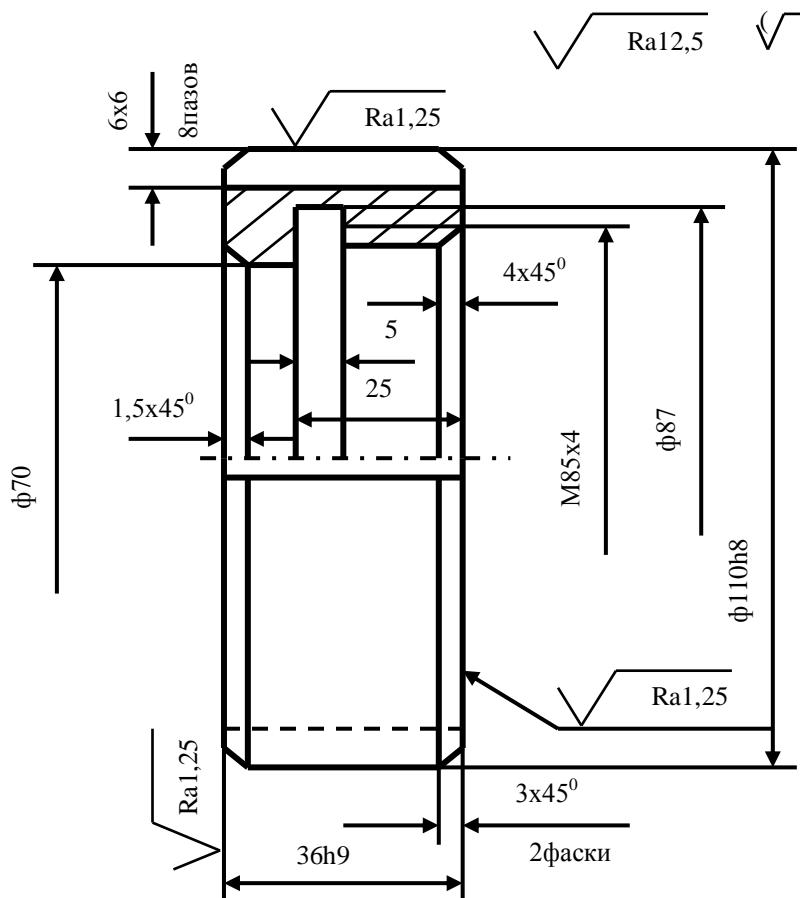


Рисунок В1. Гайка. Сталь 40Х, HRC 28...32

Пазы на наружной поверхности можно получить фрезерованием дисковой фрезой на горизонтально-фрезерном станке с применением делительной головки.

Точность размеров и шероховатость поверхностей обеспечивается соответствующими (приложение А, таблица А1) видами обработки:

Наружная поверхность  $\phi 110h8$ , Ra1,25 – шлифование после чистового и чернового продольного точения.

Торцевые поверхности размера 36h9, Ra1,25 – шлифование после чернового и чистового поперечного точения.

Для остальных поверхностей точность размеров не оговаривается, шероховатость Ra6,3 – получистовое точение.

Материал детали – сталь 40Х. Это конструкционная легированная сталь, относится к группе «термически улучшаемые».

Механические свойства материала:  $\sigma_{вр} = 640\text{МПа}$ ,  $\sigma_{т} = 380\text{МПа}$ ,  $\delta = 18\%$ ,  $\psi = 45\%$ .

Химический состав:  $C = 0,37\dots 0,42\%$

### 2 Анализ чертежа детали.

Деталь имеет форму кольца со ступенчатым отверстием и внутренней резьбой. На наружной поверхности расположены 8 пазов размером 6x6 под ключ.

Торцевые поверхности детали и наружная поверхность могут быть получены обтачиванием на токарном станке.

Внутренне ступенчатое отверстие можно получить сверлением и растачиванием так же на токарном станке. Резьбу можно нарезать резьбонарезным резцом для внутренних резьб.

Сталь хорошо обрабатывается резанием. Для обеспечения твердости HRC 28...32 необходимо провести термическую обработку: закалку в масле и средний отпуск. Термическая обработка должна проводится после этапа лезвийного резания - точения, сверления, фрезерования, перед абразивной обработкой - шлифованием.

На основании проделанного анализа чертежа детали составляем предварительный технологический маршрут (рисунок В2).

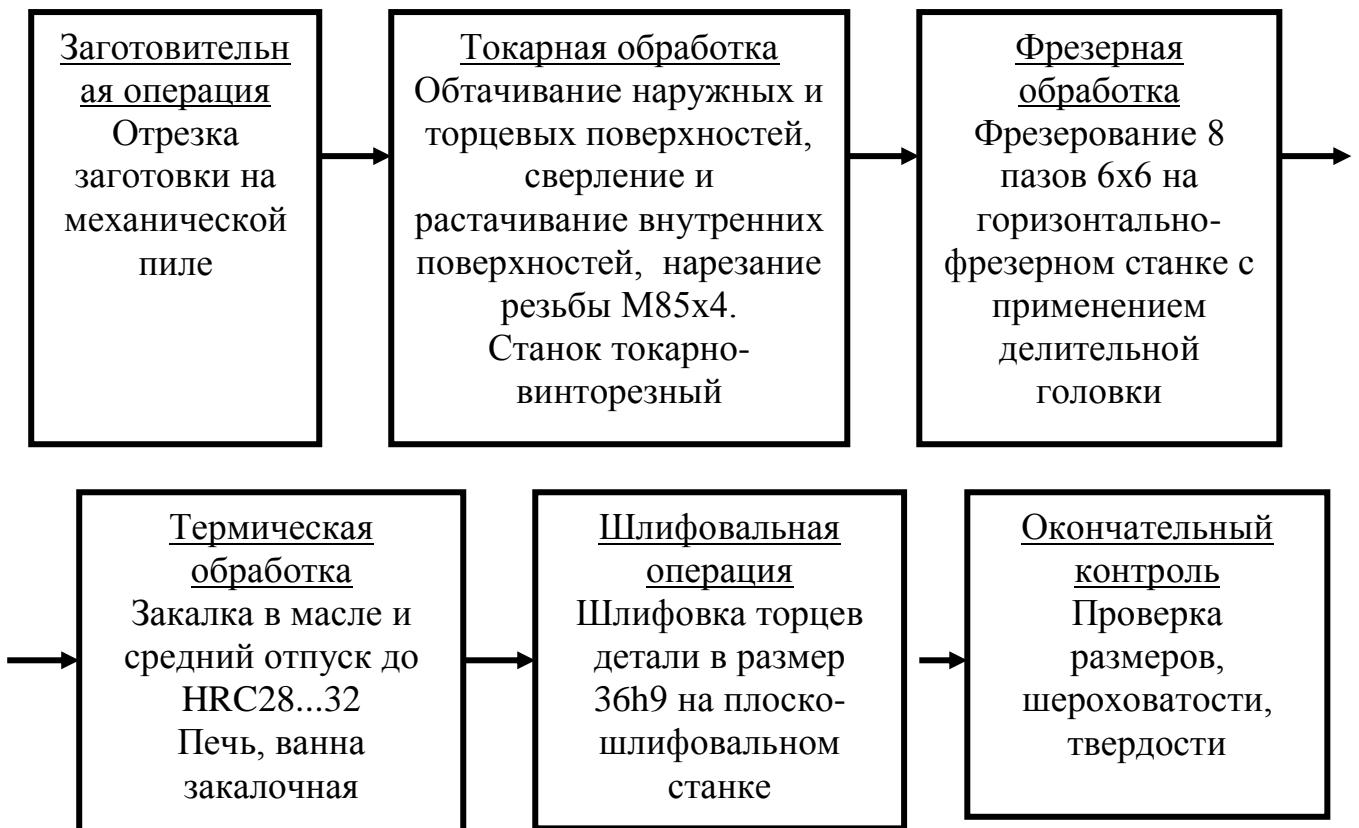


Рисунок В2. Технологический маршрут изготовления детали «Гайка»

### 3. Содержание токарной операции и разработка чертежа для токарной обработки (токарная заготовка).

При токарной обработке невозможно получить пазы под ключ размером 8x8.

Наружная поверхность размером 110h8, Ra1,25 будет шлифоваться. Поэтому оставляем припуск на шлифование и на чертеже указываем размер 110,6. Точный расчет приведен в разделе «Назначение операционных припусков и расчет межоперационных размеров». Так же припуск под шлифование необходимо оставить на торцевых поверхностях размера 36h9 (Ra1,25).

Остальные поверхности и их размеры оставляем без изменений (рисунок В3).

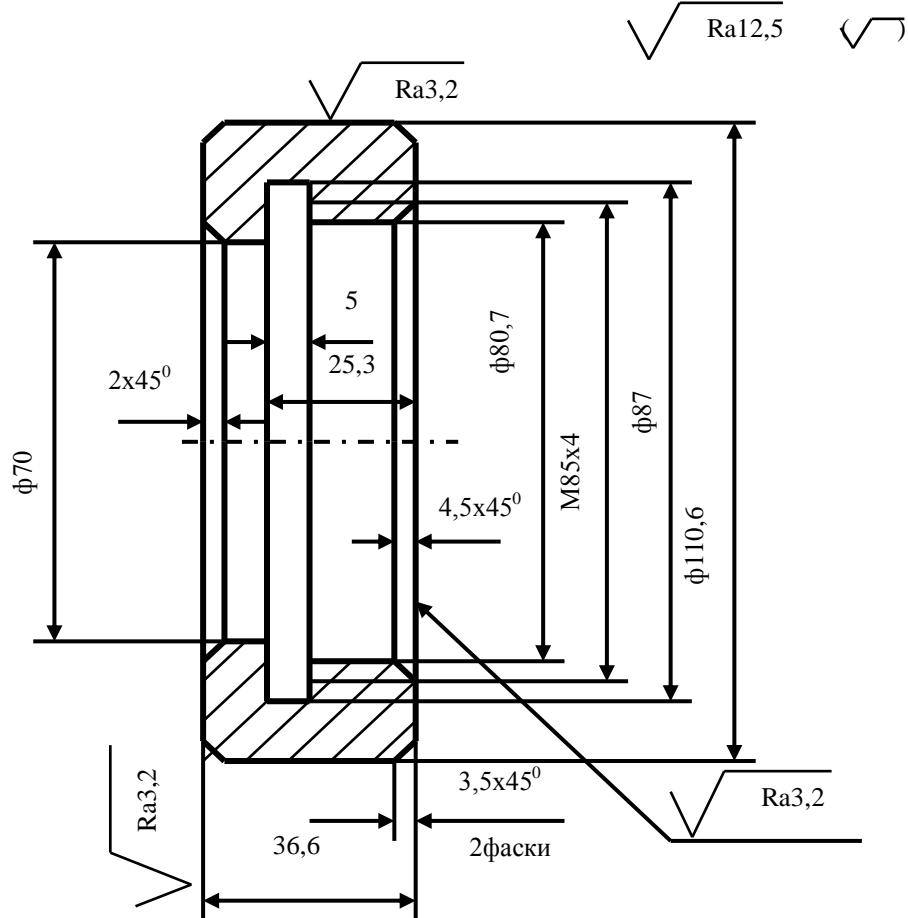


Рисунок В3. Чертеж токарной заготовки (оформляется на формате А4)

#### 4 Выбор способа получения заготовки и расчет её размеров

Для условий ремонтных мастерских предприятия наиболее доступными видами заготовок являются поковки, полученные методом свободной ковки и горячекатаный прокат.

Вариант 1. Заготовка – прокат.

Заготовка из проката имеет самую простую форму – цилиндр, в контуры которого должны вписываться, с учетом припусков на обработку, контуры изготавливаемой детали.

Размеры проката определяем по двум наибольшим размерам детали: наружному диаметру и длине.

Наибольший размер по диаметру -  $\phi 110h8$ , Ra1,25 Поверхность будет шлифоваться после чернового и чистового продольного точения. Необходимо учитывать припуски на все виды обработки.

$$A_{заг} = A_{дет} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + [-T_{АЗаг}],$$

где:  $Z_1 = 0,6$  (приложение А, таблица А7)

$Z_2 = 2$  (приложение А, таблица А6)

$Z_3 = 5,5$  (приложение А, таблица А5)

$[-T_{АЗаг}] = 1,7$  (приложение А, таблица А11)

$$A_{заг} = 110 + 0,6 + 2,0 + 5,5 + 1,7 = 119,8$$

По таблице А11(приложение А) принимаем ближайший больший размер круглого проката  $\phi 120^{+0,8}_{-2,0}$

Рассчитываем длину заготовки.

Наибольший размер по длине - 36h9, Ra1,25 с обеих сторон. Поверхности будут шлифоваться после чернового и чистового поперечного точения.

$$Взаг = Вдет + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2 + Z_3 + ТВзаг,$$

где:  $Z_1 = 0,3$  (приложение А, таблица А10)

$Z_2 = 0,7$  (приложение А, таблица А9)

$Z_3 = 2$  (приложение А, таблица А8)

$ТВзаг = 1,0$  по 15 квалитету точности (приложение А, таблица А12)

$$Взаг = 36 + 0,3 + 0,7 + 2 + 0,3 + 0,7 + 2 + 1,0 = 43_{-1,0}$$

Вариант 2. Заготовка – поковка.

Размеры поковки определяем по трем основным размерам детали: наибольшему диаметру наружной поверхности, наименьшему диаметру отверстия и ширине.

$$Азаг = (Адеп + Z) \pm ТАзаг$$

Наибольший размер по диаметру -  $\phi 110h8$

$Z = 9$  (приложение А, таблица А4)

$ТАзаг = \pm 2$  (приложение А, таблица А4)

$$Азаг = (110 + 9) \pm 2 = 119 \pm 2$$

Наибольший размер по длине - 36h9,

$$Взаг = (Вдет + Z) \pm ТВзаг$$

$Z = 7$  (приложение А, таблица 4)

$ТВзаг = \pm 2$  (приложение А, таблица А4)

$$Взаг = (36 + 7) \pm 2 = 43 \pm 2$$

Наименьший размер отверстия -  $\phi 70$

$$Азаг = (Адеп - Z) \pm ТАзаг$$

$Z = 14$  (приложение А, таблица А4)

$ТАзаг = \pm 2$  (приложение А, таблица А4)

$$Азаг = (70 - 14) \pm 2 = 56 \pm 2$$

По результатам расчетов оформляем чертежи заготовок (рисунки В4, В5).

После разработки эскизов заготовок определяем коэффициент использования металла:  $K = \frac{P_d}{P_3}$ ,

где  $P_d$  – вес готовой детали

$P_3$  – вес заготовки

Для определения веса необходимо вычислить объём. Разбиваем деталь и заготовки на элементарные фигуры. Мелкие элементы (фаски, канавки, небольшие отверстия) во внимание не принимаем.


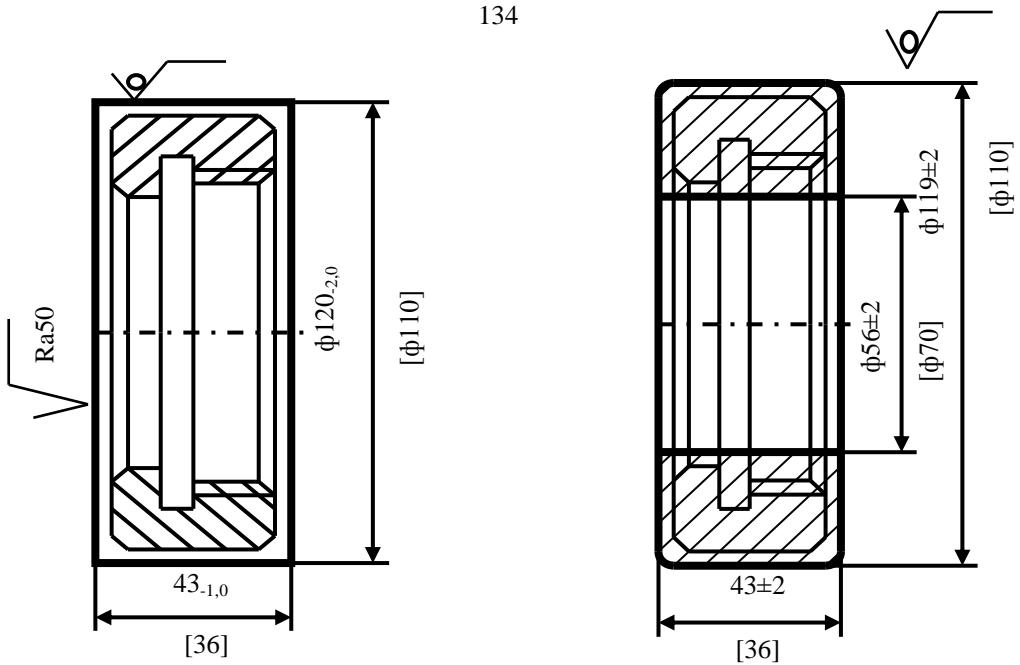


Рисунок В4. Заготовка прокат.  
Сталь 40х, НВ 220...240

Рисунок В5. Заготовка поковка.  
Сталь 40х, НВ 220...240


Рисунок В6.  
Разбивка детали  
«Гайка» на  
элементарные  
фигуры

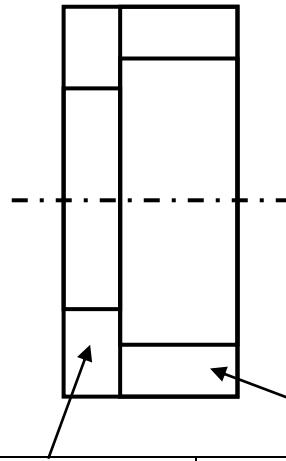

| Фигура                   | Кольцо                              | Кольцо                              |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Размеры (мм)             | $\phi 110 \times \phi 70 \times 11$ | $\phi 110 \times \phi 80 \times 25$ |
| Объём (см <sup>3</sup> ) | 62,172                              | 111,86                              |

Вес детали:  $(62,172 + 111,86) * 7,8 = 1,357$  кг

Рисунок В7.  
Разбивка заготовок  
на элементарные  
фигуры

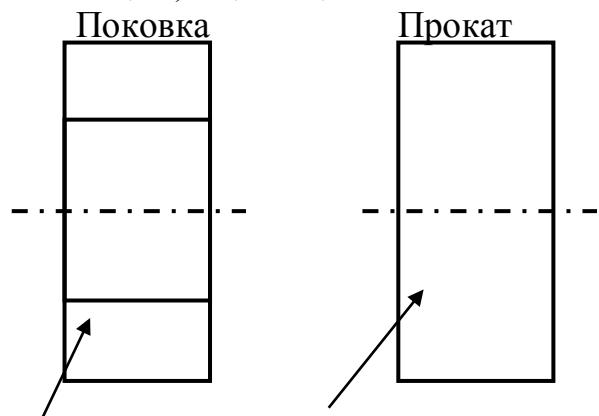

| Фигура                   | Кольцо                              | Цилиндр              |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Размеры (мм)             | $\phi 119 \times \phi 56 \times 43$ | $\phi 120 \times 43$ |
| Объём (см <sup>3</sup> ) | 372,15                              | 486,07               |

Вес поковки:  $372,15 * 7,8 = 2,902$  кг

Вес проката:  $486,07 * 7,8 = 3,791$  кг

Коэффициент использования металла:

$$\text{Для проката } K = \frac{1,357}{3,791} = 0,35$$

$$\text{Для поковки } K = \frac{1,357}{2,902} = 0,467$$

В виду отсутствия на предприятии технологических возможностей получения поковки в качестве заготовки используем прокат.

## 5 Выбор станочного оборудования

Габариты обрабатываемой заготовки ф110x36. По размеру заготовки, устанавливаемой над суппортом, можно планировать применение станков моделей 16Б16А и 16К20 (Приложение А, таблица А27). Так как результаты расчетов заготовок показывают очень низкий коэффициент использования металла, и, следовательно, большой объем срезаемой стружки, предпочтение следует отдать станку модели 16К20, имеющему более мощный двигатель.

## 6 Выбор черновых и чистовых баз, мест и способов закрепления заготовки

В качестве черновой базы используем необработанную поверхность заготовки ф120мм. Эта база будет использована только в начале технологического процесса, при первых закреплениях заготовки в трехкулачковом патроне станка. За чистовую базу принимаем торец и поверхность отверстия под резьбу ф80,7. Так же за чистовую базу принимаем обработанную поверхность ф110, при закреплении за которую можно нарезать резьбу М85x4.

## 7 Определение очередности обработки поверхностей

В первую очередь обрабатываем базовые поверхности – обтачиваем торец, сверлим и растачиваем центральное отверстие. При закреплении за обработанную поверхность ф80,7 обтачивается второй торец детали и цилиндрическая поверхность ф110. Нарезание резьбы М85x4 проводим в конце токарной операции. Фрезерование 8 пазов 6x6 можно проводить после токарной операции.

## 8 Назначение операционных припусков и расчет межоперационных размеров

Операционные припуски назначаются по таблицам (Приложение А, таблицы А5...А10). Межоперационные размеры рассчитываем для цилиндрической поверхности ф110, отверстия под резьбу ф80,7 и размера по длине детали 36.

Поверхность ф110h8, шероховатость Ra0,8. Поверхность будет шлифоваться после чернового и чистового точения (Приложение А, табл. А1).

Размер после черновой обработки перед чистовой « $A_1$ »

$$A_1 = A_{\text{дет max}} + Z_1 + Z_2$$

$Z_1 = 0,6$  (Приложение А, таблица А7)

$Z_2 = 2$  (Приложение А, таблица А6)

$$A_1 = 110 + 0,6 + 2 = 112,6$$

Размер после чистовой обработки перед шлифованием « $A_2$ »

$$A_2 = A_{\text{дет max}} + Z_1$$

$Z_1 = 0,6$  (Приложение А, таблица А7)

$$A_2 = 110 + 0,6 = 110,6$$

Отверстие ф80,7, шероховатость Ra3,2. Поверхность будет растачиваться начисто после чернового растачивания (Приложение А, табл. А1).

Размер после чернового растачивания:  $A_1 = A_{\text{дет}} - Z_2$

$Z_2 = 2$  (Приложение А, таблица А6)

$$A_1 = 80,7 - 2 = 78,7$$

Размер по длине – 36мм, шероховатость Ra1,25 с обеих сторон. Поверхности будут шлифоваться после чернового и чистового поперечного точения (Приложение А, таблица А1). Порядок обработки: один торец обтачивается начерно и начисто, затем, после перезакрепления заготовки, обтачивается начерно и начисто другой торец.

Строим расчетную схему.

Взаг

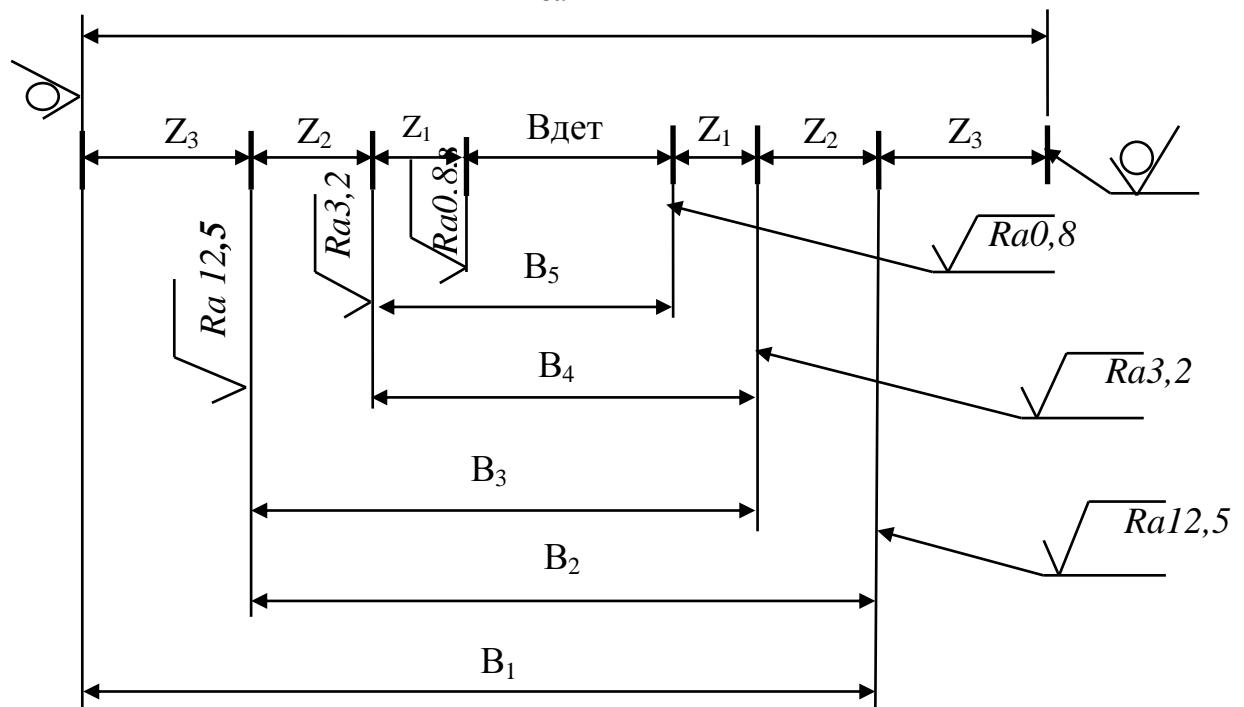


Рисунок В8 Расчетная схема для вычисления МОР по длине детали

Размер после черновой обработки одного торца:

$$B_1 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2$$

$Z_1 = 0,3$  (Приложение А, таблица 10)

$Z_2 = 0,7$  (Приложение А, таблица 9)

$Z_3 = 2$  (Приложение А, таблица 8)

$$B_1 = 36 + 0,3 + 0,7 + 0,3 + 0,7 + 2 = 40$$

Размер после чистовой обработки этого же торца:

$$B_2 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1$$

$$B_2 = 36 + 0,3 + 0,7 + 2 + 0,3 = 39,3$$

Размер после черновой обработки другого торца:

$$B_3 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_1$$

$$B_3 = 36 + 0,3 + 0,7 + 0,3 = 37,3$$

Размер после чистовой обработки этого же торца:

$$B_4 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_1$$

$$B_4 = 36 + 0,3 + 0,3 = 36,6$$


Размер после шлифования одного торца:

$$B_5 = B_{\text{дет}} + Z_1$$

$$B_5 = 36 + 0,3 = 36,3$$

После шлифования второго торца будет получен размер готовой детали 36h9.

## 9 Разработка операционных эскизов и составление текста переходов

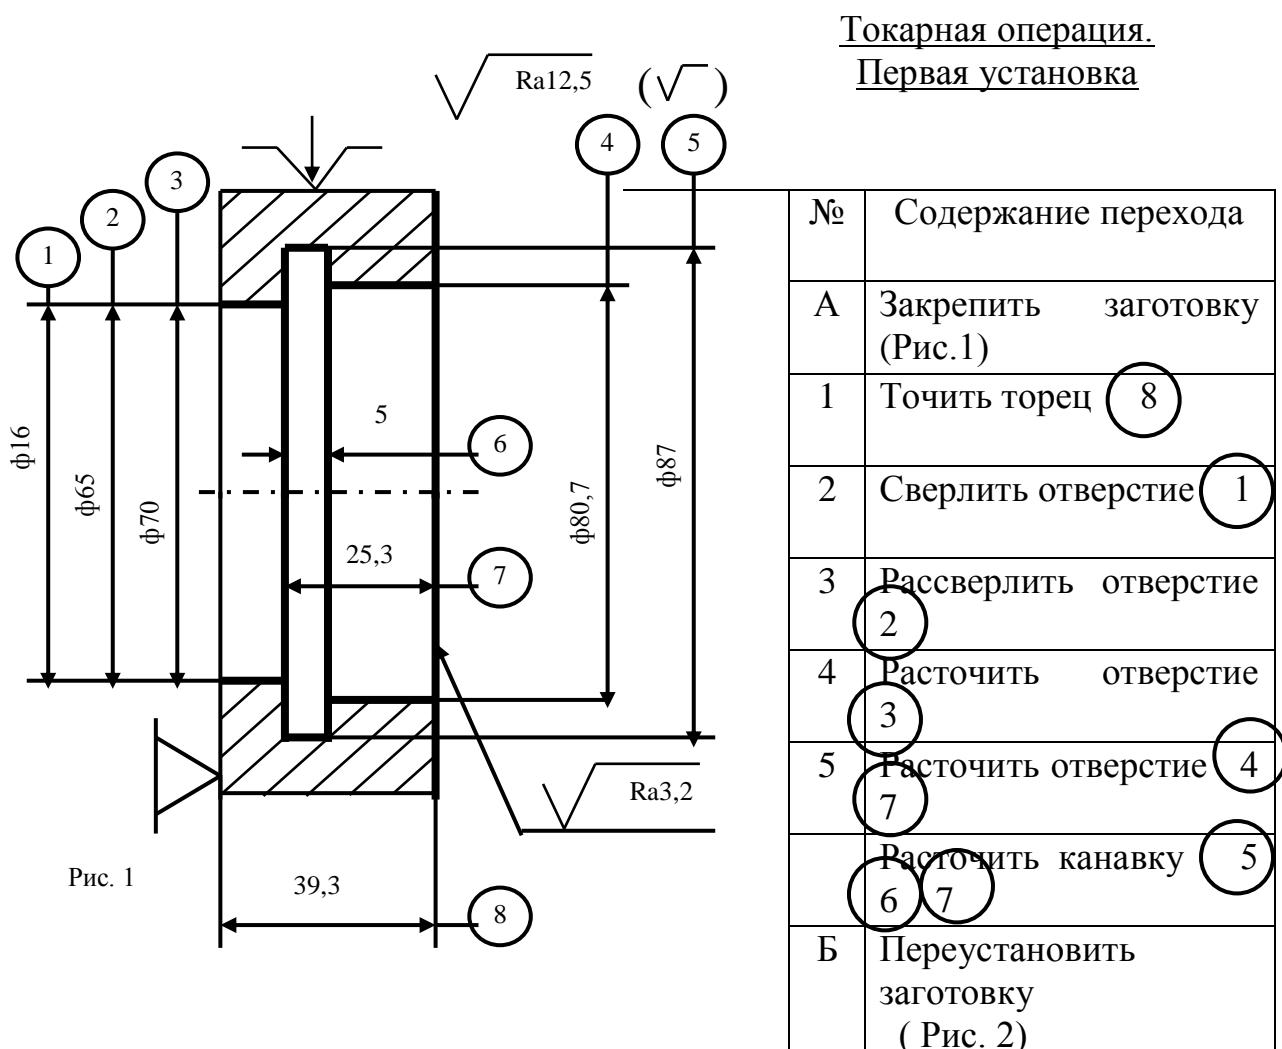


$\checkmark \text{ Ra}12,5 \checkmark ( )$ 

Токарная операция.  
Вторая установка

| №  | Содержание перехода                  |
|----|--------------------------------------|
| 7  | Точить торец 12                      |
| 8  | Точить цилиндр 9                     |
| 9  | Снять фаску 11                       |
| 10 | Снять фаску 10                       |
| В  | Переустановить заготовку<br>(Рис. 3) |


Рис. 2

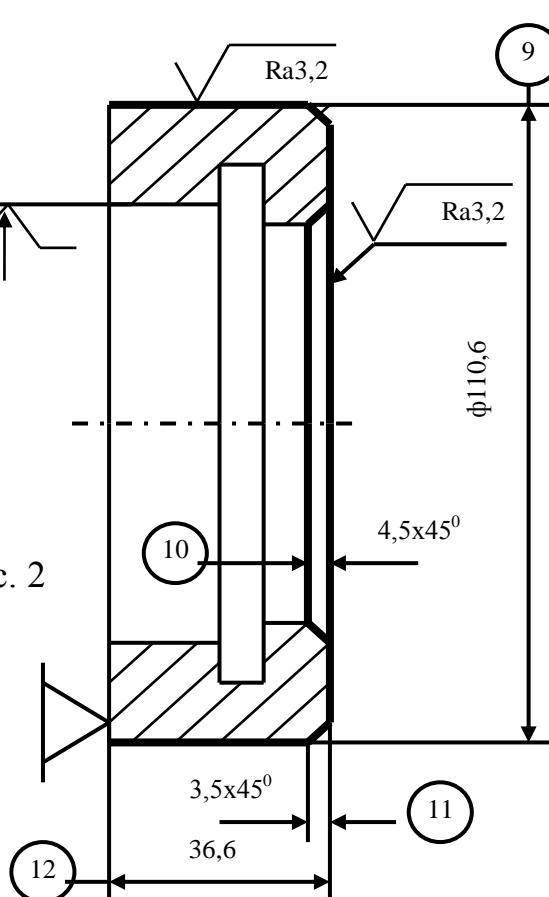

Токарная операция.  
Третья установка

| №  | Содержание перехода |
|----|---------------------|
| 11 | Снять фаску 15      |
| 12 | Снять фаску 14      |
| 13 | Нарезать резьбу 13  |
| Г  | Снять деталь        |

Рис. 3

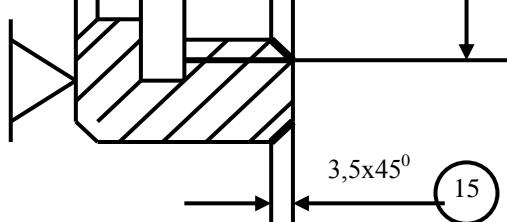

## 10 Подбор режущих инструментов

| №  | Содержание перехода     | Режущий инструмент              |
|----|-------------------------|---------------------------------|
| 1  | Точить торец 8          | Проходной отогнутый $\phi 45^0$ |
| 2  | Сверлить отверстие 1    | Сверло ф16                      |
| 3  | Рассверлить отверстие 2 | Сверло ф 65                     |
| 4  | Расточить отверстие 3   | Расточной $\phi 45^0$           |
| 5  | Расточить отверстие 4 7 | Расточной $\phi 90^0$           |
| 6  | Расточить канавку 5 6 7 | Расточной канавочный 5мм        |
| 7  | Точить торец 12         | Проходной отогнутый $\phi 45^0$ |
| 8  | Точить цилиндр 9        | Проходной отогнутый $\phi 45^0$ |
| 9  | Снять фаску 11          | Проходной отогнутый $\phi 45^0$ |
| 10 | Снять фаску 10          | Расточной $\phi 45^0$           |
| 11 | Снять фаску 15          | Проходной отогнутый $\phi 45^0$ |
| 12 | Снять фаску 14          | Расточной $\phi 45^0$           |
| 13 | Нарезать резьбу 13      | Резьбонарезной $\epsilon 60^0$  |

## 11 Подбор мерительного инструмента

Выбор мерительного инструмента зависит от требуемой точности измерений, габаритов детали, формы и расположения измеряемых поверхностей. При токарной обработке используем штангенциркули двух типов (ШЦ-1, ШЦ-2). Для контроля резьбы - шагомеры (шаблоны) и резьбовые калибры.

## 12 Расчеты режимов резания и нормирование работ

Режимы резания рассчитываем для поверхности торца размера 36 при второй установке (операционный эскиз по Рис.3) для этапов чернового и

чистового точения. Табличные значения рекомендуемых режимов резания и технические характеристики металлорежущих станков взяты из Приложения А.

Расчет режимов резания при поперечном точении.

Операция токарная, переход 7.

12.1 Содержание перехода – точить торец 12 (черновое точение)

- 1 Длина готовой детали  $b = 37,3\text{мм}$
- 2 Длина заготовки  $B = 39,3\text{мм}$
- 3 Наибольший диаметр обрабатываемой поверхности  $D = 120\text{мм}$
- 4 Наименьший диаметр обрабатываемой поверхности  $d = 70\text{мм}$
- 5 Длина обрабатываемой поверхности  $l = (D - d) / 2 = 25\text{мм}$
- 6 Перебег инструмента  $l_2 = 1,5\text{мм}$
- 7 Материал заготовки Сталь 40х
- 8 Предел прочности материала заготовки  $640\text{МПа}$
- 9 Состояние поверхности заготовки - без корки
- 10 Материал резца - Т5К10
- 11 Главный угол в плане  $\phi = 45^0$
- 12 Модель станка 16К20
- 13 Глубина резания, допустимая жесткостью системы СПИД  $t = 3\text{мм}$
- 14 Припуск на обработку  $z = B - b = 39,3 - 37,3 = 2,0\text{мм}$
- 15 Число проходов  $i = z / t = 2/3 \approx 1$
- 16 Глубина резания фактическая  $t_{\phi} = z / i = 2/1 = 2$
- 17 Выбор подачи по справочным таблицам  $S_t = 0,8\text{мм/об}$
- 18 Корректировка подачи по станку  $S_{\phi} = 0,8\text{мм/об}$
- 19 Скорость резания табличная  $V_t = 140\text{м/мин}$
- 20 Принятая стойкость инструмента  $T = 45\text{мин}$
- 21 Поправочный коэффициент,  $K_1 = 1,06$  (для  $T = 45$  мин.)
- 22  $K_2 = 1,15$  (для  $640$  МПа)
- 23  $K_3 = 1$  (для заготовки без корки)
- 24  $K_4 = 0,65$  (для резца марки Т5К10)

- 25  $K_5 = 1$  (для угла  $\phi = 45^0$ )
- 26 Скорость резания, расчетная  
 $V_p = V_t * K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 = 140 * 1,06 * 1,15 * 1 * 0,65 * 1 = 111 \text{ м/мин}$
- 27 Расчетное число оборотов  
 $n_{\text{расч}} = 1000 * V_p / \pi / D = 1000 * 111 / 3,14 / 120 = 294 \text{ об/мин}$
- 28 Корректировка числа оборотов по станку  $n_\phi = 250 \text{ об/мин}$
- 29 Фактическая скорость резания  
 $V_\phi = \pi * D * n_\phi / 1000 = 3,14 * 120 * 250 / 1000 = 94,2 \text{ м/мин}$
- 30 Путь врезания  $l_1 = t * \operatorname{ctg} \phi = 2 * \operatorname{ctg} 45^0 = 2 \text{ мм}$
- 31 Расчетная длина токения  $L = l_1 + 1 + l_2 = 2 + 25 + 1,5 = 28,5 \text{ мм}$
- 32 Основное технологическое время  
 $T_o = L * i / S = 28,5 * 1 / 250 / 0,8 = 0,14 \text{ мин}$

## 12.2 Содержание перехода – точить торец (12) (чистовое токение)

- 1 Длина готовой детали  $b = 36,6 \text{ мм}$
- 2 Длина заготовки  $B = 37,3 \text{ мм}$
- 3 Наибольший диаметр обрабатываемой поверхности  $D = 120 \text{ мм}$
- 4 Наименьший диаметр обрабатываемой поверхности  $d = 70 \text{ мм}$
- 5 Длина обрабатываемой поверхности  $l = (D - d) / 2 = 25 \text{ мм}$
- 6 Перебег инструмента  $l_2 = 1,5 \text{ мм}$
- 7 Материал заготовки Сталь 40Х
- 8 Предел прочности материала заготовки  $640 \text{ МПа}$
- 9 Состояние поверхности заготовки - без корки
- 10 Материал резца - Т15К6
- 11 Главный угол в плане  $\phi = 45^0$
- 12 Модель станка 16К20
- 13 Глубина резания, допустимая жесткостью системы СПИД  $t = 1 \text{ мм}$
- 14 Припуск на обработку  $z = B - b = 37,3 - 36,6 = 0,7 \text{ мм}$
- 15 Число проходов  $i = z / t = 0,7 / 1 = 1$
- 16 Глубина резания фактическая  $t_\phi = z / i = 0,7 / 1 = 0,7$
- 17 Выбор подачи по справочным таблицам  $S_t = 0,25 \text{ мм/об}$

- 18 Корректировка подачи по станку  $S_\phi = 0,25 \text{мм/об}$
- 19 Скорость резания табличная  $V_t = 210 \text{м/мин}$
- 20 Принятая стойкость инструмента  $T = 90 \text{мин}$
- 21 Поправочный коэффициент,  $K_1 = 0,92$  ( для  $T = 90 \text{ мин.}$ )
- 22  $K_2 = 1,15$  ( для 640 МПа)
- 23  $K_3 = 1$  (для заготовки без корки)
- 24  $K_4 = 1$  ( для резца марки Т15К6 )
- 25  $K_5 = 1$  (для угла  $\phi = 45^\circ$  )
- 26 Скорость резания, расчетная  
 $V_p = V_t * K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 = 210 * 0,92 * 1,15 * 1 * 1 * 1 = 222 \text{м/мин}$
- 27 Расчетное число оборотов  
 $n_{\text{расч}} = 1000 * V_p / \pi / D = 1000 * 222 / 3,14 / 120 = 590 \text{об/мин}$
- 28 Корректировка числа оборотов по станку  $n_\phi = 500 \text{об/мин}$
- 29 Фактическая скорость резания  
 $V_\phi = \pi * D * n_\phi / 1000 = 3,14 * 120 * 500 / 1000 = 188 \text{м/мин}$
- 30 Путь врезания  $l_1 = t * \operatorname{ctg} \phi = 0,7 * \operatorname{ctg} 45^\circ = 0,7 \text{мм}$
- 31 Расчетная длина точения  $L = l_1 + 1 + l_2 = 0,7 + 25 + 1,5 = 27,2 \text{мм}$
- 32 Основное технологическое время  
 $T_o = L * i / n / S = 27,2 * 1 / 500 / 0,25 = 0,21 \text{мин}$

## **5 РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5**

### **РАЗРАБОТКА МАРШРУТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН В УСЛОВИЯХ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

#### **5.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ**

##### **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Технологический процесс проектируется для условий единичного и мелкосерийного производства на ремонтных предприятиях агропромышленного комплекса и должен предусматривать применение универсального оборудования, стандартного инструмента и приспособлений. Комплектность документации и её формы принимаются по ГОСТ 3.1118–82 для единичного маршрутного технологического процесса.

#### **1 СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА**

- 1.1 Чертеж детали (на формате А4)
- 1.2 Чертеж заготовки (на формате А4)
- 1.3 Анализ чертежа детали.

Описание геометрической формы детали и способа её получения на станках. Требования чертежа детали по точности размеров и шероховатости поверхностей, технологические возможности выполнения этих требований. Материал детали, его механические свойства и химический состав, обрабатываемость резанием и возможная термическая обработка. Составление предварительного технологического маршрута.

- 1.4 Выбор вида и расчет размеров заготовки.

Обоснование выбора способа получения заготовки и расчет её основных размеров.

- 1.5 Разработка маршрутной технологии
  - 1.5.1 Выбор черновых и чистовых баз
  - 1.5.2 Определение очередности обработки поверхностей
  - 1.5.3 Расчет межоперационных размеров.

Расчет межоперационных размеров для основных поверхностей детали, составление расчетной схемы для размеров по длине (ширине) детали.

- 1.5.4 Разработка маршрутной карты.

Обоснование принятой последовательности выполнения операций, выбор станочного оборудования, станочных приспособлений, режущего инструмента, средств измерений и заполнение бланка маршрутной карты.

- 1.6 БИБЛИОГРАФИЯ

## 2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Работа студента над заданием начинается с изучения рабочего чертежа детали, анализа ее технологичности. Затем выбирается вид заготовки, рассчитываются ее размеры, и разрабатывается чертеж. Далее составляется маршрут обработки детали, отвечающий условиям единичного и мелкосерийного производства.

К окончательному оформлению работы студент (очного обучения) приступает только после просмотра рабочей тетради преподавателем.

## **3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ЗАДАНИЯ**

### 3.1 Анализ чертежа детали

Разработка технологического процесса начинается с ознакомления с чертежом и техническими условиями на деталь. Оценивается геометрическая форма детали и способы её получения на станках. Особое внимание следует обратить на размеры и их допускаемые отклонения, требования по классу шероховатости, твердость готовой детали и марку материала. При этом следует иметь в виду, что у некоторых размеров конструктор допуски на чертеже не проставляет. Это так называемые свободные размеры. Указания по назначению допусков на эти размеры приводятся в технических условиях чертежа. Если таких указаний нет, то допускаемые отклонения размеров берутся по 12-14 квалитетам точности.

Анализ размеров и технических условий позволит составить примерное представление о плане обработки детали.

Конструкция современных изделий должна сочетать высокие эксплуатационные характеристики с низкой себестоимостью изготовления. Деталь считается технологичной тогда, когда обеспечивается снятие минимального припуска на обработку. Это значит, что конструкция позволяет выбрать заготовку, формы и размеры которой приближаются к формам и размерам готовой детали. Технологичная конструкция имеет минимальную трудоёмкость изготовления, не требует применения специального оборудования и инструментов.

Технологичность формы детали зависит от степени соответствия следующим требованиям: 1) простота форм поверхностей, (цилиндр, плоскость); 2) удобное для механической обработки расположение плоских поверхностей (параллельное или взаимно-перпендикулярное); 3) возможность получения заданных форм нормальным (ГОСТированным) инструментом; 4) доступность поверхностей для обработки и измерений; 5) обеспечение выхода инструмента при обработке на поход; 6) равномерное распределение массы во избежание возможных вибраций на высоких скоростях.

После оценки технологичности формы детали следует оценка по критерию обрабатываемости материала. Для этого необходимо определить по справочным данным химический состав металла и его механические свойства (в состоянии поставки). Плохо обрабатываются лезвийным инструментом металлы и сплавы с повышенной пластичностью и высокопрочные. Детали из низкоуглеродистых сталей (С до 0,3%) невозможна обработать с высокой частотой поверхности (только до 6-го класса). Более твёрдые материалы хорошо шлифуются, класс чистоты достигается выше. Лучшая обрабатываемость низкоуглеродистых сталей обеспечивается путём их нормализации, среднеуглеродистых и низколегированных – улучшением. Стали с высоким содержанием углерода (У10, У12) хорошо обрабатываются после отжига на зернистый перлит.

Такая оценка обрабатываемости материала позволит внести предложения по выбору вида предварительной термообработки заготовки детали.

Технологичность детали во многом определяется и требованиями к точности исполнения размеров и форм, классами шероховатости поверхностей, твёрдостью детали после термообработки. Для обеспечения высокой степени точности размеров и качества поверхности потребуется предусмотреть в технологическом процессе отделочные виды обработки с применением специального оборудования и инструмента. Высокая твёрдость деталей из малоуглеродистых сталей может быть достигнута только в результате операции химико-термической обработки. Всё это усложняет и удорожает технологический процесс изготовления деталей.

На основании проделанного анализа чертежа детали составляется предварительный технологический маршрут.

Заканчивается данный раздел задания общим выводом о технологичности детали.

### 3.2 Выбор способа получения заготовки и расчет её размеров

В машиностроении под заготовкой детали принято понимать полуфабрикат, поступающий на механическую обработку, в результате чего он превращается в годную для сборки готовую деталь.

Применяются следующие основные виды заготовок:

- а) отливки, получаемые литьём в песчаные или металлические формы, или заготовленные по выплавляемым моделям и другими способами формовки;
- б) поковки, получаемые свободной ковкой;
- в) поковки, получаемые горячей штамповкой или периодическим прокатом;
- г) заготовки, полученные высадкой из прутка;
- д) сортовой прокат (горячекатанный или калибранный).

При выборе вида заготовки руководствуются следующими соображениями: обеспечить наименьший расход металла при изготовлении заготовок и при последующей их обработке на металлорежущих станках; обеспечить наименьшие затраты труда и средств на получение заготовок и на

последующую их обработку на станках. Чем больше заготовки приближаются по форме и размерам к формам готовых деталей, чем меньше трудоёмкость механической обработки, тем механическая обработка проще и дешевле. Однако повышение точности изготовления заготовок связано с удорожанием процессов их получения. Только при больших программах выпуска окупается применение сложных машин и дорогостоящей оснастки заготовительных цехов. В условиях мелкосерийного и ремонтного производства предприятий Агропрома, как правило, применяются грубые заготовки со значительными припусками на механическую обработку.

Большую роль в выборе вида заготовки играет материал детали. Заготовку детали из чугуна можно получить только литьём. А заготовку стальной детали можно получить и литьём, и ковкой. Но кованая заготовка будет дешевле и, следовательно, экономичнее. Стальное литьё целесообразно использовать только для изготовления деталей сложной формы.

Размеры заготовки определяются с учётом припусков на механическую обработку. Существуют два основных метода расчёта размеров заготовки.

- 1 – по общему припуску;
- 2 - по сумме операционных припусков.

Первый метод самый простой, но наименее точный. Размер заготовки “Азаг” определяется прибавлением (для внутренних поверхностей – вычитанием) к чертёжному размеру готовой детали “Адет” величины общего припуска “Z”.

$$\text{Азаг} = (\text{Адет} \pm Z) \pm T_{\text{АЗаг}}$$

Размер заготовки на чертеже указывается с допускаемыми отклонениями  $\pm T_{\text{АЗаг}}$ .

Для отливок из серого чугуна величины припусков указаны в ГОСТ 1855–55; для стальных литых заготовок – в ГОСТ 2009–55; для поковок, получаемых свободной ковкой на прессах – в ГОСТ 1082–67; для поковок, получаемых свободной ковкой на молотах – в ГОСТ 7829–70; для поковок, получаемых штамповкой – в ГОСТ 2789–73. В этих же стандартах указаны величины допускаемых отклонений размеров заготовок.

Второй метод более точный. По этому методу размер заготовки определяется прибавлением (вычитанием) к размеру детали операционных припусков на соответствующую механическую обработку и «отрицательного» допуска на размер заготовки.

$$\text{Азаг} = \text{Адет} \pm Z_1 \pm Z_2 \pm Z_3 \pm [-T_{\text{АЗаг}}],$$

где  $Z_1$  – припуск на окончательную обработку (шлифование, полирование, развёртывание и т.д.)

$Z_2$  – припуск на чистовую обработку (чистовое точение, фрезерование, зенкерование и т.д.)

$Z_3$  – припуск на черновую обработку (черновое точение, грубое фрезерование, рассверливание и т.д.)

$[T_{\text{АЗаг}}]$  – величина допускаемого отклонения размера заготовки «в тело» (допуск на заготовку).

Второй метод наиболее целесообразен при расчётах заготовок из стандартного проката.

При расчетах размеров заготовки по длине (ширине) детали учитываются припуски для каждого торца в отдельности с учетом обеспечения требуемой шероховатости и точности готовой детали.

$$B_{\text{заг}} = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5 + T_{\text{Взаг}},$$

После выбора способа получения заготовки и расчёта её основных размеров приступают к разработке чертежа.

Для этого на контуры детали (не принимая во внимание мелкие фаски, канавки, незначительные перепады диаметров и т.д.) «одевают» в условном масштабе требуемые припуски на обработку. Полученные контуры заготовки уточняют нанесением литейных или штамповочных уклонов и скруглений.

При расчётах заготовок из проката, например, для ступенчатого вала, расчёт размеров ведут только для наибольшего диаметра и по полученному размеру подбирают ближайший размер круглого проката по стандарту.

Чертёж заготовки оформляется на формате А4. Размеры указываются с допустимыми отклонениями. Под размером заготовки в квадратных скобках записывается номинальный размер готовой детали. Контуры готовой детали обозначаются тонкими линиями.

В технических условиях необходимо привести следующие данные:

- а) способ получения заготовки;
- б) вид её термообработки (если требуется);
- в) твёрдость (в состоянии поставки);
- г) вид очистки заготовки;
- д) величины уклонов и радиусов скруглений;
- е) допускаемые или не допускаемые дефекты.

После разработки чертежа заготовки необходимо определить коэффициент использования металла:  $K = \frac{P_d}{P_3}$ ,

где  $P_d$  – вес готовой детали

$P_3$  – вес заготовки

### 3.3. Разработка маршрутной технологии

#### 3.3.1 Общие рекомендации

Маршрутная технология показывает последовательность обработки детали, т.е. очерёдность проведения технологических операций. Содержание технологического процесса зависит от ряда факторов: 1) форм и размеров обрабатываемой заготовки, 2) требуемой точности и класса чистоты обрабатываемой поверхности, 3) материала заготовки, 4) требуемых физико-механических свойств готовой детали, обуславливающих характер термической обработки, 5) программы выпуска деталей, 6) наличие станочного парка.

Так, грубые заготовки с большими припусками требуют включения в технологический процесс этапа черновых операций. При обработке

высокоточных заготовок, например, литья по выплавляемым моделям, отпадает необходимость в ряде операций и технологический процесс значительно сокращается. Высокие требования точности и класса чистоты готовой детали обуславливаются увеличения числа чистовых и отделочных операций.

Когда требуется, в целях улучшения обрабатываемости, изменить механические свойства материала заготовки, до начала механической обработки проводят соответствующую термическую операцию – нормализацию или отжиг.

Термическая обработка, предназначенная для получения требуемых физико-механических свойств готовой детали, может проводиться в начале, в середине или в конце технологического процесса. При этом надо учитывать, что термообработка может вызвать коробление детали, искажение её геометрических форм, нарушение точности и чистоты поверхности. Металлы с твёрдостью до НРС 30...35 можно обрабатывать лезвийным инструментом, более твёрдые – абразивным, на операциях шлифования и т.п. Поэтому наиболее часто термообработку планируют между операциями механической обработки, когда закончен этап лезвийного резания и далее должны проводиться операции с применением абразивного инструмента.

Если по техническим условиям твёрдость готовой детали невысокая, то термообработке целесообразно подвергать исходную заготовку или деталь после этапа черновой обработки.

Когда к детали не предъявляются высокие требования по шероховатости и точности, то термообработку можно проводить после окончания механической обработки, в конце технологического процесса.

Программы выпуска деталей, определяющие тип производства, накладывают свой отпечаток на характер проектируемого технологического процесса, начиная от выбора способа получения заготовки и заканчивая методами контроля готовой детали. Для крупносерийного и массового производства проектируются высокопроизводительные методы обработки – протягивание, обработка на станках –автоматах и автоматических линиях. В единичном производстве уровень производительности и выбор методов обработки ограничен технологическими возможностями наличного парка широкоуниверсальных металорежущих станков.

В проектируемом технологическом процессе обработки крупных деталей должно быть предусмотрено раздельное выполнение черновых, чистовых и отделочных операций с использованием разных станков. Так, для черновых операций, связанных со снятием наибольших припусков на обработку, следует использовать станки, не отличающиеся высокой точностью и высокими скоростями, но имеющие достаточную жесткость и обеспечивающие хорошую производительность. Для чистовых операций используют высокоскоростные станки, обладающие повышенной точностью.

В тех случаях, когда способы получения заготовок обеспечивают небольшие и достаточно равномерные припуски, не вызывающие резкой разницы в черновой и чистовой обработке, а также при обработке мелких деталей, разделение на черновые и чистовые операции не обязательно.

### 3.3.2 Выбор черновых и чистовых баз

Одной из важнейших задач, решаемых при проектировании технологических процессов механической обработки, является выбор установочных баз – базовых поверхностей, по которым производится ориентирование, установка или крепление на станке детали. От точности базирования зависит успех обработки. Установочными базами могут быть необработанные поверхности – черновые базы и обработанные поверхности – чистовые базы.

Базирующие поверхности должны быть по возможности ровными и чистыми, точной формы и размеров. Если у детали обрабатываются не все поверхности, то за черновую базу следует принимать поверхности, остающиеся необработанными. Если у детали обрабатываются все поверхности, то в качестве черновой базы следует принимать ту поверхность, которая имеет наименьший припуск.

Черновые базы используются только один раз – в первой операции.

При первой же операции рекомендуется обработать поверхности, которые в последующих операциях будут использоваться как чистовые базы. В дальнейшем необходимо придерживаться принципа постоянства баз – для всех операций использовать одни и те же установочные базы.

При обработке деталей типа «вал» обычно за чистовую базу принимают центровочные отверстия. Для деталей типа «кольцо» (шестерни, шкивы, маховики) за чистовую базу принимают центральное отверстие.

### 3.3.3 Определение очередности обработки поверхностей

Базовые поверхности обрабатываются в первую очередь.

После обработки базовых поверхностей следует обработать поверхности, где снимается наибольший припуск. Желательно также раньше обрабатывать те поверхности деталей, где возможно выявление скрытого брака заготовки (раковины, расслоения и др.).

Последовательность остальных операций следует устанавливать в зависимости от заданной чертежом формы, точности и чистоты обрабатываемой поверхности. Обычно токарная обработка поверхностей вращения предшествует фрезерованию пазов, лысок и канавок. Наиболее чистые и точные поверхности должны обрабатываться в последнюю очередь. Это уменьшает возможность повреждения обработанных поверхностей.

Термическая обработка обычно проводится после завершения этапа лезвийного резания (точения, сверления, фрезерования и т.п.). Если твердость готовой детали невысокая, то термическую обработку рекомендуется проводить для исходной заготовки или после этапа черновой обработки. Отделочные операции располагают в конце цикла обработки.

### 3.3.4 Расчет межоперационных размеров

Межоперационные размеры рассчитывают для основных поверхностей и затем проставляют на операционных эскизах. Эти размеры показывают

постепенное изменение размеров заготовки по всем этапам технологического процесса. Размеры рассчитываются в соответствии со схемами, представленными на рисунках 1,2 и 3.

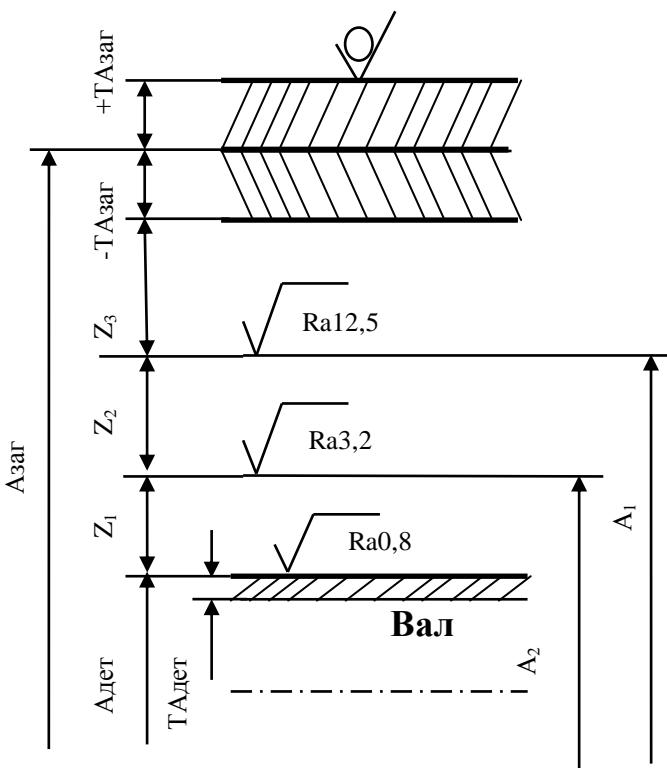


Рисунок 1. Расчетная схема для размеров при обработке вала

Адет – размер готовой детали

АЗаг – размер заготовки

$Z_1$  – припуск на окончательную обработку

$Z_2$  – припуск на чистовую обработку

$Z_3$  – припуск на черновую обработку

$A_1$  – размер после черновой обработки

$A_2$  – размер после чистовой обработки

ТАдет – допуск на размер готовой детали

$\pm T_{заг}$  – допуски на размер заготовки

вычисления межоперационных

размеров при обработке вала

Размер вала после чистовой обработки перед окончательной « $A_2$ » вычисляется путем прибавления к максимальному размеру готовой детали припуска на окончательную обработку  $Z_1$

$$A_2 = A_{адет} \max + Z_1$$

Размер после черновой обработки перед чистовой « $A_1$ » вычисляется путем прибавления к максимальному размеру готовой детали припуска на окончательную обработку  $Z_1$  и припуска на чистовую обработку  $Z_2$ .

$$A_1 = A_{адет} \max + Z_1 + Z_2$$

При расчетах межоперационных размеров отверстия припуски и допускаемые отклонения вычитаются от минимального размера готовой детали.

Размер отверстия после чернового растачивания:

$$A_1 = A_{адет} \min - Z_1 - Z_2$$

Размер отверстия после чистового растачивания:

$$A_2 = A_{адет} \min - Z_1$$

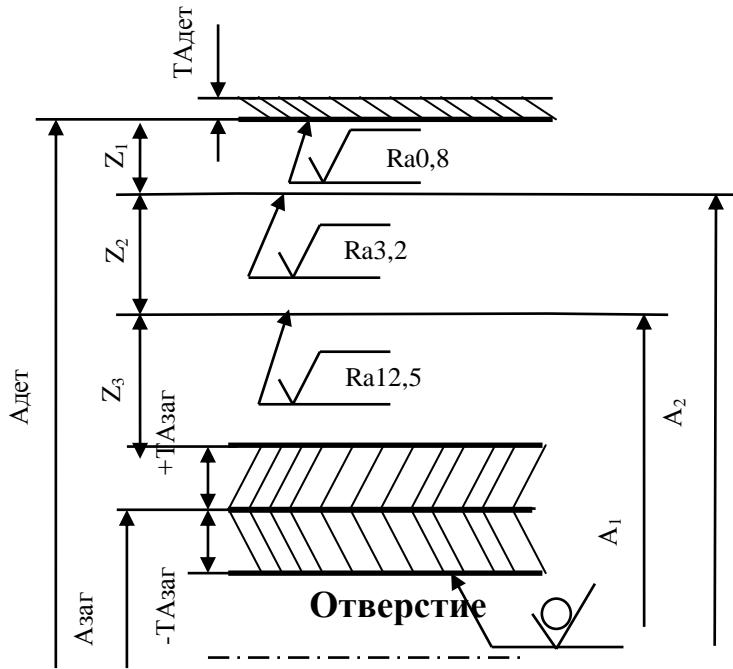


Рисунок 2. Расчетная схема для вычисления межоперационных размеров при обработке отверстия

Адёт – размер отверстия готовой детали  
 Азаг – размер отверстия заготовки  
 $Z_1$  – припуск на окончательную обработку  
 $Z_2$  – припуск на чистовую обработку  
 $Z_3$  – припуск на черновую обработку  
 $A_1$  – размер после чернового растачивания  
 $A_2$  – размер после чистового растачивания  
 ТАдёт – допуск на размер готовой детали  
 $\pm T_{\text{АЗаг}}$  – допуски на размер отверстия заготовки

Межоперационные размеры по длине (ширине) детали рассчитываются с учетом последовательности обработки торцевых поверхностей (рис.3,4).

При обработке крупногабаритных заготовок с большими припусками рекомендуется черновую и чистовую обработку проводить раздельно, перезакрепляя заготовку.

Взаг

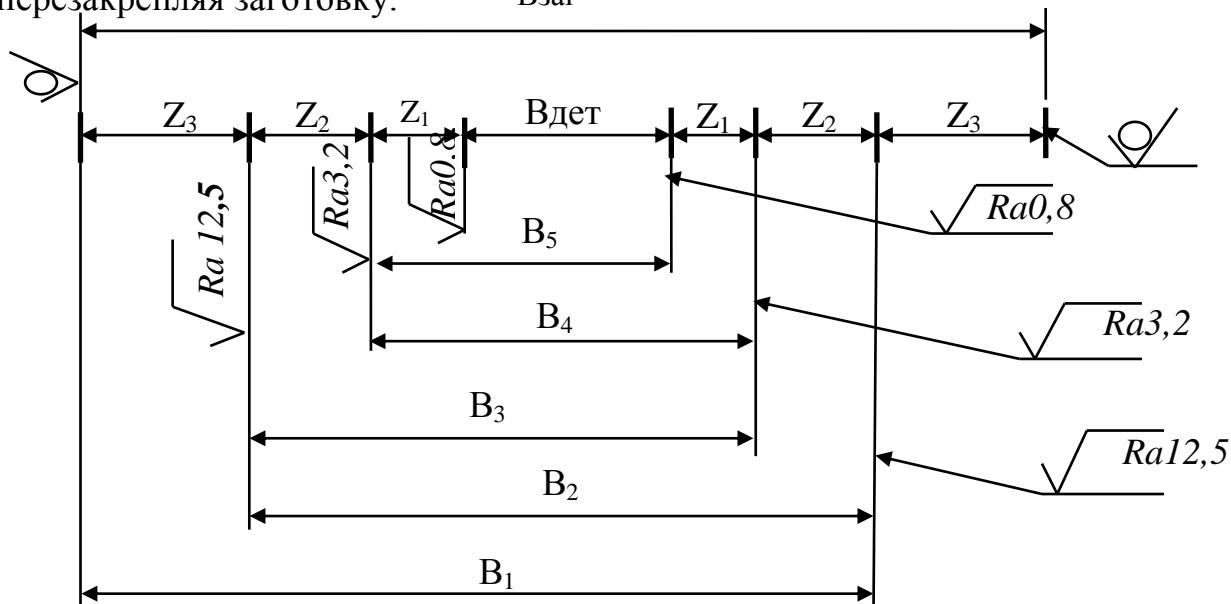


Рисунок 3. Расчетная схема для вычисления межоперационных размеров при обработке торцевых поверхностей, при разделении черновых и чистовых операций. Вдет – размер готовой детали; Взаг – размер заготовки;  $Z_1$  – припуск на окончательную обработку;  $Z_2$  – припуск на чистовую обработку;  $Z_3$  – припуск на черновую обработку;  $B_1, B_2$  – размеры после черновой обработки;  $B_3, B_4$  – размеры после чистовой обработки;  $B_5$  – размер после окончательной обработки одного торца.

Размер после черновой обработки одного торца (при первом закреплении):

$$B_1 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2$$

Размер после черновой обработки второго торца (при втором закреплении):

$$B_2 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_1 + Z_2$$

Размер после чистовой одного торца (при третьем закреплении):

$$B_3 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_1$$

Размер после чистовой обработки второго торца (при четвертом закреплении):

$$B_4 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_1$$

Размер после шлифования одного торца:

$$B_5 = B_{\text{дет}} + Z_1$$

После шлифования второго торца будет получен размер готовой детали  $B_{\text{дет}}$ .

Если обрабатывается заготовка с небольшими припусками, то расчетная схема будет такая:

Взаг

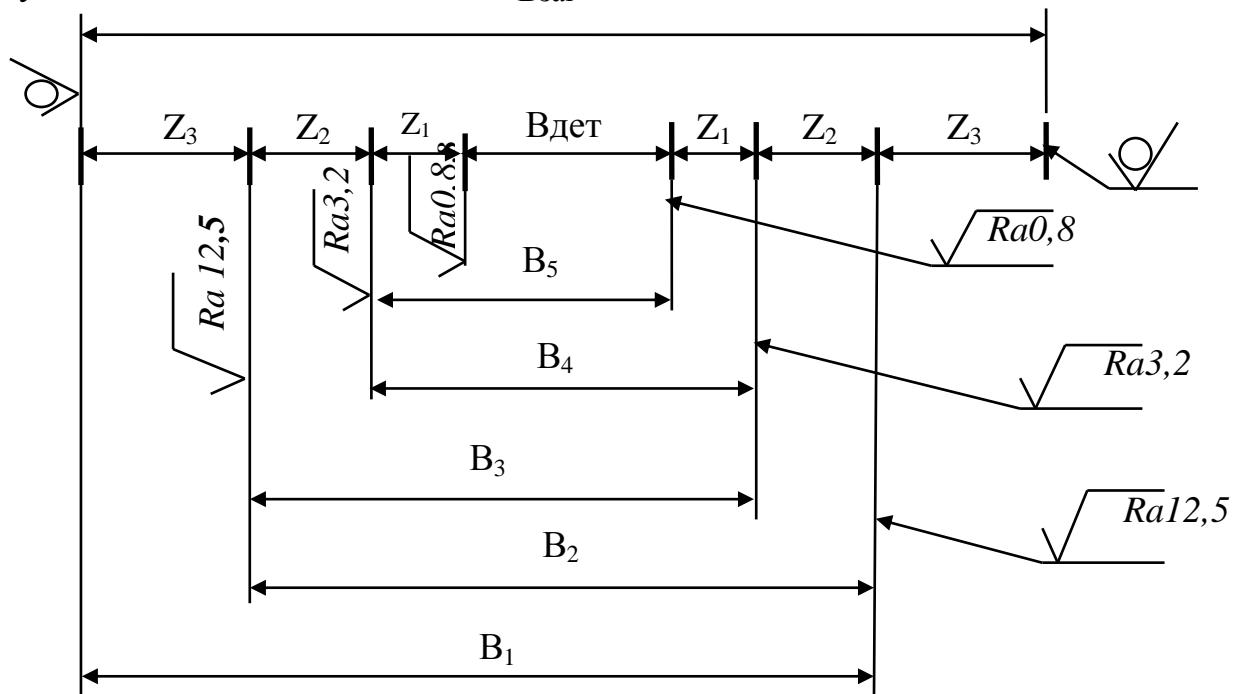


Рисунок 4. Расчетная схема для вычисления межоперационных размеров при обработке торцевых поверхностей при выполнении черновых и чистовых проходов за одну установку.  $B_{\text{дет}}$  – размер готовой детали;  $B_{\text{заг}}$  – размер заготовки;  $Z_1$  – припуск на окончательную обработку;  $Z_2$  – припуск на чистовую обработку;  $Z_3$  – припуск на черновую обработку;  $B_1, B_2$  – размеры после черновой обработки;  $B_3, B_4$  – размеры после чистовой обработки;  $B_5$  – размер после окончательной обработки одного торца

Размер после черновой обработки одного торца (первое закрепление):

$$B_1 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2$$

Размер после чистовой обработки этого же торца:

$$B_2 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1$$

Размер после черновой обработки второго торца (второе закрепление):

$$B_3 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_1$$

Размер после чистовой обработки второго торца:  $B_4 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_1$

Размер после шлифования одного торца:  $B_5 = B_{дет} + Z_1$   
После шлифования второго торца будет получен размер готовой детали  $B_{дет.}$

### 3.3.5 Разработка маршрутной карты

#### 3.3.5.1 Правила оформления маршрутной карты

Маршрутная карта на единичные технологические процессы, выполняемые с применением различных методов обработки, заполняется на бланках форм 1 и 1б по ГОСТ 3.П18-82.

На примере, приведенном на рисунке, показано заполнение граф бланка маршрутной карты формы 1.

Исходные данные:

Название организации или предприятия

**Башкирский ГАУ**

Номер детали по чертежу или каталогу

**22с-4**

Название детали

**Гайка**

Далее все строки пронумерованы по порядку с 01 по 16 на листе формы 1 (первый заглавный лист) и с 17 и т.д. на листах формы 1в (последующие листы).

Перед номером строки проставляются служебные символы:

| Символ   | Содержание   | Пример   |
|----------|--|--|
| <b>M</b> | - в данной строке приводится информация об основном материале детали и исходной заготовке.                                   | <b>Круг В120 ГОСТ 2590-88/ 45 ГОСТ 1050-88</b>                             |
| <b>A</b> | - «адрес», т.е. номер цеха, участка, рабочего места, номер выполняемой операции и её название.                               | <b>Аудитория 137<br/>Номер операции 005<br/>Название операции Отрезная</b> |
| <b>B</b> | - наименование оборудования  | <b>Механическая пила</b>   |
| <b>O</b> | - содержание операции  | <b>Отрезать заготовку L = 43,1,0</b>                                       |
| <b>T</b> | -информация о применении в данной операции технологической оснастки: приспособления, режущего инструмента, средств измерений | <b>Тиски, пила 450x2,5, шаблон</b>   |

Между операциями следует оставлять свободную строку.

#### 3.3.5.2 Выбор станочного оборудования

При выборе типа и модели оборудования следует руководствоваться следующими соображениями.

а) выбранный станок должен обеспечивать выполнение всех требований чертежа и технических условий на обработку детали по данной операции;

б) размеры станка должны соответствовать размерам обрабатываемой детали. Так, например, для токарного станка необходимо сопоставить с габаритами заготовки межцентровое расстояние, диаметр отверстия шпинделя, высоту центров над станиной и поперечными салазками;

в) производительность и универсальность станка должны соответствовать типу производства: в единичном и мелкосерийном производстве предпочтение отдаётся широкоуниверсальным станкам, в крупносерийном и массовом – специализированным, имеющим высокую производительность .

### 3.3.5.3 Выбор станочных приспособлений

При подборе приспособления для установки и закрепления обрабатываемой детали следует, по возможности, использовать нормальные и стандартные приспособления: токарные самоцентрирующиеся патроны, машинные тиски, универсальные делительные головки, гладкие и вращающиеся центры и т.д. Выбор вида приспособления и его типоразмера обуславливается характером станочной обработки, конфигурацией и размерами деталей, местами расположения установочных баз и способов зажатия детали. Данные о приспособлении приводятся в справочниках /2/, /3/.

В ряде случаев приходится планировать применение специальных приспособлений и вспомогательных инструментов. Так, для обработки деталей типа кольца и втулки используются гладкие, легкоконусные или разжимные цанговые оправки. В целях повышения производительности обработки на токарных станках устанавливают специальные державки, позволяющие вести обработку несколькими резцами одновременно.

### 3.3.5.4 Выбор режущих инструментов

При выборе режущего инструмента предпочтение также делается ГОСТированому и нормальному. Марка материала режущей части назначается в зависимости от материала детали и характера обработки (черновая, чистовая и т.д.). В целях обеспечения высокой производительности преимущественно используются металлокерамические твердые сплавы. Для обработки углеродистых конструкционных и легированных сталей применяются сплавы группы ТК, нержавеющих сталей, чугунов, бронзы и алюминиевых сплавов – группы ВК.

Быстрорежущие стали имеют меньшую теплостойкость и поэтому применяются на пониженных скоростях резания. Но они лучше затачиваются, легче восприимчивы к ударным нагрузкам. Из них изготавливают фасонные резцы, сверла, развертки и т.д.

### 3.3.5.5 Выбор средств измерений

Выбор средств измерений зависит требуемой точности выполняемых размеров. На токарных операциях используются штангенциркули и микрометры, на шлифовальных микрометры.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. В.А. Оськин, В.В. Евсиков Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 1. – М.: КолосС, 2007. – 447 с.
2. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Кн. 2. [В.Ф. Карпенков и др.]. – М.: КолосС, 2006. – 312 с.
3. Справочник технолога-машиностроителя

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**Справочные таблицы**

Таблица А1. Шероховатость поверхности и квалитеты точности при различных видах обработки деталей резанием

| Вид обработки            |               | Шероховатость Ra | Квалитеты |           |
|--------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
|                          |               |                  | Экономич. | Достижим. |
| Отрезка на станках       | мех. пилой    | 25...100         | 15...17   | -         |
|                          | резцом, фрез. | 25...50          | 14...17   | -         |
| Подр. торцев             | резцом        | 3,2...12,5       | 11...13   | 9         |
| Строгание                | черновое      | 12,5...25        | 12...14   | -         |
|                          | чистовое      | 3,2...6,3        | 11...13   | 10        |
| Долбление                | черновое      | 25...50          | 14,15     | -         |
|                          | чистовое      | 3,2...12,5       | 12,13     | 11        |
| Фрезерован. цилиндрич.   | черновое      | 25...50          | 12...14   | 11        |
|                          | чистовое      | 3,2...6,3        | 11        | 10        |
| Фрезерован. торцевое     | черновое      | 6,3...12,5       | 12...14   | 11        |
|                          | чистовое      | 3,2...6,3        | 11        | 10        |
| Обтачивание прод. подач. | черновое      | 12,5...25        | 12...14   | -         |
|                          | чистовое      | 1,6...3,2        | 8,9       | 7         |
| Обтачивание попер.подач. | черновое      | 12,5...25        | 14,15     | -         |
|                          | чистовое      | 3,2              | 11...13   | 9         |
| Растачивание             | черновое      | 12,5...25        | 12...14   | -         |
|                          | чистовое      | 1,6...3,2        | 8,9       | 7         |
| Сверление                | до 15 мм      | 6,3...25         | 12...14   | 10...11   |
|                          | св. 15 мм     | 12,5...25        | 12...14   | -         |
| Зенкерование             | черновое      | 12,5...25        | 12...14   | -         |
|                          | чистовое      | 3,2...6,3        | 10...11   | 9         |
| Развертывание            | получистов.   | 6,3...12,5       | 9,10      | 8         |
|                          | чистовое      | 1,6...3,2        | 7,8       | -         |
| Протягивание             | получист.     | 6,3              | 8,9       | -         |
|                          | чистовое      | 1,25...3,2       | 7,8       | -         |
| Шлифование круглое       | получистов.   | 3,2...6,3        | 8...11    | -         |
|                          | чистовое      | 0,8...1,6        | 6...8     | -         |
| Шлифование плоское       | получистов.   | 3,2              | 8...1     | -         |
|                          | чистовое      | 0,8...1,6        | 6...8     | -         |
| Притирка                 | чистовая      | 0,4...3,2        | 6...7     | -         |
|                          | тонкая        | 0,1...1,6        | 5         | -         |
| Полирование              | обычное       | 0,2...1,6        | 6         | -         |
|                          | тонкое        | 0,05...0,1       | 5         | -         |
| Хонингован.              | цилиндрич.    | 0,05...0,2       | 7         | 6         |
| Суперфиниш.              | цилиндрич.    | 0,1...0,4        | 5         | -         |
| Шабрение                 | грубое        | 1,6...6,3        | 11        | -         |
|                          | тонкое        | 0,4...0,8        | 8,9       | 6,7       |

Таблица А2 Припуски и допуски на стальные литые заготовки

| Наибольший габаритный размер и, мм | Положение поверхности | Номинальный размер, мм |        |         |         |         |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|
|                                    |                       | До 50                  | 50-120 | 120-250 | 250-500 | 500-800 |
| до 120                             | Верх                  | 4±0,5                  | 4±0,8  |         |         |         |
|                                    | низ,бок               | 4±0,5                  | 4±0,8  |         |         |         |
| Св.120<br>до 250                   | Верх                  | 5±0,5                  | 5±0,8  | 6±1,0   |         |         |
|                                    | низ,бок               | 4±0,5                  | 4±0,8  | 4±1,0   |         |         |
| Св.250<br>до 500                   | Верх                  | 6±0,8                  | 6±1,0  | 7±1,2   | 7±1,5   |         |
|                                    | низ,бок               | 5±0,8                  | 5±1,0  | 5±1,2   | 6±1,5   |         |
| Св.500<br>до 800                   | Верх                  | 7±1,0                  | 7±1,2  | 8±1,5   | 9±2,0   | 10±2,5  |
|                                    | низ,бок               | 5±1,0                  | 5±1,2  | 6±1,5   | 6±2,0   | 7±2,5   |
| Св.800<br>до 1250                  | Верх                  | 8±1,0                  | 8±1,5  | 9±1,5   | 10±2,0  | 10±2,5  |
|                                    | низ,бок               | 6±1,0                  | 6±1,5  | 7±1,5   | 7±2,0   | 8±2,5   |

Таблица А3 Припуски и допуски на литые заготовки из серого чугуна

| Наибольший габаритный размер детали, мм | Положение поверхности | Номинальный размер, мм |         |         |         |         |
|---|-----------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
|   |                       | До 50                  | 50-120  | 120-250 | 250-500 | 500-800 |
| до 120                                  | Верх                  | 3,5±0,5                | 4,0±0,8 |         |         |         |
|   | низ,бок               | 2,5±0,5                | 3,0±0,8 |         |         |         |
| Св.120<br>до 250                        | Верх                  | 4,0±0,5                | 4,5±0,8 | 5,0±1,0 |         |         |
|   | низ,бок               | 3,0±0,5                | 3,5±0,8 | 4,0±1,0 |         |         |
| Св.250<br>до 500                        | Верх                  | 4,5±0,8                | 5,0±1,0 | 6,0±1,2 | 6,5±1,5 |         |
|   | низ,бок               | 3,5±0,8                | 4,0±1,0 | 4,5±1,2 | 5,0±1,5 |         |
| Св.500<br>до 800                        | Верх                  | 5,0±1,0                | 6,0±1,2 | 6,5±1,5 | 7,0±2,0 | 7,5±2,5 |
|   | низ,бок               | 4,0±1,0                | 4,5±1,2 | 4,5±1,5 | 5,0±2,0 | 5,5±2,5 |
| Св.800<br>до 1250                       | Верх                  | 6,0±1,0                | 7,0±1,5 | 7,0±1,5 | 7,5±2,0 | 8,0±2,5 |
|   | низ,бок               | 4,0±1,0                | 5,0±1,5 | 5,0±1,5 | 5,5±2,0 | 5,5±2,5 |

Таблица А4 Припуски и допуски на поковки

| Диаметр или<br>ширина<br>детали, мм | Размер<br>детали<br>под<br>припуск | Высота детали, мм |       |       |        |             |             |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------|-------|--------|-------------|-------------|
|                                     |                                    | До 50             | 50-65 | 65-80 | 80-100 | 100-<br>125 | 125-<br>180 |
| до 50                               | Высота                             | 6±2               | 6±2   | 7±2   |        |             |             |
|                                     | Диам.,<br>ширина                   | 6±2               | 6±2   | 7±2   |        |             |             |
| 50...80                             | Высота                             | 6±2               | 7±2   | 8±2   | 9±2    | 9±2         |             |
|                                     | Диам.,<br>ширина                   | 7±2               | 7±2   | 8±2   | 9±2    | 9±2         |             |
| 80...100                            | Высота                             | 7±2               | 8±2   | 8±2   | 9±2    | 10±2        | 11±2        |
|                                     | Диам.,<br>ширина                   | 8±2               | 8±2   | 9±2   | 10±2   | 10±2        | 11±3        |
|                                     | Отверст                            | 14±2              | 15±2  | 15±2  | 16±2   | 16±2        | 17±3        |
| 100...150                           | Высота                             | 7±2               | 8±2   | 8±2   | 9±2    | 10±2        | 11±3        |
|                                     | Диам.,<br>ширина                   | 9±2               | 9±2   | 10±2  | 11±2   | 11±2        | 12±4        |
|                                     | Отверст                            | 15±2              | 16±2  | 16±2  | 17±2   | 17±2        | 18±4        |

Таблица А5 Припуски на черновое обтачивание валов из проката, мм

| Диаметр<br>детали | Длина вала |           |           |           |            |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                   | до 100     | 100...400 | 400...800 | 800..1200 | 1200...160 |
| 8...18            | 3,0        | 3,0       | 4,0       | -         | -          |
| 18...30           | 3,5        | 3,5       | 4         | 4,5       | 5          |
| 30...50           | 4          | 4,5       | 5         | 5,5       | 6          |
| 50...80           | 4          | 4,5       | 5,5       | 6         | 6,5        |
| 80...120          | 5,5        | 6         | 7         | 7,5       | 8,5        |
| 120...200         | 6          | 7         | 7,5       | 8,5       | 9          |

Таблица А6 Припуски на чистовое обтачивание валов , мм

| Диаметр<br>детали | Длина вала |           |           |           |            |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                   | до 100     | 100...400 | 400...800 | 800..1200 | 1200...160 |
| 8...18            | 1,2        | 1,5       | 1,5       | -         | -          |
| 18...30           | 1,5        | 1,5       | 2         | 2         | 2,5        |
| 30...50           | 1,5        | 1,5       | 2,        | 2         | 2,5        |
| 50...80           | 2          | 2         | 2         | 2,5       | 3          |
| 80...120          | 2          | 2         | 2,5       | 2,5       | 3          |
| 120...200         | 2          | 2,5       | 2,5       | 3         | 3          |

Таблица А7 Припуски на центровое шлифование сырых валов , мм

| Диаметр<br>детали | Длина вала |           |           |           |            |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                   | до 100     | 100...250 | 250...500 | 500...800 | 800...1200 |
| до 10             | 0,2        | 0,3       | 0,3       | 0,4       | -          |
| 10...18           | 0,3        | 0,3       | 0,4       | 0,4       | 0,5        |
| 18...30           | 0,3        | 0,3       | 0,4       | 0,5       | 0,6        |
| 30...50           | 0,4        | 0,4       | 0,5       | 0,5       | 0,6        |
| 50...80           | 0,4        | 0,4       | 0,5       | 0,6       | 0,7        |
| 80...120          | 0,5        | 0,6       | 0,6       | 0,7       | 0,7        |
| 120...180         | 0,5        | 0,6       | 0,6       | 0,7       | 0,8        |

Примечание: для закаливаемых валов припуск увеличивается на 0,1...0,3 мм

Таблица А8 Припуски по длине на различные виды резки, мм

| Диаметр<br>заготовки | Ширина резки |        |        | Припуск на<br>подрезку<br>1 торца |
|----------------------|--------------|--------|--------|-----------------------------------|
|                      | Пилой        | Фрезой | резцом |                                   |
| 20                   | 2,5          | 2      | 3      | 1                                 |
| 30                   | 2,5          | 2      | 3,5    | 1,5                               |
| 45                   | 2,5          | 2      | 4      | 1,5                               |
| 75                   | 2,5          | 2      | 4      | 1,5                               |
| 100                  | 2,5          | 3      | 5      | 2                                 |
| 150                  | 2,5          | 3      | 6      | 2                                 |

Таблица А9 Припуски на чистовое подрезание торцов и уступов, мм

| Диаметр<br>заготовки | Длина вала |         |          |           |           |
|----------------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|
|                      | до 18      | 18...50 | 50...120 | 120...260 | 260...500 |
| до...30              | 0,4        | 0,5     | 0,7      | 0,8       | 1         |
| 30...50              | 0,5        | 0,6     | 0,7      | 0,8       | 1         |
| 50...120             | 0,6        | 0,7     | 0,8      | 1         | 1,2       |
| 120...250            | 0,7        | 0,8     | 1        | 1         | 1,2       |
| свыше 250            | 0,8        | 0,9     | 1        | 1,2       | 1,4       |

Таблица А10 Припуски на шлифование торцов после чистовой подрезки, мм

| Диаметр<br>торца | Длина вала |         |         |          |           |
|------------------|------------|---------|---------|----------|-----------|
|                  | до 30      | 30...50 | 50...80 | 80...120 | 120...180 |
| до...30          | 0,2        | 0,2     | 0,3     | 0,3      | 0,3       |
| 30...120         | 0,3        | 0,3     | 0,3     | 0,3      | 0,4       |
| 120...150        | 0,3        | 0,3     | 0,4     | 0,5      | 0,5       |

Таблица А11 Размеры и предельные отклонения проката, горячекатанная сталь.

Таблица А12 Числовые значения допусков ГОСТ 25346 - 89

| Интервалы размеров, мм | Значения допусков для квалитетов, мкм |    |    |    |    |     |     |     |     |     |      |      |      |      |  |
|------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--|
|                        | 4                                     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14   | 15   | 16   | 17   |  |
| До 3                   |                                       |    |    | 10 | 14 | 25  | 40  | 60  | 100 | 140 | 250  | 400  | 600  | 1000 |  |
| Св. 3 до 6             | 4                                     | 5  | 8  | 12 | 18 | 30  | 48  | 75  | 120 | 180 | 300  | 480  | 750  | 1200 |  |
| Св. 6 до 10            | 4                                     | 6  | 9  | 15 | 22 | 36  | 58  | 90  | 150 | 220 | 360  | 580  | 900  | 1500 |  |
| Св. 10 до 18           | 5                                     | 8  | 11 | 18 | 27 | 43  | 70  | 110 | 180 | 270 | 430  | 700  | 1100 | 1800 |  |
| Св. 18 до 30           | 6                                     | 9  | 13 | 21 | 33 | 52  | 84  | 130 | 210 | 330 | 520  | 840  | 1300 | 2100 |  |
| Св. 30 до 50           | 7                                     | 11 | 16 | 25 | 39 | 62  | 100 | 160 | 250 | 390 | 620  | 1000 | 1600 | 2500 |  |
| Св. 50 до 80           | 8                                     | 13 | 19 | 30 | 46 | 74  | 120 | 190 | 300 | 460 | 740  | 1200 | 1900 | 3000 |  |
| Св. 80 до 120          | 10                                    | 15 | 22 | 35 | 54 | 87  | 140 | 220 | 350 | 540 | 870  | 1400 | 2200 | 3500 |  |
| Св. 120 до 180         | 12                                    | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 |  |
| Св. 180 до 250         | 14                                    | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 |  |
| Св. 250 до 315         | 16                                    | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 |  |
| Св. 315 до 400         | 18                                    | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 830 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 |  |
| Св. 400 до 500         | 20                                    | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 |  |

Таблица А13 Технические характеристики станков токарной группы, мм

| Параметры  | Модель станка               |                                |                                |                                |                                  |                                 |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | 16Б16А                      | 16К20                          | 16К25                          | 1М63                           | 16К50                            | 1А670                           |
| Наибольший диаметр обр. заготов: над стан. над суппортом   | 320<br>180                  | 400<br>220                     | 500<br>290                     | 630<br>350                     | 1000<br>600                      | 2000<br>1600                    |
| Наиб. диаметр прутка, проход. ч/з отв. шпинд.              | 36                          | 53                             | 53                             | 65                             | 100                              | -                               |
| Наибольшая длина обраб. заготовки                          | 750                         | 1400                           | 1400                           | 2800                           | -                                | 10000                           |
| Частота вращения шпинделя, об/мин                          | 20 -2000                    | 12,5 -<br>1600                 | 12,5 -<br>1600                 | 10 -<br>1200                   | 2,5 -<br>500                     | 1 -<br>125                      |
| Число скор. шпинделя                                       | 21                          | 22                             | 22                             | 22                             | 24                               | Б/с                             |
| Подача суппорта:<br>продольная, мм/об<br>поперечная, мм/об | 0,01-0,7<br>0,005 -<br>0,35 | 0,05-<br>2,8<br>0,025 -<br>1,4 | 0,05-<br>2,8<br>0,025 -<br>1,4 | 0,06-<br>1,0<br>0,024 -<br>3,1 | 0,08-<br>27,9<br>0,04 -<br>13,95 | 0,04-<br>84,7<br>0,02 -<br>42,4 |
| Мощность эл.дв.<br>главного привода, кВт                   | 4,6                         | 11                             | 11                             | 15                             | 22                               | 100                             |
| Масса, кг  | 2100                        | 3685                           | 3775                           | 5620                           | 11900                            | 120000                          |

## 5.2 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Пример разработки маршрутного технологического процесса  
изготовления детали типа «Вал»

#### 1 Чертеж детали

Оформляется на формате А4 в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД (Рисунок Б1).

#### 2 Чертеж заготовки

Оформляется на формате А4 в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД (Рисунок Б2).

#### 3 Анализ чертежа детали

Деталь имеет форму ступенчатого вала. На левом конце расположена квадратная головка под ключ 44x44, на правом – резьба М33x1,5. В средней части посадочная шейка диаметром 60мм и опорный бурт диаметром 85мм. Перед опорным буртом технологическая канавка 4x1, по оси детали проходит сквозное отверстие ф10мм, в средней части поперечное сквозное отверстие диаметром 8мм. Переходная поверхность между резьбовой частью и шейкой ф60 имеет форму конуса с углом 30°.

Торцевые поверхности детали и наружная поверхность могут быть получены обтачиванием на токарном станке. Внутренне отверстие можно получить сверлением так же на токарном станке. Резьбу можно нарезать резьбонарезным резцом для наружных резьб. Сквозное поперечное отверстие ф8мм можно получить на вертикально-сверлильном станке, квадратная головка на левом торце - фрезерованием концевой фрезой на вертикально-фрезерном станке с применением делительной головки.

Точность размеров и шероховатость поверхностей обеспечивается соответствующими (Приложение А, таблица А1) видами обработки:

Наружная поверхность ф85h8, Ra2,5 – чистовое продольное тачение после чернового.

Шейка размером 60h6, Ra0,8 – шлифование после чернового и чистового продольного тачения.

Для остальных поверхностей точность размеров не оговаривается, шероховатость Ra12,5 – черновое тачение.

Материал детали – сталь 45. Это конструкционная сталь, относится к группе «термически улучшаемые».

Механические свойства материала: σвр = 610МПа, σт = 360МПа, δ = 16%, ψ = 40%.

Химический состав: С = 0,42...0,48%

Сталь хорошо обрабатывается резанием. Для обеспечения твердости HRC 35...40 необходимо провести термическую обработку: закалку в масле и низкий отпуск. Термическая обработка должна проводиться после этапа лезвийного резания - тачения, сверления, фрезерования, перед абразивной обработкой - шлифованием.

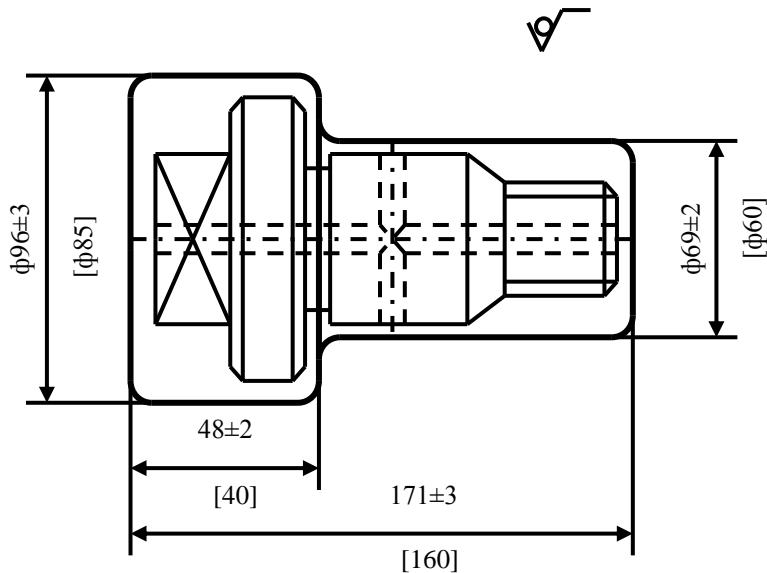


Рисунок Б2 Образец оформления чертежа заготовки

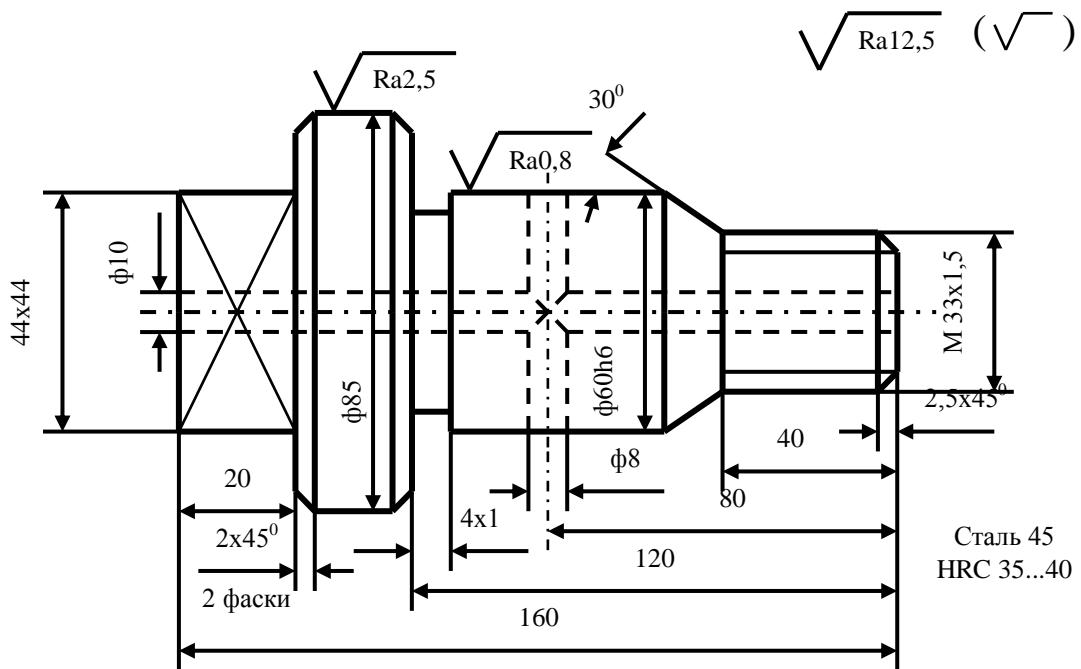


Рисунок Б1 Образец оформления чертежа детали

На основании проделанного анализа чертежа детали составляем предварительный технологический маршрут (рисунок Б3).



Рисунок Б3 Технологический маршрут изготовления детали «Опорная ось»

Делаем общий вывод: деталь может быть изготовлена на универсальном станочном оборудовании в условиях мастерской, деталь технологична в изготовлении.

#### 4 Выбор способа получения заготовки и расчет её размеров

Для условий ремонтных мастерских предприятия наиболее доступными видами заготовок являются поковки, полученные методом свободной ковки и горячекатаный прокат.

Вариант 1. Заготовка – горячекатаный прокат.

Заготовка из проката имеет самую простую форму – цилиндр, в контуры которого должны вписываться, с учетом припусков на обработку, контуры изготавливаемой детали.

Размеры проката определяем по двум наибольшим размерам детали: наружному диаметру и длине.

Наибольший размер по диаметру - ф85h8, шероховатость Ra2,5. Поверхность будет обтачиваться начисто после чернового точения (Приложение А, таблица А1). Необходимо учитывать припуски на два вида обработки.

$$A_{\text{заг}} = A_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + [-T A_{\text{заг}}],$$

где:  $Z_1 = 0$

$Z_2 = 2$  (Приложение А, таблица А6)

$Z_3 = 6$  (Приложение А, таблица А5)

$[-T_{\text{АЗаг}}] = -1,3$  (Приложение А, таблица А11)

$$\text{АЗаг} = 85 + 2 + 6 + 1,3 = 94,3$$

По таблице А11 (Приложение А) принимаем ближайший больший размер круглого проката  $\phi 96^{+0,5}_{-1,3}$

Наибольший размер по длине – 160мм, шероховатость Ra6,3 с обеих сторон. Поверхности будут обтачиваться на режимах получистового точения (Приложение А, таблица А1).

$$\text{Взаг} = \text{Вдет} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2 + Z_3 + T_{\text{Взаг}},$$

где:  $Z_1 = 0$

$Z_2 = 0$

$Z_3 = 2$  (Приложение А, таблица А8)

$T_{\text{Взаг}} = 1,6$  по 15 квалитету точности (Приложение А, таблицы А1 и А12)

$$\text{Взаг} = 160 + 2 + 2 + 1,6 = 165,6_{-1,6}$$

По результатам расчетов оформляем эскиз заготовки из проката (рисунок Б4).

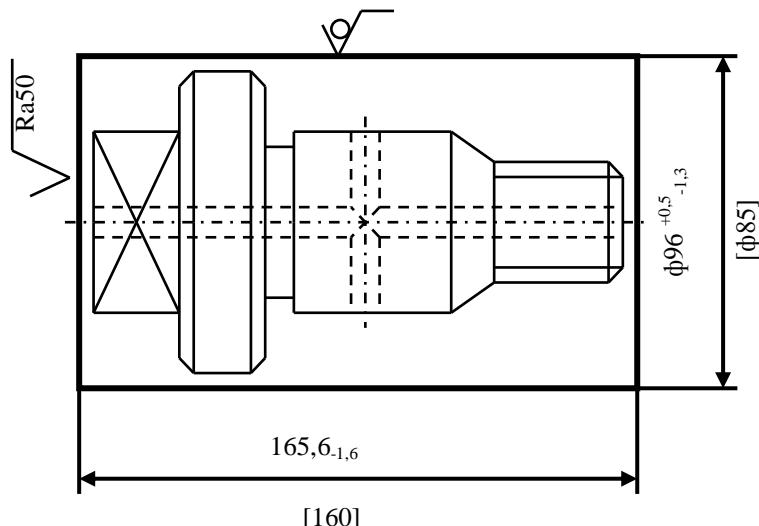


Рисунок Б4. Эскиз заготовки из проката

Вариант 2. Заготовка – поковка, получаемая методом свободной ковки.

Размеры поковки определяем по трем основным размерам детали: наибольшему диаметру наружной поверхности, диаметру в районе шейки и длине.

$$\text{АЗаг} = (\text{Адеть} + Z) \pm T_{\text{АЗаг}}$$

Наибольший размер по диаметру – φ85

$Z = 11$  (приложение А, таблица А4)

$T_{\text{АЗаг}} = \pm 3$  (приложение А, таблица А4)

$$\text{АЗаг} = (85 + 11) \pm 3 = 96 \pm 3$$

Размер по диаметру в средней части детали – φ60

$Z = 9$  (приложение А, таблица А4)

$T_{\text{АЗаг}} = \pm 2$  (приложение А, таблица А4)

$$\text{АЗаг} = (60 + 9) \pm 2 = 69 \pm 2$$

Наибольший размер по длине – 160,

$$B_{\text{заг}} = (B_{\text{дет}} + Z) \pm T_{B_{\text{заг}}}$$

$Z = 11$  (приложение А, таблица А4)

$T_{B_{\text{заг}}} = \pm 3$  (приложение А, таблица А4)

$$B_{\text{заг}} = (160 + 11) \pm 3 = 171 \pm 3$$

По результатам расчетов оформляем эскиз кованой заготовки (рисунок Б5).

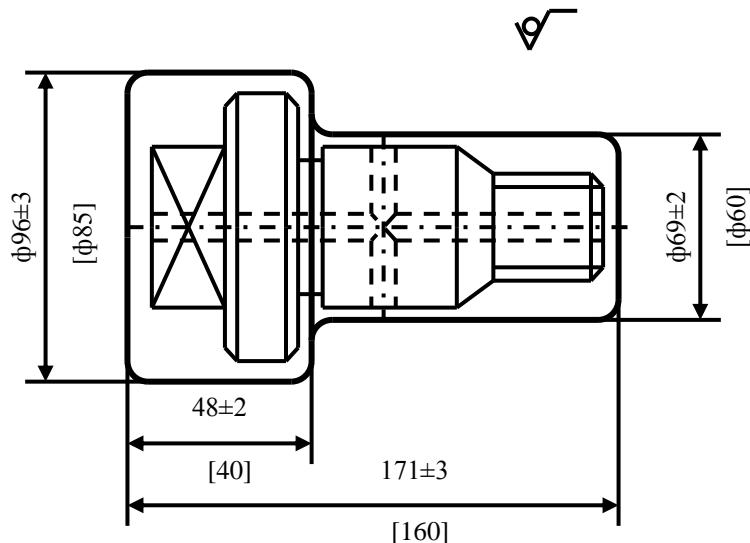


Рисунок Б5. Эскиз кованой заготовки

После разработки эскизов заготовок определяем коэффициент использования металла:  $K = \frac{P_d}{P_3}$ ,

где  $P_d$  – вес готовой детали

$P_3$  – вес заготовки

Для определения веса необходимо вычислить объём. Разбиваем деталь и заготовку на элементарные фигуры (Рисунки Б6 и Б7). Мелкие элементы (фаски, канавки, небольшие отверстия) во внимание не принимаем.


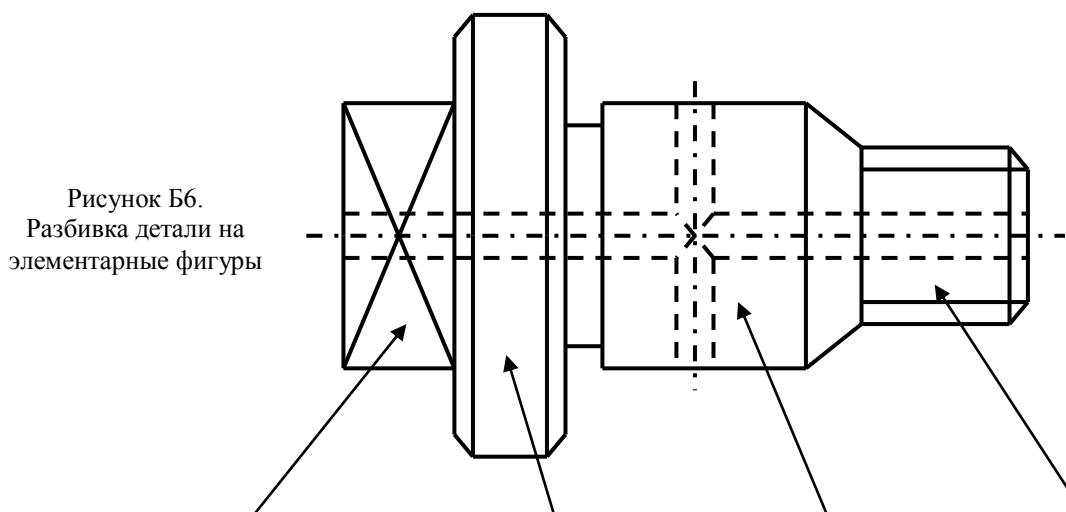


Рисунок Б6.  
Разбивка детали на  
элементарные фигуры

| Фигура       | Паралепипед | Цилиндр | Цилиндр | Цилиндр |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| Размеры (мм) | 44x44x20    | φ85x20  | φ60x80  | φ33x40  |
| Объём (см³)  | 38,72       | 113,43  | 226,08  | 34,19   |

$$\text{Вес детали: } (38,72 + 113,43 + 226,08 + 34,19) * 7,8 = 3,216 \text{ кг}$$

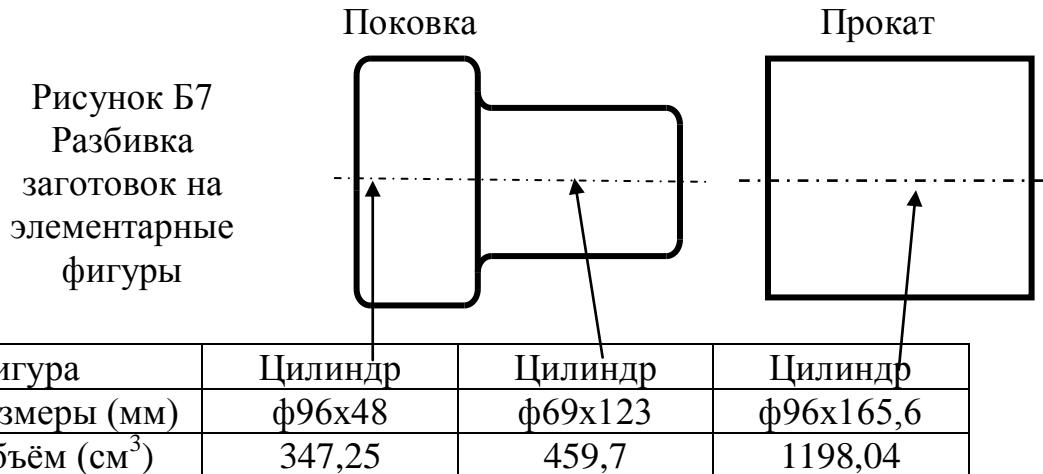

$$\text{Вес поковки: } (347,25 + 459,7) * 7,8 = 6,294 \text{ кг}$$

$$\text{Вес проката: } 1198,04 * 7,8 = 9,345 \text{ кг}$$

Коэффициент использования металла:

$$\text{Для поковки } K = \frac{3,216}{6,294} = 0,511 \quad \text{Для проката } K = \frac{3,216}{9,345} = 0,344$$

Ввиду отсутствия на предприятии технологических возможностей получения поковки в качестве заготовки используем прокат.

## 5 Разработка маршрутной технологии

### 5.1 Выбор черновых и чистовых баз

В качестве черновой базы назначаем необработанную поверхность заготовки ф96мм. Эта база будет использована только в начале технологического процесса, при первых закреплениях заготовки в трехкулачковом патроне станка. За чистовую базу принимаем центровочное отверстие, которое необходимо при закреплении заготовки с большим вылетом, когда потребуется поджатие вращающимся центром, установленном в задней бабке. Так же за чистовую базу принимаем обработанную поверхность ф60, при закреплении за которую можно проводить обработку поверхности под квадратную головку и сверление центрального и поперечного отверстия. При выполнении шлифовальной операции за чистовую базу используется осевое отверстие ф10.

### 5.2 Определение очередности обработки поверхностей

В первую очередь в процессе токарной операции обрабатываем базовые поверхности – обтачиваем торцы и сверлим центровочное отверстие. При закреплении заготовки в патроне с поджатием вращающимся центром можно обработать поверхности ф85, канавку 4x1, ф60, М33x1,5. Обработка за одну установку гарантирует обеспечение соосности этих поверхностей. При закреплении за обработанную поверхность ф60 обтачивается левый торец детали, цилиндрическая поверхность ф64 под квадратную головку и сверлиться сквозное отверстие ф10. Сверление поперечного отверстия ф8 и фрезерование квадратной головки 44x44 можно проводить после токарной операции.

### 5.3 Расчет межоперационных размеров

Операционные припуски назначаются по таблицам (Приложение А, таблицы А5...А10). Межоперационные размеры (МОР) рассчитываем для цилиндрических поверхностей ф85, ф60 и размера по длине детали 160.

Поверхность ф85h8, шероховатость Ra2,5. Поверхность будет обтачиваться начисто после чернового точения (Приложение А, таблица А1).

Размер после чернового точения:  $A_1 = A_{\text{дет max}} + Z_2$

$Z_2 = 2$  (Приложение А, таблица А6)

$$A_1 = 85 + 2 = 87$$

Поверхность ф60h6, шероховатость Ra0,8. Поверхность будет шлифоваться после чернового и чистового точения (Приложение А, табл. А1).

Размер после черновой обработки перед чистовой « $A_1$ »

$$A_1 = A_{\text{дет max}} + Z_1 + Z_2$$

$Z_1 = 0,5$  (Приложение А, таблица А7)

$Z_2 = 2$  (Приложение А, таблица А6)

$$A_1 = 60 + 0,5 + 2 = 62,5$$

Размер после чистовой обработки перед шлифованием « $A_2$ »

$$A_2 = A_{\text{дет max}} + Z_1$$

$Z_1 = 0,5$  (Приложение А, таблица А7)

$$A_2 = 60 + 0,5 = 60,5$$

Размер по длине – 160мм, шероховатость Ra12,5 с обеих сторон. Поверхности будут обтачиваться на режимах чернового точения (Прилож. А, табл.А1).

Строим расчетную схему.

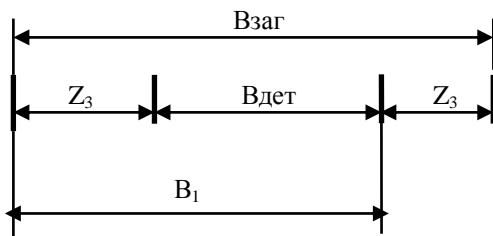


Рисунок Б8 Межоперационные размеры при обработке торцевых поверхностей

Размер после черновой обработки одного торца:

$$B_1 = B_{\text{дет}} + Z_3$$

$Z_3 = 2$  (Приложение А, таблица А8)

$$B_1 = 160 + 2 = 162$$

### 5.4 Разработка маршрутной карты

5.4.1 Последовательность выполнения операций назначаем в соответствии с ранее составленным предварительным технологическим маршрутом.

На первом этапе (лезвийное резание) назначается заготовительная операция – отрезка заготовки из проката на механической пиле. Проведение токарной операции позволит подготовить поверхности детали под проведение обработки на других станках: фрезерование квадратной головки 44x44 на фрезерном станке и сверление поперечного отверстия ф8 на вертикально-сверлильном станке. После завершения этапа лезвийного резания проводится

термическая обработка – закалка и отпуск. Затем для обрабатываемой заготовки, получившей после термообработки высокую твердость, проводим окончательную отделочную обработку – шлифование. Завершает технологический процесс операция контроля.

#### 5.4.2 Выбор станочного оборудования.

Габариты обрабатываемой заготовки ф96x165. По диаметру отверстия шпинделя данная заготовка может обрабатываться на станке модели 16К50 (Приложение А, таблица А27). Но этот станок рассчитан на обработку крупногабаритных изделий и для данной детали будет использоваться с явной недогрузкой. По размеру заготовки, устанавливаемой над суппортом, можно планировать применение станков моделей 16Б16А и 16К20. Так как результаты расчетов заготовок показывают очень низкий коэффициент использования металла, и, следовательно, большой объем срезаемой стружки, предпочтение следует отдать станку модели 16К20, имеющему более мощный двигатель. Для выполнения операции фрезерования планируем применение горизонтально-фрезерного станка модели 6Р82. Эта модель предназначена для обработки мелких и среднегабаритных деталей. Операцию по сверлению поперечного отверстия диаметром 8мм проводим с использованием одношпиндельного вертикально-сверлильного станка модели 2118, на котором можно сверлить отверстия диаметром до 18мм. Выполнения шлифовальной операции для шлифовки шейки ф60 планируем на кругло-шлифовальном станке модели 3Б12. Этот станок позволяет обрабатывать детали диаметром до 200мм и максимальной длине 500мм /3/.

#### 5.4.3 Выбор станочных приспособлений.

На токарной операции для закрепления обрабатываемой заготовки используется штатный трех-кулачковый самоцентрирующий патрон. Для получения правильной геометрической формы квадрата 44x44 при фрезеровании применяем универсальную делительную головку УДГ 250. На вертикально-сверлильном станке сверло диаметром 8мм с цилиндрическим хвостовиком закрепляем в сверлильном патроне, а заготовку устанавливаем на призму. На шлифовальном станке заготовка закрепляется в гладких центрах с применением поводкового патрона и хомутика.

#### 5.4.4 Выбор режущих инструментов.

При выполнении токарной операции потребуется применение центровочного сверла ф6мм и сверла спирального ф10мм. Обточку детали проводим призматическими токарными резцами марок Т5К10 и Т15К6. Резьбу нарезаем резьбонарезным резцом с углом  $\varepsilon = 60^{\circ}$ .

Фрезерование квадратной головки проводим торцевой фрезой, закрепляемой в шпинделе станка.

Для сверления поперечного отверстия потребуется спиральное сверло ф8мм с цилиндрическим хвостовиком.

На шлифовальном станке устанавливается абразивный круг марки Э9А25СТ1К6.

Пример оформления маршрутной карты представлен на рисунках Б9 и Б10.



| ГОСТ 3.1118-82 |         |       |      |                     |   |             |       |      |      | Форма 15 |                       |
|----------------|---------|-------|------|---------------------|---|-------------|-------|------|------|----------|-----------------------|
| Лист           | Взам.   | Подл. | Лист | № листа             | Лист  | № документа | Лист  | Лист | Лист | Лист     | Дата                  |
| 25с-4          |         |       |      |                     |   |             |       |      |      |          |                       |
| A              | Цех     | Чз.   | РМ   | Опер.               | Код наименование операции   | СМ          | Площ. | Р    | Чт.  | КР       | Обозначение документа |
| Б              |         |       |      |                     | Код наименование операции   | Код         | Код   | Код  | Код  | Код      |                       |
| К/М            |         |       |      |                     | Наименование детали, с/з, единицы или материал                            |             |       |      |      |          |                       |
| A 16           | 137     |       | 015  | Сверлильная         |   |             |       |      |      |          |                       |
| Б 17           | ВС 2118 |       |      |                     |   |             |       |      |      |          |                       |
| 0 18           |         |       |      |                     |   |             |       |      |      |          |                       |
| T 19           |         |       |      |                     | Тиски машинные, прямые, патрон сферильный, сферло ф8, штангенциркуль Ш4-1 |             |       |      |      |          |                       |
| 20             |         |       |      |                     |   |             |       |      |      |          |                       |
| A 21           | 213     |       | 020  | Слесарная           |   |             |       |      |      |          |                       |
| Б 22           |         |       |      |                     |   |             |       |      |      |          |                       |
| 0 21           |         |       |      |                     | Снять заусенцы; пригнуть острые кромки                                    |             |       |      |      |          |                       |
| T 22           |         |       |      |                     | Тиски слесарные, напильники, наборы                                       |             |       |      |      |          |                       |
| 23             |         |       |      |                     |   |             |       |      |      |          |                       |
| A 24           | 209     |       | 025  | Термическая         |   |             |       |      |      |          |                       |
| Б 25           |         |       |      |                     | Лечь тифрельная, ванна закалочная   |             |       |      |      |          |                       |
| 0 26           |         |       |      |                     | Закалить и отпустить до НРС 35..40  |             |       |      |      |          |                       |
| T 27           |         |       |      |                     | Твердомер ТК-2, клещи   |             |       |      |      |          |                       |
| 28             |         |       |      |                     |   |             |       |      |      |          |                       |
| A 29           | 145     |       | 030  | Круглопищеводильная |   |             |       |      |      |          |                       |
| МК             |         |       |      |                     | Маршрутная карта  |             |       |      |      |          |                       |

| ГОСТ 3.1118-82 |  |       |    |       |  |      |       |       |    | Форма 15 |     |         |    |      |         |
|----------------|--|-------|----|-------|--|------|-------|-------|----|----------|-----|---------|----|------|---------|
| Лодж.          |  | Всем. |    | Погл. |  | 1/34 |       | Лист. |    | № Доким  |     | Подпись |    | Дата |         |
| A              | Лех  | Чк.   | РМ | Опер. | Код наименований операций                      | ЛМ   | Проц. | Р     | Чт | КР       | КУП | ЕИ      | ОП | Кип. | Тп.з.   |
| Б              |  |       |    |       | Код наименований единиц измерения              |      |       |       |    |          |     |         |    | ЕИ   | ЕВ      |
| К/М            |  |       |    |       | Наименование детали, с/с единицы или материала |      |       |       |    |          |     |         |    |      | КМ      |
| Б 30           | КШ 3512  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      | ЖШ      |
| Д 31           | Шлифователь ф65х6  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      | Н. дас. |
| Т 32           | Центрик, хомут, микрометр МК 50-75   |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| З3             |  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| А 34           |  | 035   |    |       | Контильная                                     |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| Б 35           | Стол контролера  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| Д 36           | Проберутник размечки шероховать, твердость                                     |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| Т 37           | Штангенциркуль шц-1, микрометр МК 50-75; эталоны шероховатости; подборщик ТК-2 |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| З8             | Гаека контильная 133×15  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| З9             |  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| 40             |  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| 41             |  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| 42             |  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| 43             |  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| 44             |  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| 45             |  |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |
| MK             | Маршрутная карта   |       |    |       |  |      |       |       |    |          |     |         |    |      |         |

25-4

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
**Пример разработки маршрутного технологического процесса**  
**изготовления детали типа «Гайка»**

**1 Чертеж детали**

Оформляется на формате А4 в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД (Рисунок В1).

**2 Чертеж заготовки**

Оформляется на формате А4 в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД (Рисунок В2).

**3 Анализ чертежа детали**

Деталь имеет форму кольца со ступенчатым отверстием и внутренней резьбой М8x4. На наружной поверхности расположены 8 пазов «под ключ» размером 6x6. Торцевые поверхности детали и наружная поверхность могут быть получены обтачиванием на токарном станке. Внутренне ступенчатое отверстие можно получить сверлением и растачиванием так же на токарном станке. Резьбу можно нарезать резьбонарезным резцом для внутренних резьб.

Пазы на наружной поверхности можно получить фрезерованием дисковой фрезой на горизонтально-фрезерном станке с применением делительной головки.

Точность размеров и шероховатость поверхностей обеспечивается соответствующими (приложение А, таблица А1) видами обработки:

Наружная поверхность ф110h8, Ra1,25 – шлифование после чистового и чернового продольного точения.

Торцевые поверхности размера 36h9, Ra1,25 – шлифование после чернового и чистового поперечного точения.

Для остальных поверхностей точность размеров не оговаривается, шероховатость Ra12,5 – черновое точение.

Материал детали – сталь 45. Это конструкционная легированная сталь, относится к группе «термически улучшаемые».

Механические свойства материала: σвр = 640МПа, σт = 380МПа, δ = 18%, ψ = 45%.

Химический состав: С = 0,42...0,50%

Сталь хорошо обрабатывается резанием. Для обеспечения твердости HRC 28...32 необходимо провести термическую обработку: закалку в масле и средний отпуск. Термическая обработка должна проводиться после этапа лезвийного резания - точения, сверления, фрезерования, перед абразивной обработкой - шлифованием.

На основании проделанного анализа чертежа детали составляем предварительный технологический маршрут (рисунок В3).

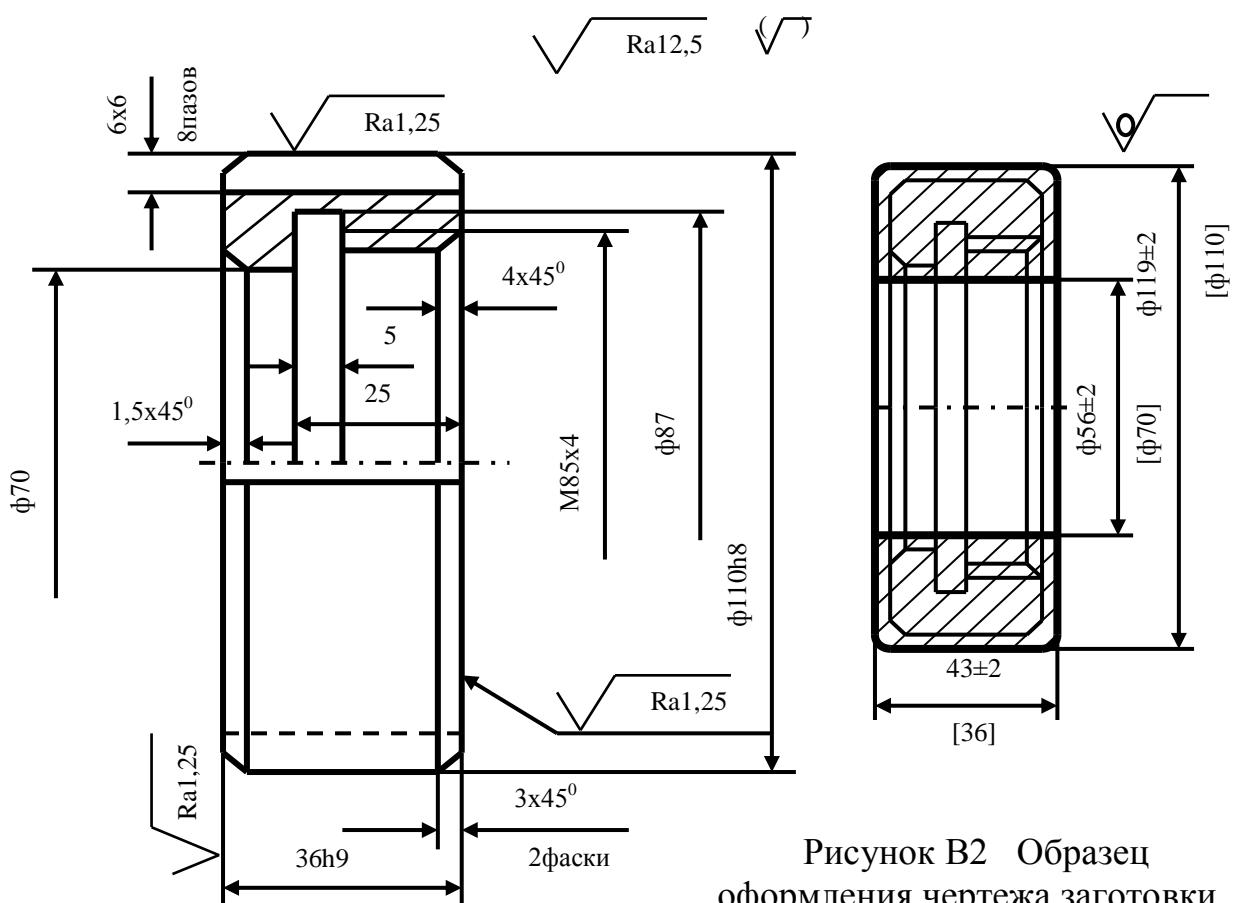


Рисунок В2 Образец оформления чертежа заготовки

Рисунок В1. Гайка. Сталь 40Х, HRC 28...32

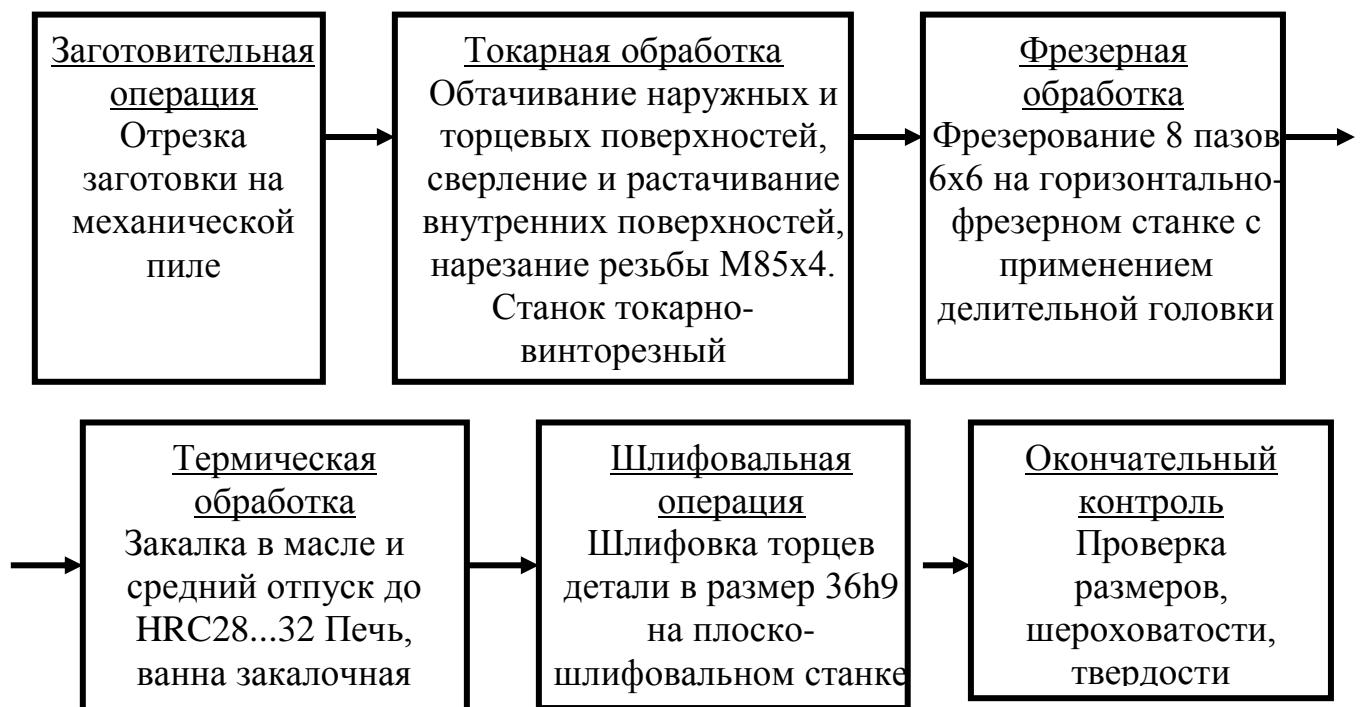


Рисунок В3. Технологический маршрут изготовления детали «Гайка»

Делаем общий вывод: деталь может быть изготовлена на универсальном станочном оборудовании в условиях мастерской, деталь технологична в изготовлении.

#### 4 Выбор способа получения заготовки и расчет её размеров

Для условий ремонтных мастерских предприятия наиболее доступными видами заготовок являются поковки, полученные методом свободной ковки и горячекатаный прокат.

Вариант 1. Заготовка – горячекатаный прокат.

Заготовка из проката имеет самую простую форму – цилиндр, в контуры которого должны вписываться, с учетом припусков на обработку, контуры изготавливаемой детали.

Размеры проката определяем по двум наибольшим размерам детали: наружному диаметру и длине.

Наибольший размер по диаметру -  $\phi 110h8$ ,  $Ra1,25$  Поверхность будет шлифоваться после чернового и чистового продольного точения. Необходимо учитывать припуски на все виды обработки.

$$A_{заг} = A_{дет} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + [-T_{Aзаг}],$$

где:  $Z_1 = 0,6$  (приложение А, таблица А7)

$Z_2 = 2$  (приложение А, таблица А6)

$Z_3 = 5,5$  (приложение А, таблица А5)

$[-T_{Aзаг}] = 1,7$  (приложение А, таблица А11)

$$A_{заг} = 110 + 0,6 + 2,0 + 5,5 + 1,7 = 119,8$$

По таблице А11(приложение А) принимаем ближайший больший размер круглого проката  $\phi 120^{+0,8}_{-2,0}$

Рассчитываем длину заготовки.

Наибольший размер по длине -  $36h9$ ,  $Ra1,25$  с обеих сторон. Поверхности будут шлифоваться после чернового и чистового поперечного точения.

$$B_{заг} = B_{дет} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2 + Z_3 + T_{Bзаг},$$

где:  $Z_1 = 0,3$  (приложение А, таблица А10)

$Z_2 = 0,7$  (приложение А, таблица А9)

$Z_3 = 2$  (приложение А, таблица А8)

$T_{Bзаг} = 1,0$  по 15 квалитету точности (приложение А, таблица А12)

$$B_{заг} = 36 + 0,3 + 0,7 + 2 + 0,3 + 0,7 + 2 + 1,0 = 43_{-1,0}$$

Вариант 2. Заготовка – поковка, получаемая методом свободной ковки.

Размеры поковки определяем по трем основным размерам детали: наибольшему диаметру наружной поверхности, наименьшему диаметру отверстия и ширине.

$$A_{заг} = (A_{дет} + Z) \pm T_{Aзаг}$$

Наибольший размер по диаметру -  $\phi 110h8$

$Z = 9$  (приложение А, таблица А4)

$T_{Aзаг} = \pm 2$  (приложение А, таблица А4)

$$A_{заг} = (110 + 9) \pm 2 = 119 \pm 2$$

Наибольший размер по длине -  $36h9$ ,

$$B_{заг} = (B_{дет} + Z) \pm T_{Bзаг}$$

$Z = 7$  (приложение А, таблица 4)

$T_{Bзаг} = \pm 2$  (приложение А, таблица А4)

$$B_{заг} = (36 + 7) \pm 2 = 43 \pm 2$$

Наименьший размер отверстия -  $\phi 70$

$$\text{Азаг} = (\text{Адект} - Z) \pm \text{TAzag}$$

$Z = 14$  (приложение А, таблица А4)

$\text{TAzag} = \pm 2$  (приложение А, таблица А4)

$$\text{Азаг} = (70 - 14) \pm 2 = 56 \pm 2$$

По результатам расчетов оформляем эскизы заготовок (рисунки В4, В5).

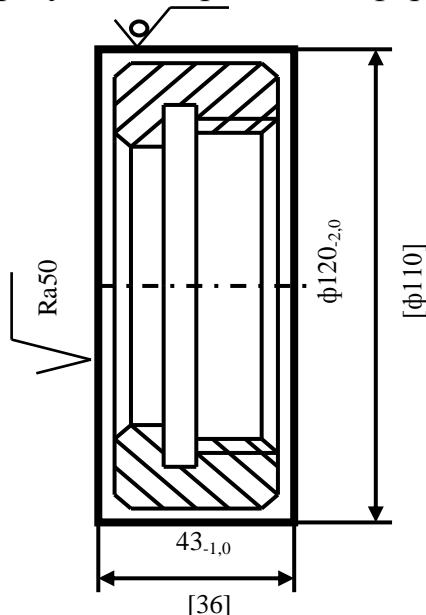


Рисунок В4. Заготовка прокат.

Сталь 40Х, НВ 220...240

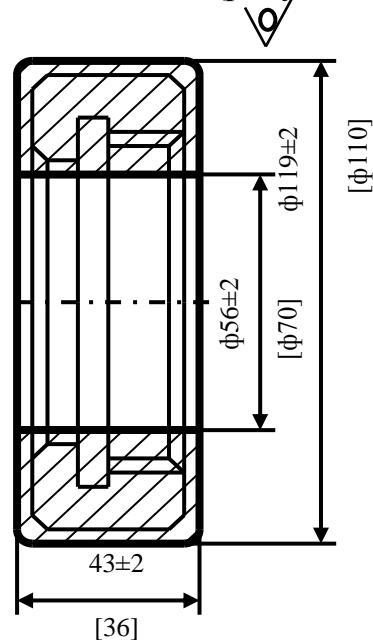


Рисунок В5. Заготовка поковка.


Сталь 40Х, НВ 220...240

После разработки эскизов заготовок определяем коэффициент использования металла:  $K = \frac{P_d}{P_z}$ ,

где  $P_d$  – вес готовой детали       $P_z$  – вес заготовки


Для определения веса необходимо вычислить объём. Разбиваем деталь и заготовки на элементарные фигуры (Рисунки Б6 и Б7). Мелкие элементы (фаски, канавки, небольшие отверстия) во внимание не принимаем.

Рисунок В6.  
Разбивка детали  
«Гайка» на  
элементарные  
фигуры

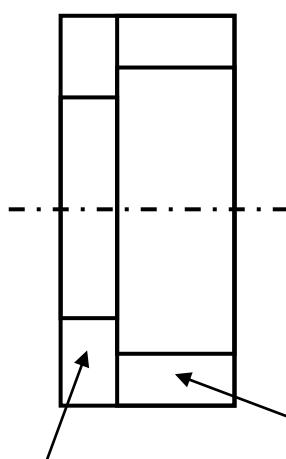

| Фигура                  | Кольцо                              | Кольцо                              |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Размеры (мм)            | $\phi 110 \times \phi 70 \times 11$ | $\phi 110 \times \phi 80 \times 25$ |
| Объём ( $\text{см}^3$ ) | 62,172                              | 111,86                              |

Вес детали:  $(62,172 + 111,86) * 7,8 = 1,357 \text{ кг}$

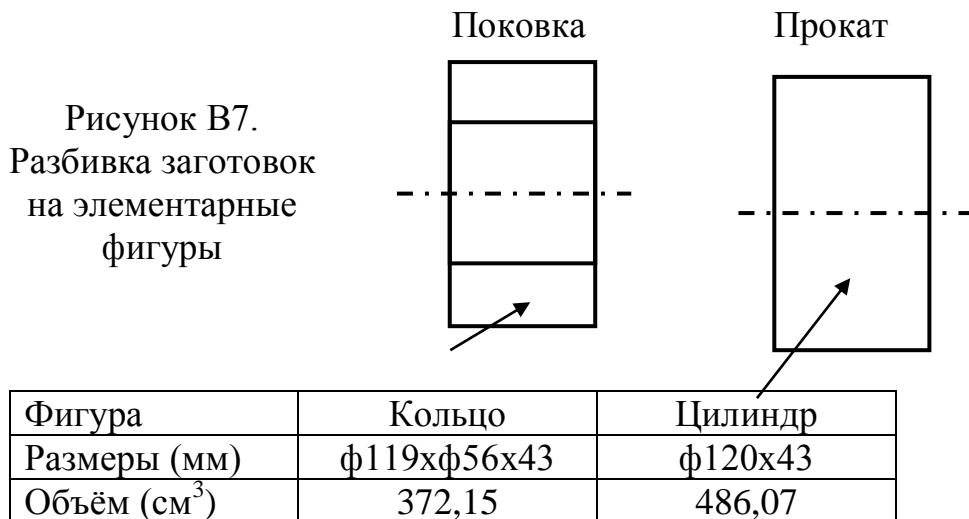

Вес поковки:  $372,15 * 7,8 = 2,902$  кг    Вес проката:  $486,07 * 7,8 = 3,791$  кг

Коэффициент использования металла:

$$\text{Для проката } K = \frac{1,357}{3,791} = 0,35 \quad \text{Для поковки } K = \frac{1,357}{2,902} = 0,467$$

Для более рационального расходование материала в качестве заготовки используем поковку.

## 5 Разработка маршрутной технологии

### 5.1 Выбор черновых и чистовых баз

В качестве черновой базы используем необработанную поверхность заготовки  $\phi 120\text{мм}$ . Эта база будет использована только в начале технологического процесса, при первых закреплениях заготовки в трехкулачковом патроне токарного станка. За чистовую базу принимаем торец и поверхность отверстия под резьбу  $\phi 80,7$ . Так же за чистовую базу принимаем обработанную поверхность  $\phi 110$ , при закреплении за которую можно нарезать резьбу  $M85 \times 4$ . При фрезеровании 8 пазов  $6 \times 6$  базирование заготовки производим по поверхности отверстия  $\phi 70\text{мм}$ .

### 5.2 Определение очередности обработки поверхностей

В первую очередь обрабатываем базовые поверхности – обтачиваем торцы и растачиваем центральное отверстие. При закреплении за обработанную поверхность  $\phi 80,7$  обтачивается второй торец детали и цилиндрическая поверхность  $\phi 110$ . Нарезание резьбы  $M85 \times 4$  проводим в конце токарной операции. Фрезерование 8 пазов  $6 \times 6$  можно проводить после токарной операции. Шлифование торцевых поверхностей планируем в конце технологического процесса.

### 5.3 Расчет межоперационных размеров

Операционные припуски назначаются по таблицам (Приложение А, таблицы А5...А10). Межоперационные размеры рассчитываем для цилиндрической поверхности  $\phi 110$ , отверстия под резьбу  $\phi 80,7$  и размера по длине детали 36.

Поверхность  $\phi 110h8$ , шероховатость  $Ra0,8$ . Поверхность будет шлифоваться после чернового и чистового точения (Приложение А, таблица А1).

Размер после черновой обработки перед чистовой « $A_1$ »

$$A_1 = A_{\text{дет max}} + Z_1 + Z_2$$

$Z_1 = 0,6$  (Приложение А, таблица А7)

$Z_2 = 2$  (Приложение А, таблица А6)

$$A_1 = 110 + 0,6 + 2 = 112,6$$

Размер после чистовой обработки перед шлифованием « $A_2$ »

$$A_2 = A_{\text{дет max}} + Z_1$$

$Z_1 = 0,6$  (Приложение А, таблица А7)

$$A_2 = 110 + 0,6 = 110,6$$

Отверстие  $\phi 80,7$ , шероховатость  $Ra3,2$ . Поверхность будет растачиваться начисто после чернового растачивания (Приложение А, таблица А1).

Размер после чернового растачивания:  $A_1 = A_{\text{дет}} - Z_2$

$Z_2 = 2$  (Приложение А, таблица А6)

$$A_1 = 80,7 - 2 = 78,7$$

Размер по длине – 36мм, шероховатость  $Ra1,25$  с обеих сторон. Поверхности будут шлифоваться после чернового и чистового поперечного точения (Приложение А, таблица А1). Порядок обработки: один торец обтачивается начерно и начисто, затем другой торец обтачивается начерно и начисто.

Строим расчетную схему.

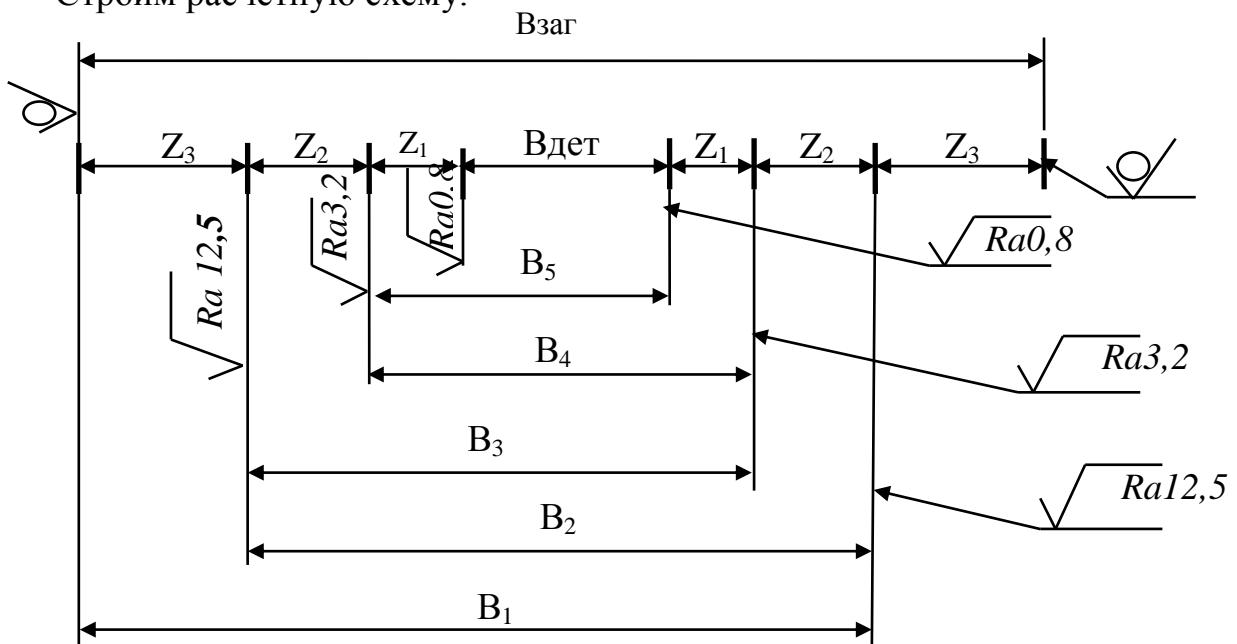


Рисунок В8 Расчетная схема для вычисления МОР по длине детали

Размер после черновой обработки одного торца:

$$B_1 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1 + Z_2$$

$Z_1 = 0,3$  (Приложение А, таблица 10)

$Z_2 = 0,7$  (Приложение А, таблица 9)

$Z_3 = 2$  (Приложение А, таблица 8)

$$B_1 = 36 + 0,3 + 0,7 + 0,3 + 0,7 + 2 = 40$$

Размер после чистовой обработки этого же торца:

$$B_2 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_1$$

$$B_2 = 36 + 0,3 + 0,7 + 2 + 0,3 = 39,3$$

Размер после черновой обработки другого торца:

$$B_3 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_2 + Z_1$$

$$B_3 = 36 + 0,3 + 0,7 + 0,3 = 37,3$$

Размер после чистовой обработки этого же торца:  $B_4 = B_{\text{дет}} + Z_1 + Z_1$

$$B_4 = 36 + 0,3 + 0,3 = 36,6$$

Размер после шлифования одного торца:  $B_5 = B_{\text{дет}} + Z_1$

$$B_5 = 36 + 0,3 = 36,3$$

После шлифования второго торца будет получен размер готовой детали 36h9.

#### 5.4 Разработка маршрутной карты

5.4.1 Последовательность выполнения операций назначаем в соответствии с ранее составленным предварительным технологическим маршрутом.

На первом этапе (лезвийное резание) назначается токарная операция. Проведение токарной операции позволит подготовить поверхности детали под проведение обработки на другом станке: фрезерование 8 пазов 6x6. После завершения этапа лезвийного резания проводится термическая обработка – закалка и отпуск. Затем для обрабатываемой заготовки, получившей после термообработки высокую твердость, проводим окончательную отделочную обработку – шлифование. Завершает технологический процесс операция контроля.

#### 5.4.2 Выбор станочного оборудования.

Габариты обрабатываемой заготовки ф119x43. По диаметру заготовки, устанавливаемой над направляющими станины, подбираем станок модели 16К20 (Приложение А, таблица А27). Для выполнения операции фрезерования планируем применение горизонтально-фрезерного станка модели 6Р82. Эта модель предназначена для обработки мелких и среднегабаритных деталей. Выполнения шлифовальной операции для шлифовки ф110h8 планируем на круглошлифовальном станке модели 3Б12. Этот станок позволяет обрабатывать детали диаметром до 200мм и максимальной длине до 500мм /3/. Торцевые поверхности шлифуем на плоскошлифовальном станке модели 371М.

#### 5.4.3 Выбор станочных приспособлений.

На токарной операции для закрепления обрабатываемой заготовки используется штатный трехкулачковый самоцентрирующий патрон. Для получения равномерного расположения 8 пазов 6x6 при фрезеровании применяем универсальную делительную головку УДГ 250. На круглошлифовальном станке для крепления обрабатываемой заготовки потребуется применение специальной оправки, которая будет устанавливаться в центрах станка. На плоскошлифовальном станке заготовка закрепляется на магнитной плите.

#### 5.4.4 Выбор режущих инструментов.

Обточку детали проводим призматическими токарными резцами марок Т5К10 и Т15К6. Резьбу нарезаем резьбонарезным резцом для внутренних резьб с углом  $\varepsilon = 60^0$ .

Фрезерование пазов проводим дисковой фрезой, закрепляемой на штатной оправке станка.

На шлифовальных станках устанавливается абразивный круг марки Э9А25СТ1К6.

Пример оформления маршрутной карты представлен на рисунках В9 и В10.




| ГОСТ 3.1118-82 |  |       |      |      |   |                        |      |       |   | Форма 15 |    |
|----------------|--|-------|------|------|---|------------------------|------|-------|---|----------|----|
| Ном.           | Взам.  | Подл. | Ном. | Лист | № Докум.  | Подпись                | Дата |       |   |          |    |
| 1              |  |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| 22-4           |  |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| A              | Цех  | Чн.   | РМ   | Мер. | Код наименование операции                         | Однозначение документа | СМ   | Проф. | Р | УТ       | КР |
| Б              |  |       |      |      | Код наименования операции                         | Код                    | КМ   |       |   |          |    |
| К/ч            |  |       |      |      | Наименование детали, сд. в комплекте или материал | Изменение, код         | 0000 |       |   |          |    |
| Б 16 ГФ бР82   |  |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| 0 17           | Фрезеровать почередно 8 пазов бхб                      |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| Т 18           | ЧДГ -250; фреза дисковая 100×6×32, штангенциркуль ШЦ-1 |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| 19             |  |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| A 20           | 213  |       | 020  |      | Слесарная   |                        |      |       |   |          |    |
| Б 21           | Верстак слесарный                                      |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| 0 22           | Снять заделы и притупить острые кромки                 |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| Т 21           | Пинки слесарные, натяжники надфили                     |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| 22             |  |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| A 23           | 209  |       | 025  |      | Термическая                                       |                        |      |       |   |          |    |
| Б 24           | Лечь мукопульная, ванна эзиколочная                    |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| 0 25           | Закапать и отпустить до НГС 28..32                     |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| Т 26           | Ключи, твердомер ТК-2                                  |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| 27             |  |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| A 28           | 145  |       | 030  |      | Краупо-шрафтольчая                                |                        |      |       |   |          |    |
| Б 29           | КШ 3512  |       |      |      |   |                        |      |       |   |          |    |
| МК             |  |       |      |      | Маршрутная карта                                  |                        |      |       |   |          |    |

| ГОСТ 3.1118-82 |   |      |     |                    |  |   |  |      |  | Форма 15 |         |      |
|----------------|---|------|-----|--------------------|--|---|--|------|--|----------|---------|------|
| Дайл           |   | Взим |     | Подл               |  | Изм.  |  | Лист |  | № Докум  | Подпись | Дата |
| A              | Цех   | Ча.  | РМ  | Опер.              |  | Код наименование операции                     |  |      |  |          |         |      |
| Б              |   |      |     |                    |  | Код наименование субоперации                  |  |      |  |          |         |      |
| К/1            |   |      |     |                    |  | Наименование детали с/е единицы или материала |  |      |  |          |         |      |
| 0 30           | Шлифовать ф 100тв   |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| T 31           | Оправка, хомутик, микрометр МК 100-125  |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| 32             |   |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| A 33           | 137   |      | 035 | Плоскошлифовальная |  |   |  |      |  |          |         |      |
| Б 34           | ПШ 377  |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| 0 35           | Шлифовать торцы ф размечты 36,3 и 36,9  |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| T 36           | Стол магнитный, микрометр МК 25-50  |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| 37             |   |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| A 38           |   |      | 040 | Контрольная        |  |   |  |      |  |          |         |      |
| Б 39           | Стол контролера   |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| 0 40           | Проверить размечты, шероховатость, твердость                                  |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| T 41           | Штангенциркуль Ц-1, микрометр МК 25-50, эталоны шероховатости, твердомер ТК-2 |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| 42             |   |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| 43             |   |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| 44             |   |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| 45             |   |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |
| MK             | Маршрутная карта  |      |     |                    |  |   |  |      |  |          |         |      |


22с-4

## Пример оформления рабочих чертежей детали и заготовки на формате А4

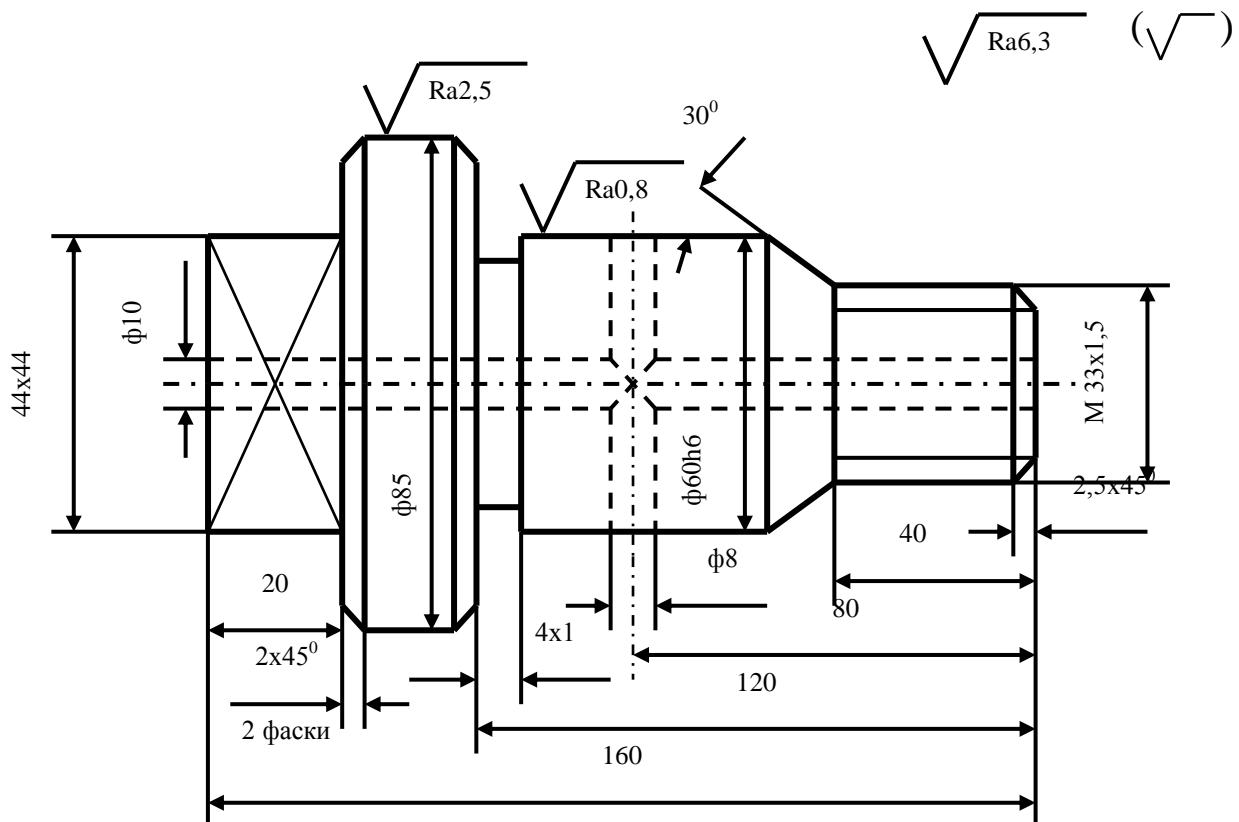

HRC 35...40

|         |    |       |      |    |                       |        |
|---------|----|-------|------|----|-----------------------|--------|
|         |    |       |      |    |                       |        |
|         |    |       |      |    |                       |        |
|         |    |       |      |    |                       |        |
|         |    |       |      |    |                       |        |
| Из      | Ли | № док | Под. | Да | Опорная ось           | Лит    |
| Разраб. |    |       |      |    |                       | Масса  |
| Провер  |    |       |      |    |                       | Ма     |
|         |    |       |      |    | 3,2                   | 1:1    |
|         |    |       |      |    | Лист                  | Листов |
| Н.конт  |    |       |      |    | Сталь 45 ГОСТ 1050-89 | БГАУ   |
| Утв.    |    |       |      |    |                       |        |

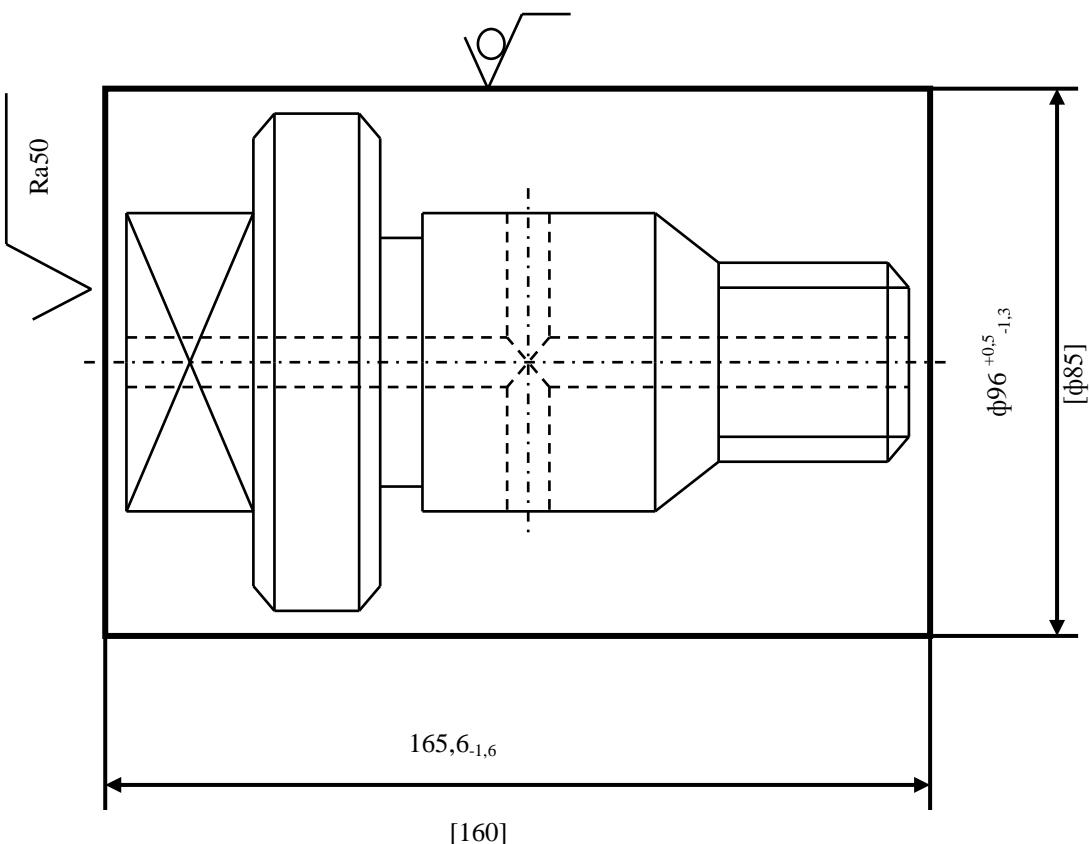


|        |    |       |     |    |
|--------|----|-------|-----|----|
|        |    |       |     |    |
|        |    |       |     |    |
|        |    |       |     |    |
| Из     | Ли | № лок | Пол | Ла |
| Разраб |    |       |     |    |
| Провер |    |       |     |    |
|        |    |       |     |    |
|        |    |       |     |    |
| Н конт |    |       |     |    |
| Утв.   |    |       |     |    |

Заготовка опорной оси  
(прокат)


Сталь 45 ГОСТ 1050-89

| Лит  | Масса  | Ма  |
|------|--------|-----|
|      | 9,3    | 1:2 |
| Лист | Листов |     |

БГАУ

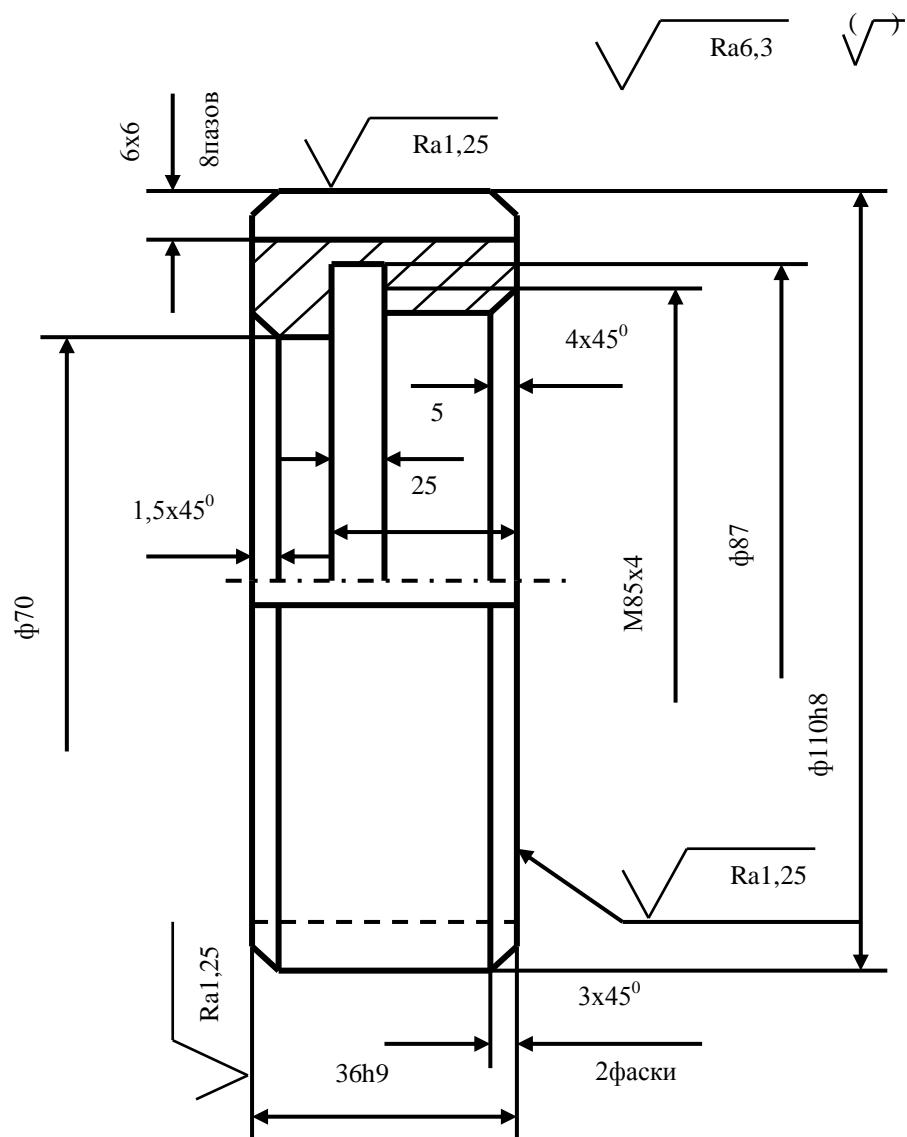

HRC 28...32

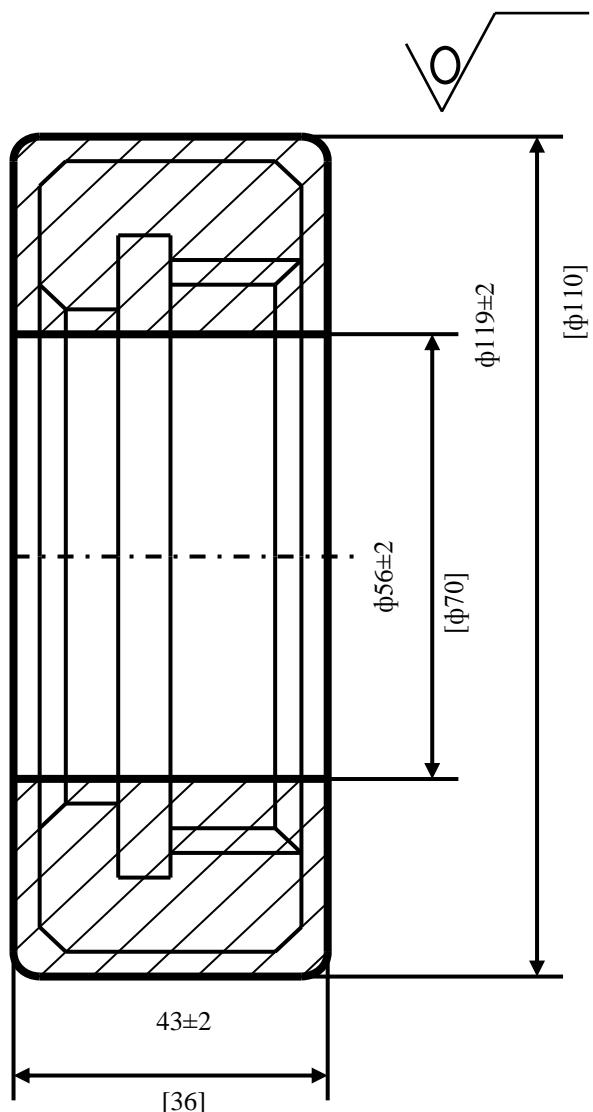


1. Поковку нормализовать

2. НВ 220...240


| Из      | Ли | № лок | Пол | Да | Заготовка гайки<br>(поковка) | Лит  | Масса  | Ма   |
|---------|----|-------|-----|----|------------------------------|------|--------|------|
| Разраб. |    |       |     |    |                              |      |        |      |
| Провер  |    |       |     |    |                              |      |        |      |
| Н конт  |    |       |     |    |                              |      |        |      |
| Утв.    |    |       |     |    |                              |      |        |      |
|         |    |       |     |    | Сталь 40Х ГОСТ 1050-89       | Лист | Листов | БГАУ |

### 5.3 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

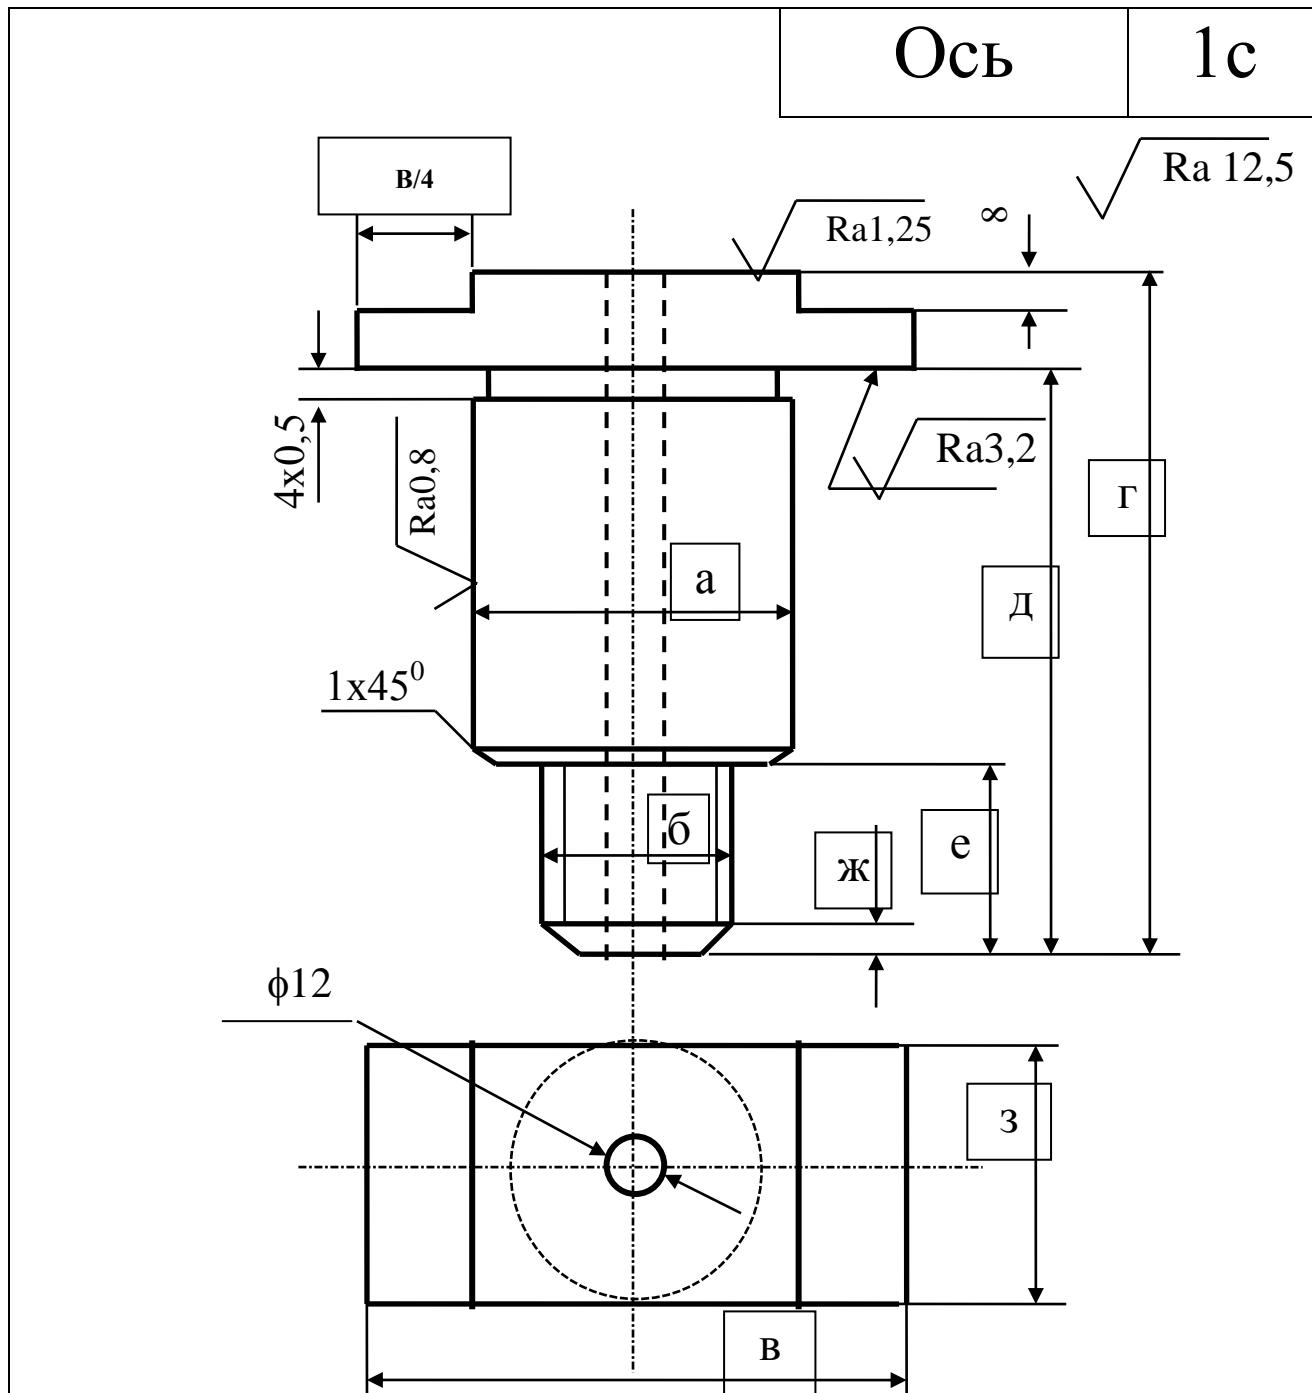

| Вар      | а       | б   | в   | г   | д   | е  | ж | з   | Матер.<br>Сталь | Термообр.<br><b>HRC</b> |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----------------|-------------------------|
| <b>1</b> | Ø65 h7  | M33 | 80  | 200 | 180 | 40 | 3 | 65  | 40              | 35...40                 |
| <b>2</b> | Ø80 h6  | M33 | 120 | 220 | 200 | 45 | 3 | 84  | 20X             | 50...55                 |
| <b>3</b> | Ø90 h7  | M39 | 130 | 250 | 230 | 55 | 4 | 90  | 40X             | 25...30                 |
| <b>4</b> | Ø100 h6 | M42 | 170 | 320 | 300 | 60 | 4 | 120 | 55              | 40...45                 |
| <b>5</b> | Ø120 h6 | M45 | 180 | 200 | 180 | 65 | 4 | 120 | 40              | 35...40                 |


Стопор 2с

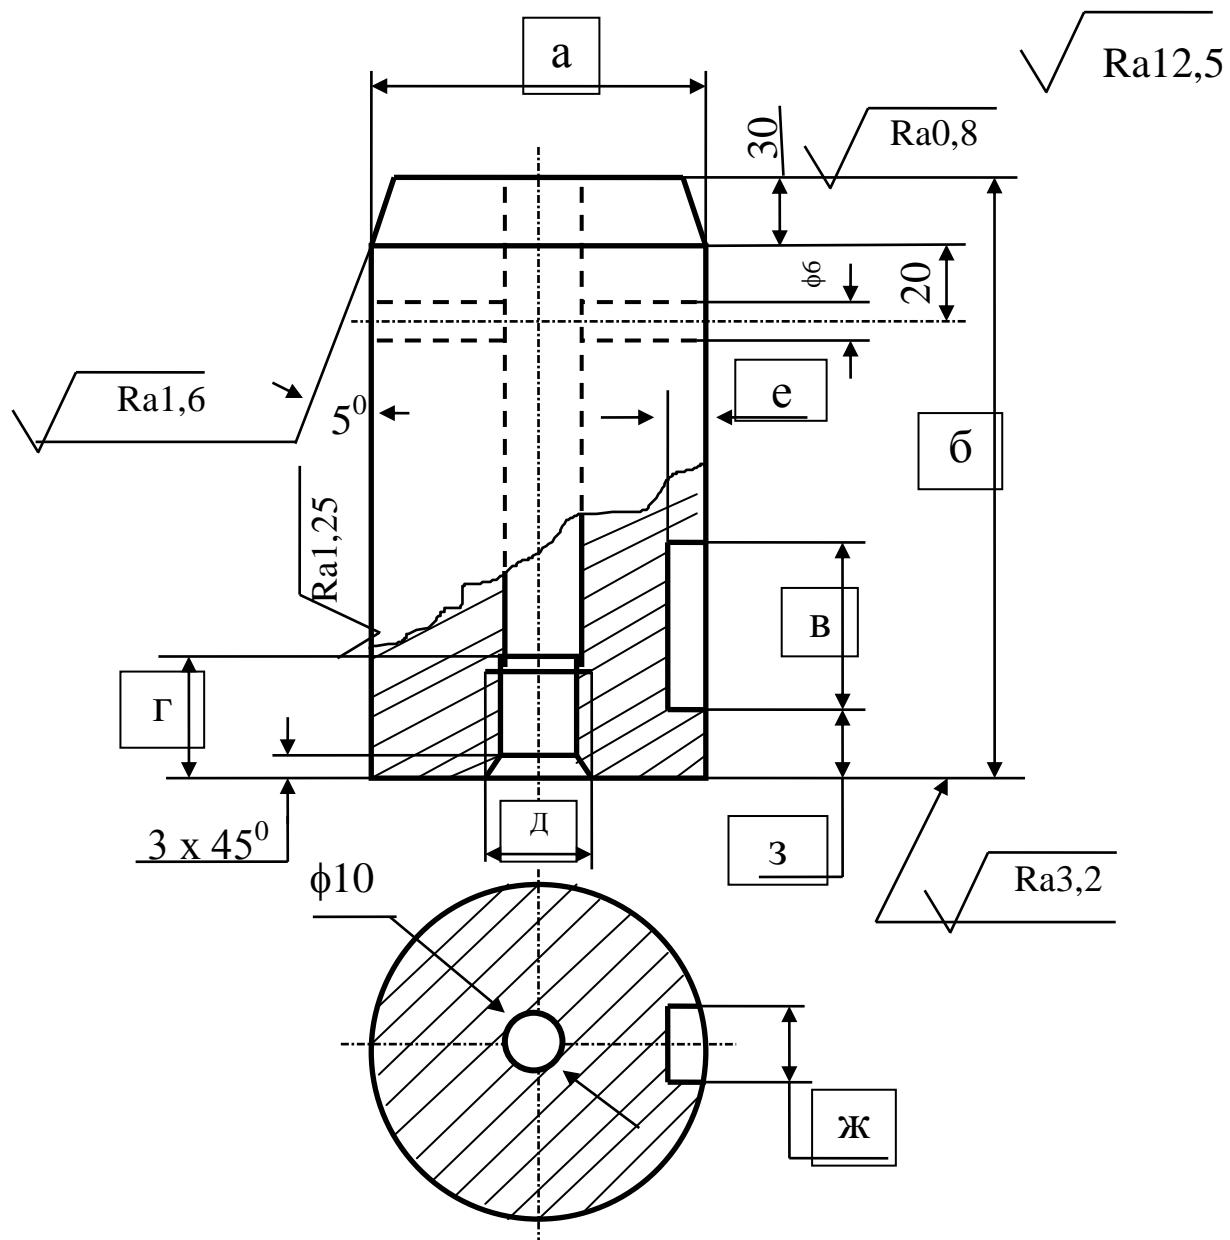

| Вар      | а             | б   | в  | г  | д   | е  | ж  | з  | Сталь | Термообр.<br>HRC |
|----------|---------------|-----|----|----|-----|----|----|----|-------|------------------|
| <b>1</b> | $\Phi 65$ h7  | 220 | 40 | 28 | M14 | 6  | 18 | 12 | 55    | 40...45          |
| <b>2</b> | $\Phi 70$ h6  | 260 | 50 | 32 | M16 | 8  | 20 | 16 | 15    | 55...60          |
| <b>3</b> | $\Phi 80$ h7  | 270 | 70 | 42 | M18 | 8  | 25 | 14 | 50    | 40...45          |
| <b>4</b> | $\Phi 100$ h6 | 300 | 75 | 45 | M20 | 10 | 30 | 18 | 45    | 38...42          |
| <b>5</b> | $\Phi 120$ h6 | 220 | 45 | 30 | M24 | 12 | 32 | 10 | 20Х   | 55...60          |

## ШЕСТЕРНЯ


3с

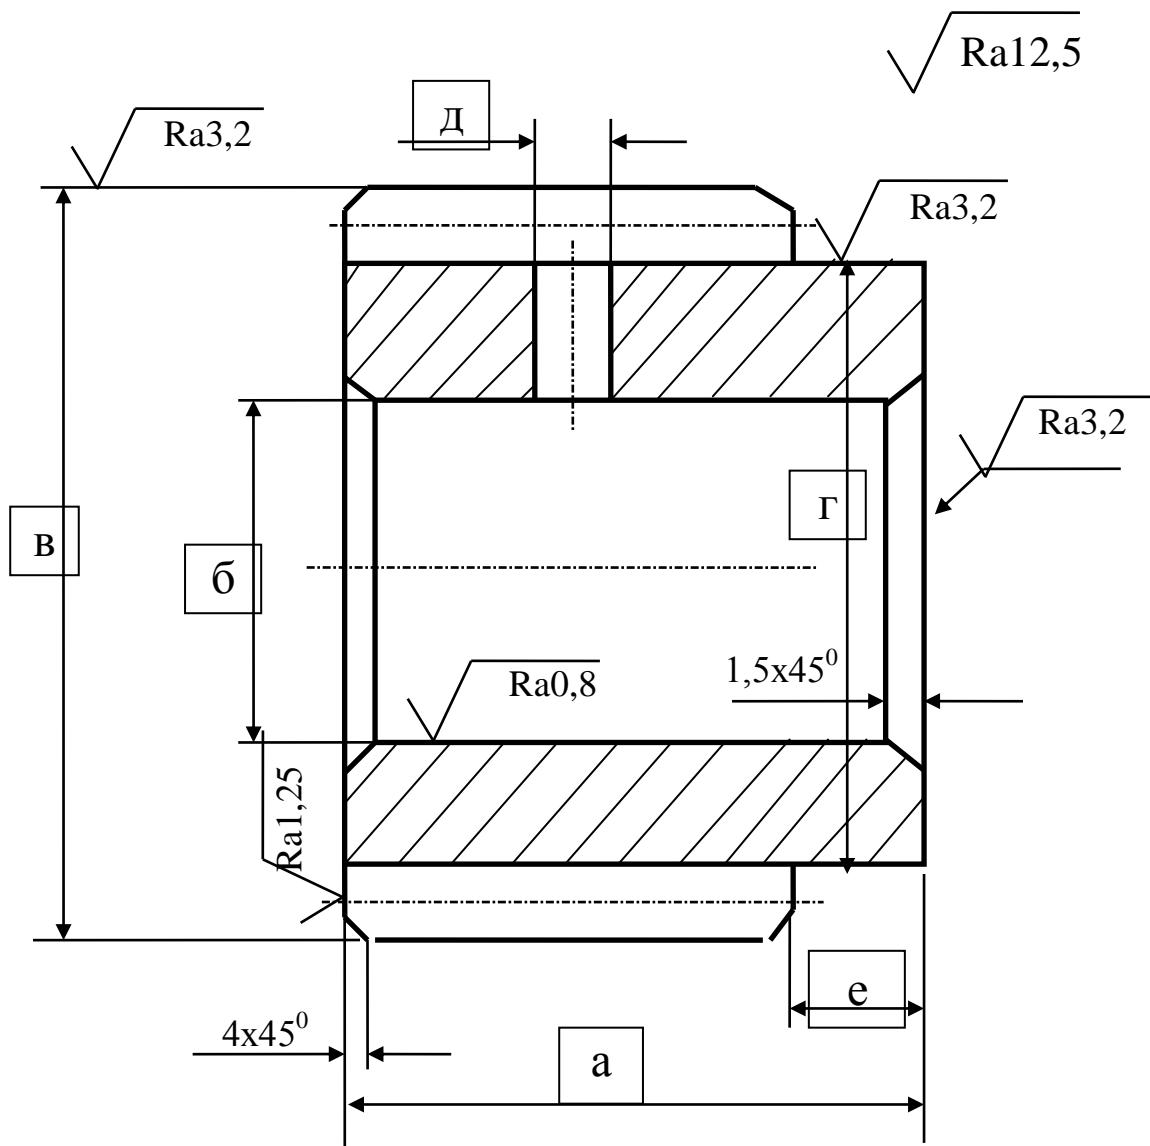

| Ba<br>р | a   | б       | в    | Г    | д  | е  |  | m | z  | Матер<br>Сталь | Термообр.<br>HRC |
|---------|-----|---------|------|------|----|----|--|---|----|----------------|------------------|
| 1       | 80  | φ70 H6  | Φ102 | Φ80  | φ3 | 40 |  | 3 | 32 | 45             | 25...30          |
| 2       | 90  | Φ90 H7  | Φ108 | Φ100 | φ3 | 45 |  | 3 | 34 | 20X            | 55...60          |
| 3       | 100 | φ110 H7 | Φ168 | Φ120 | φ4 | 50 |  | 4 | 40 | 15X            | 55...60          |
| 4       | 110 | φ120 H6 | Φ172 | Φ140 | φ4 | 55 |  | 4 | 42 | 40X            | 40...45          |
| 5       | 80  | Φ130 H7 | Φ180 | φ160 | φ4 | 40 |  | 4 | 43 | 50             | 40...50          |

## Опора


4с

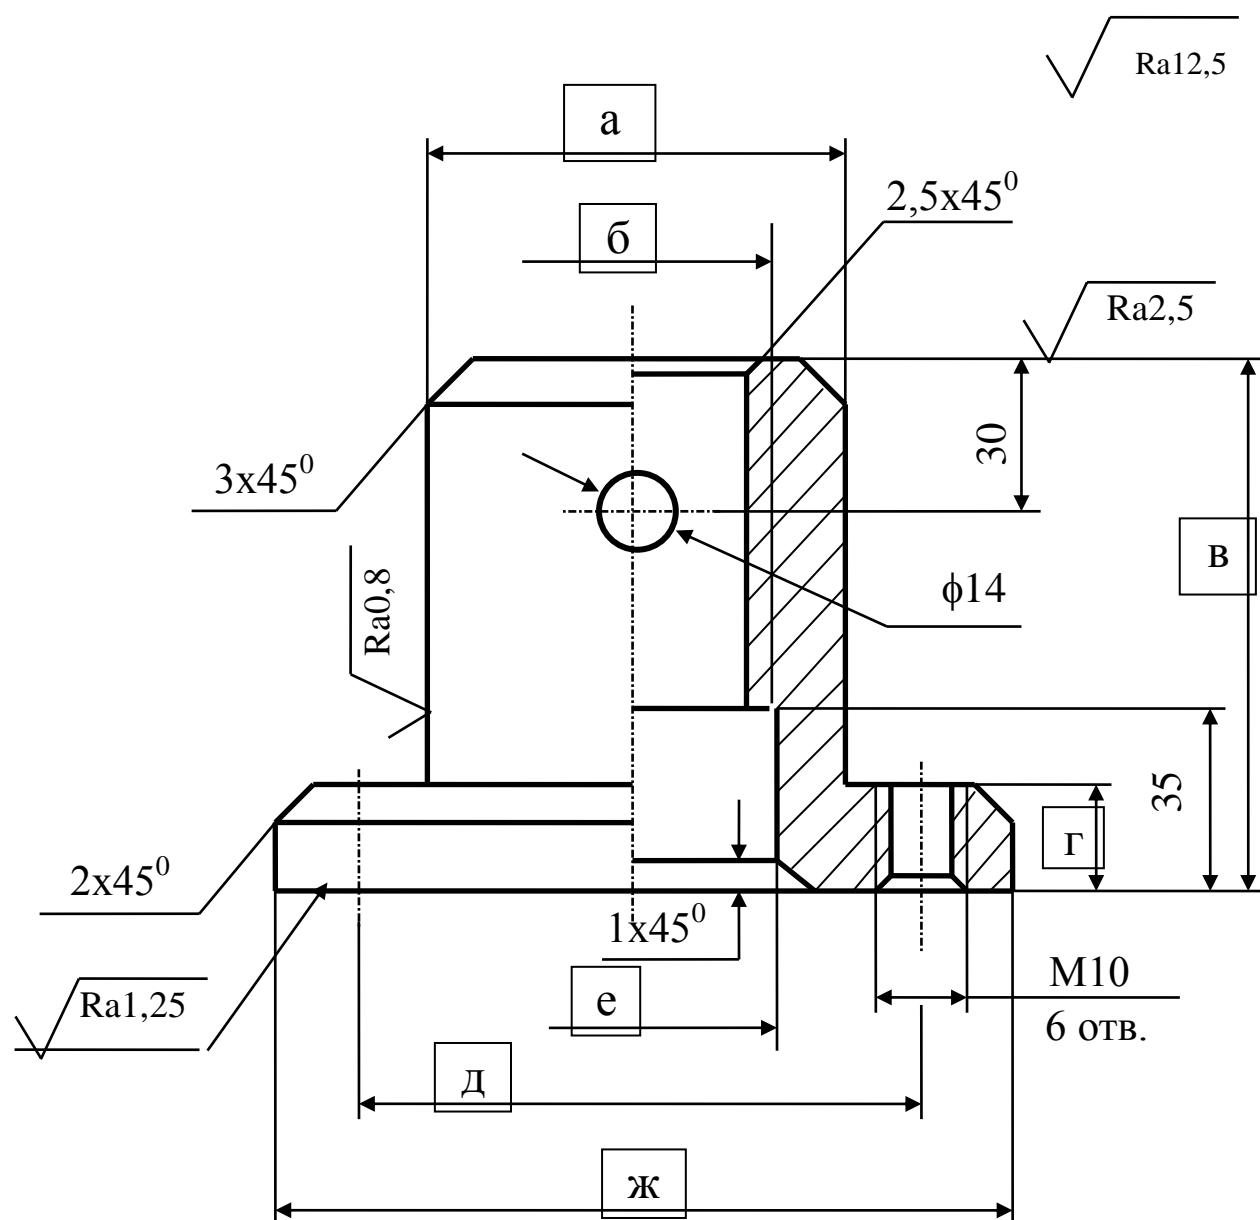

| Вар | а       | б   | в   | г  | д    | е   | ж    | Матер<br>Сталь | Термооб<br>HRC |
|-----|---------|-----|-----|----|------|-----|------|----------------|----------------|
| 1   | Φ85 h6  | M60 | 110 | 20 | Φ180 | Φ65 | Φ210 | 35             | 25...30        |
| 2   | Φ95 h7  | M64 | 130 | 22 | Φ190 | Φ72 | Φ220 | 20x            | 50...55        |
| 3   | Φ100 h6 | M68 | 140 | 24 | Φ200 | Φ72 | Φ240 | 40x            | 40...45        |
| 4   | Φ110 h7 | M72 | 160 | 26 | Φ240 | Φ78 | Φ280 | 55             | 35...40        |
| 5   | Φ120 h6 | M82 | 100 | 20 | Φ260 | Φ85 | Φ310 | 40             | 25...30        |


Ось 5с

$\sqrt{Ra}12,5$

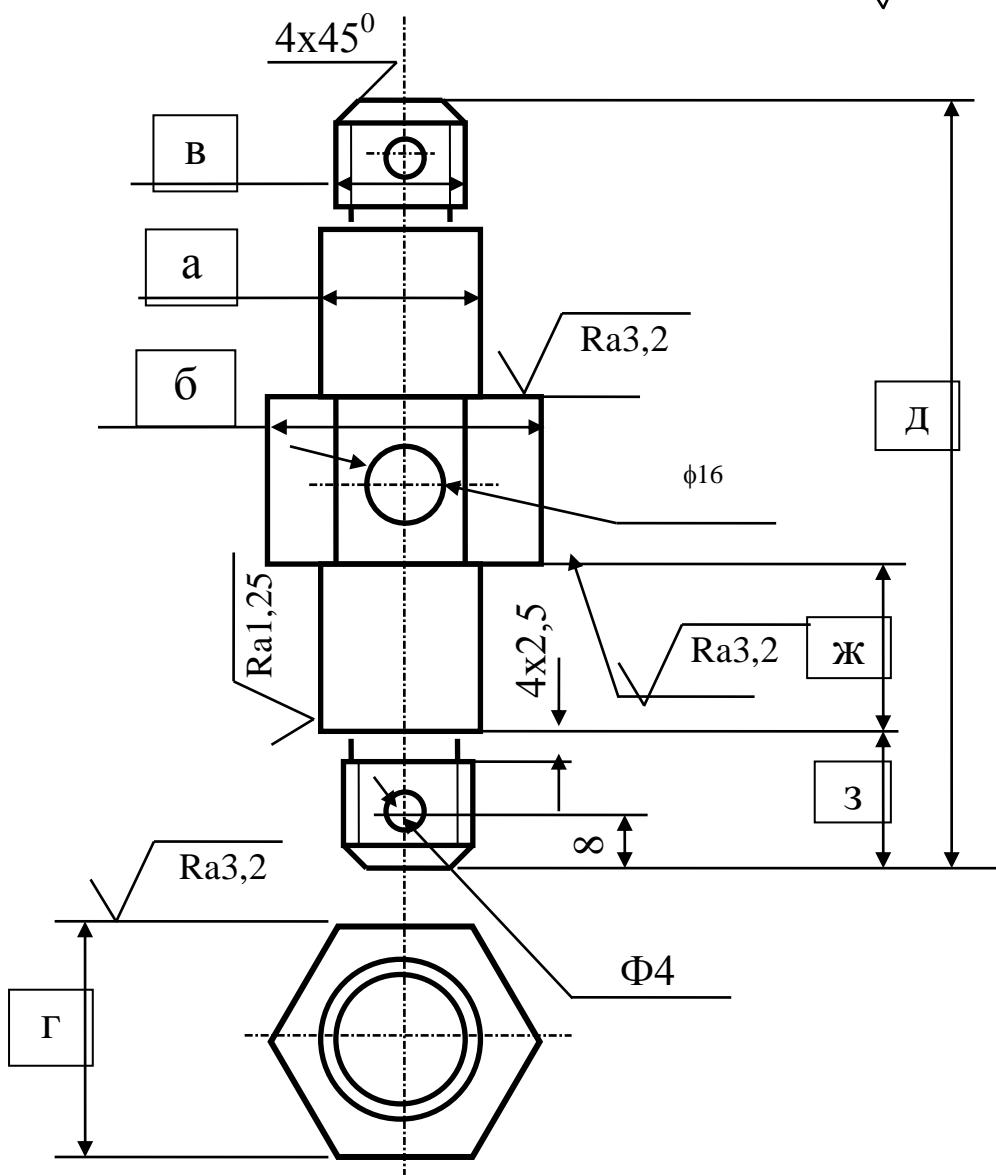


| Вар | а      | б   | в   | Г  | д   | ж  | з  | Матер<br>Сталь | Термообр.<br>HRC |
|-----|--------|-----|-----|----|-----|----|----|----------------|------------------|
| 1   | Φ40 h6 | φ51 | M24 | 46 | 300 | 42 | 30 | 45             | 35...40          |
| 2   | Φ45 h7 | φ61 | M27 | 55 | 320 | 44 | 32 | 40             | 25...30          |
| 3   | Φ48 h6 | φ73 | M30 | 65 | 360 | 52 | 40 | 40x            | 35...40          |
| 4   | Φ52 h7 | φ84 | M33 | 75 | 440 | 54 | 45 | 50             | 35...40          |
| 5   | Φ58 h6 | φ90 | M36 | 80 | 200 | 40 | 30 | 20x            | 55...60          |

|       |    |
|-------|----|
| Опора | 6с |
|-------|----|

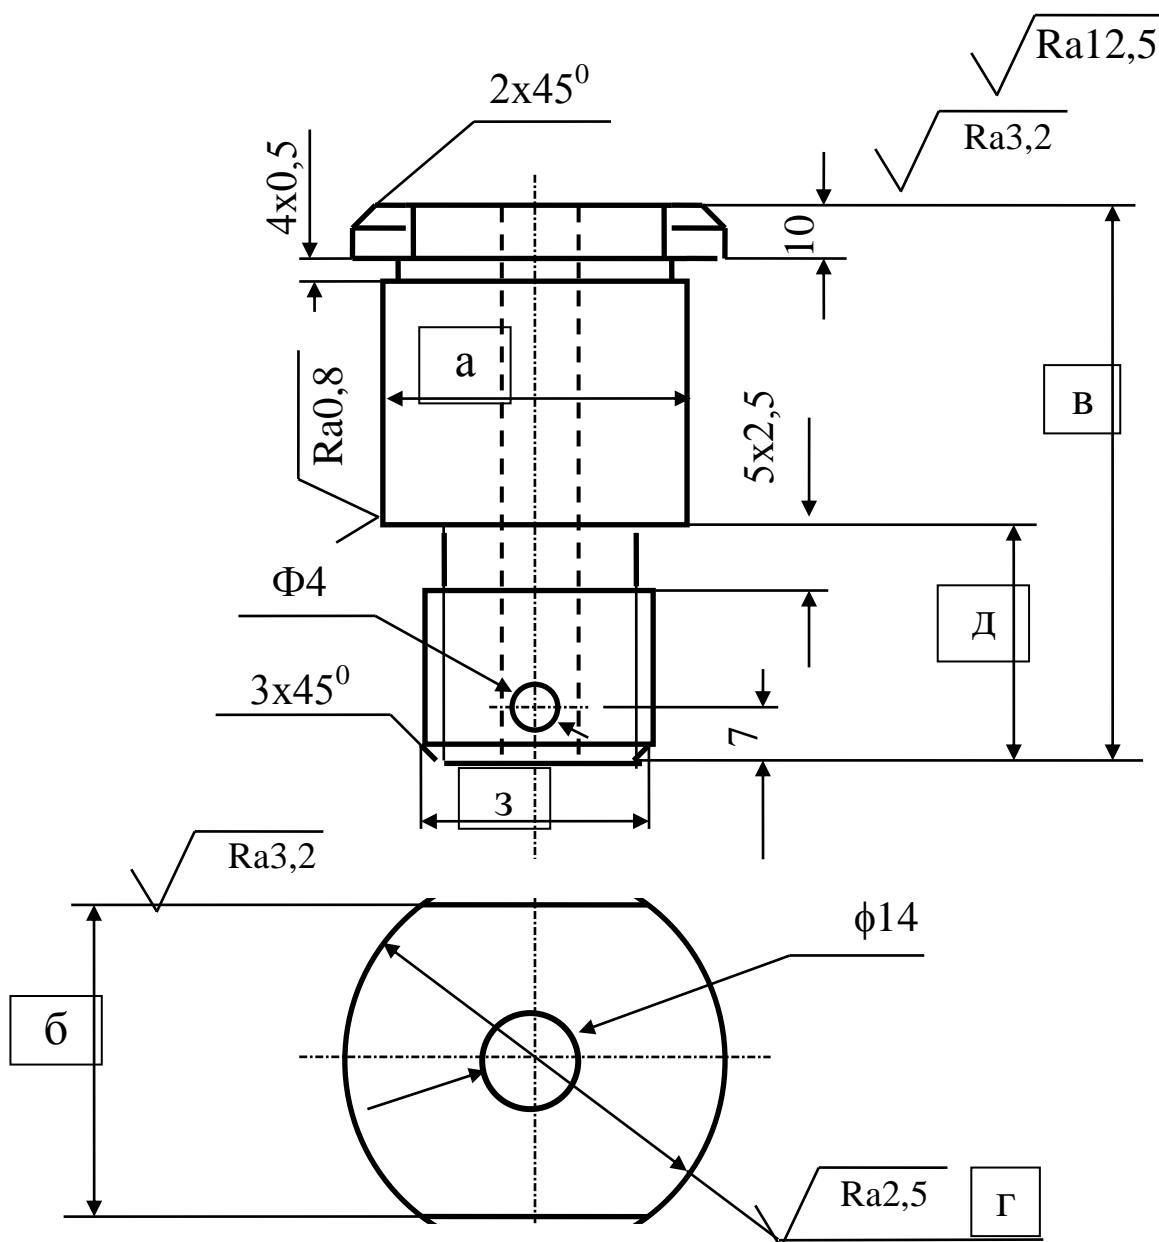


| Вар | а      | б       | в   | г    | д  |  | з   | Матер<br>Сталь | Термообр.<br>HRC |
|-----|--------|---------|-----|------|----|--|-----|----------------|------------------|
| 1   | Φ55 h7 | 56 h11  | 140 | Φ65  | 35 |  | M24 | 20x            | 55...60          |
| 2   | Φ65 h6 | 68 h11  | 150 | Φ80  | 42 |  | M27 | 45             | 38...42          |
| 3   | Φ75 h7 | 78 h11  | 175 | Φ90  | 44 |  | M33 | 30             | 25...30          |
| 4   | Φ85 h6 | 88 h11  | 210 | Φ110 | 52 |  | M36 | 50             | 40...45          |
| 5   | Φ95 h7 | 100 h11 | 140 | Φ120 | 30 |  | M48 | 40x            | 25...30          |

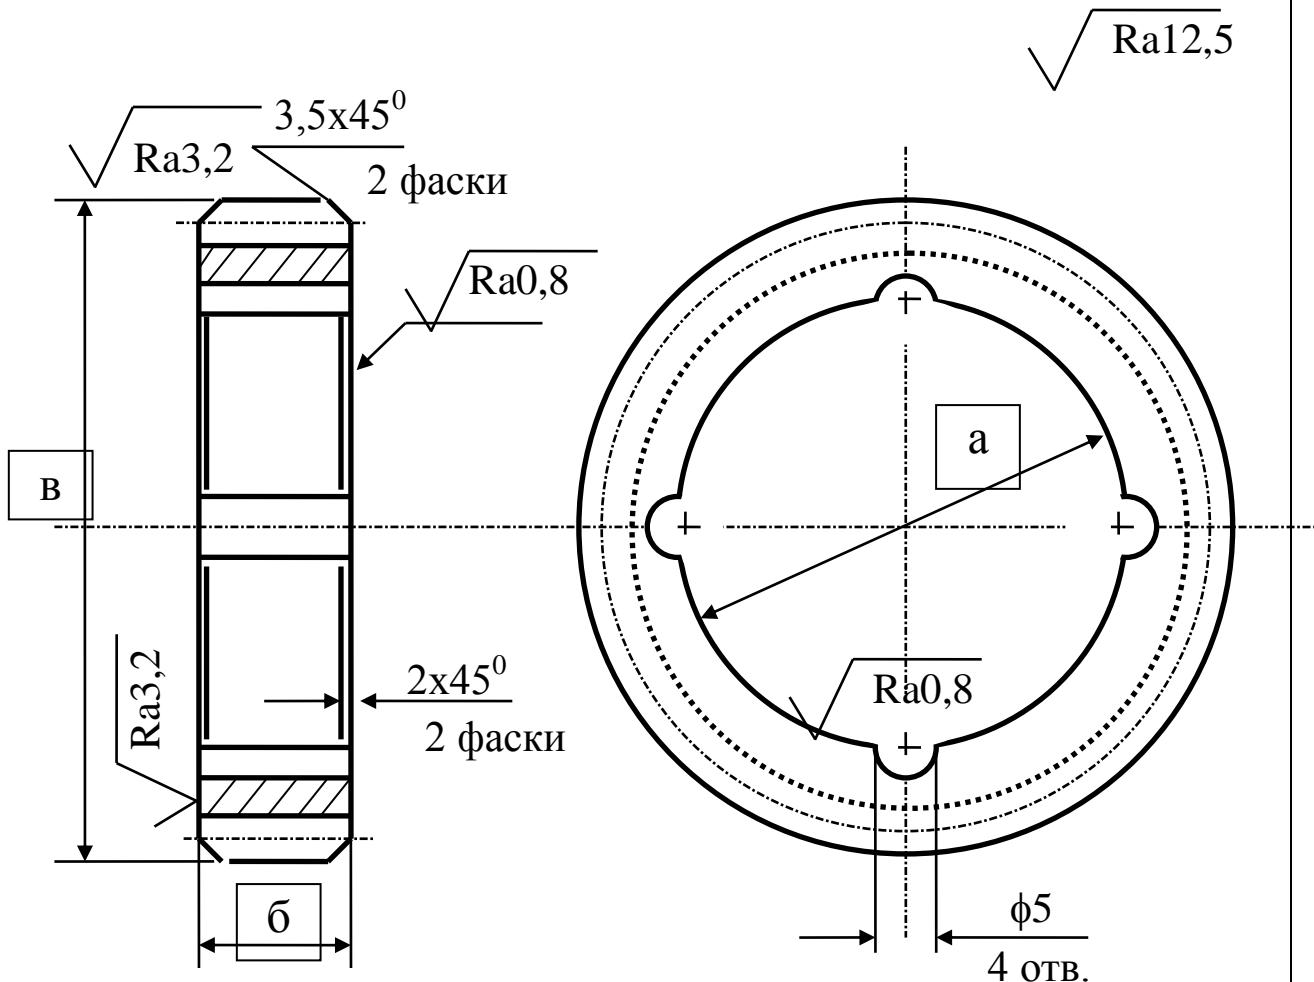

| Вар      | а       | б      | в       |  | <i>m</i> | <i>z</i> | Матер.<br>Сталь | Термообр.<br><b>HRC</b> |
|----------|---------|--------|---------|--|----------|----------|-----------------|-------------------------|
| <b>1</b> | Φ82 H7  | 42 h11 | Φ128 h9 |  | 4        | 30       | 40x             | 38...43                 |
| <b>2</b> | Φ84 H6  | 45 h11 | Φ140 h8 |  | 4        | 33       | 45              | 35...40                 |
| <b>3</b> | Φ90 H7  | 48 h11 | Φ152 h9 |  | 4        | 36       | 20x             | 55...60                 |
| <b>4</b> | Φ100 H6 | 52 h11 | Φ156 h8 |  | 4        | 42       | 40x             | 38...43                 |
| <b>5</b> | Φ120 H7 | 40 h11 | Φ200 h9 |  | 4        | 50       | 50              | 40...55                 |


|     |    |
|-----|----|
| Ось | 8с |
|-----|----|

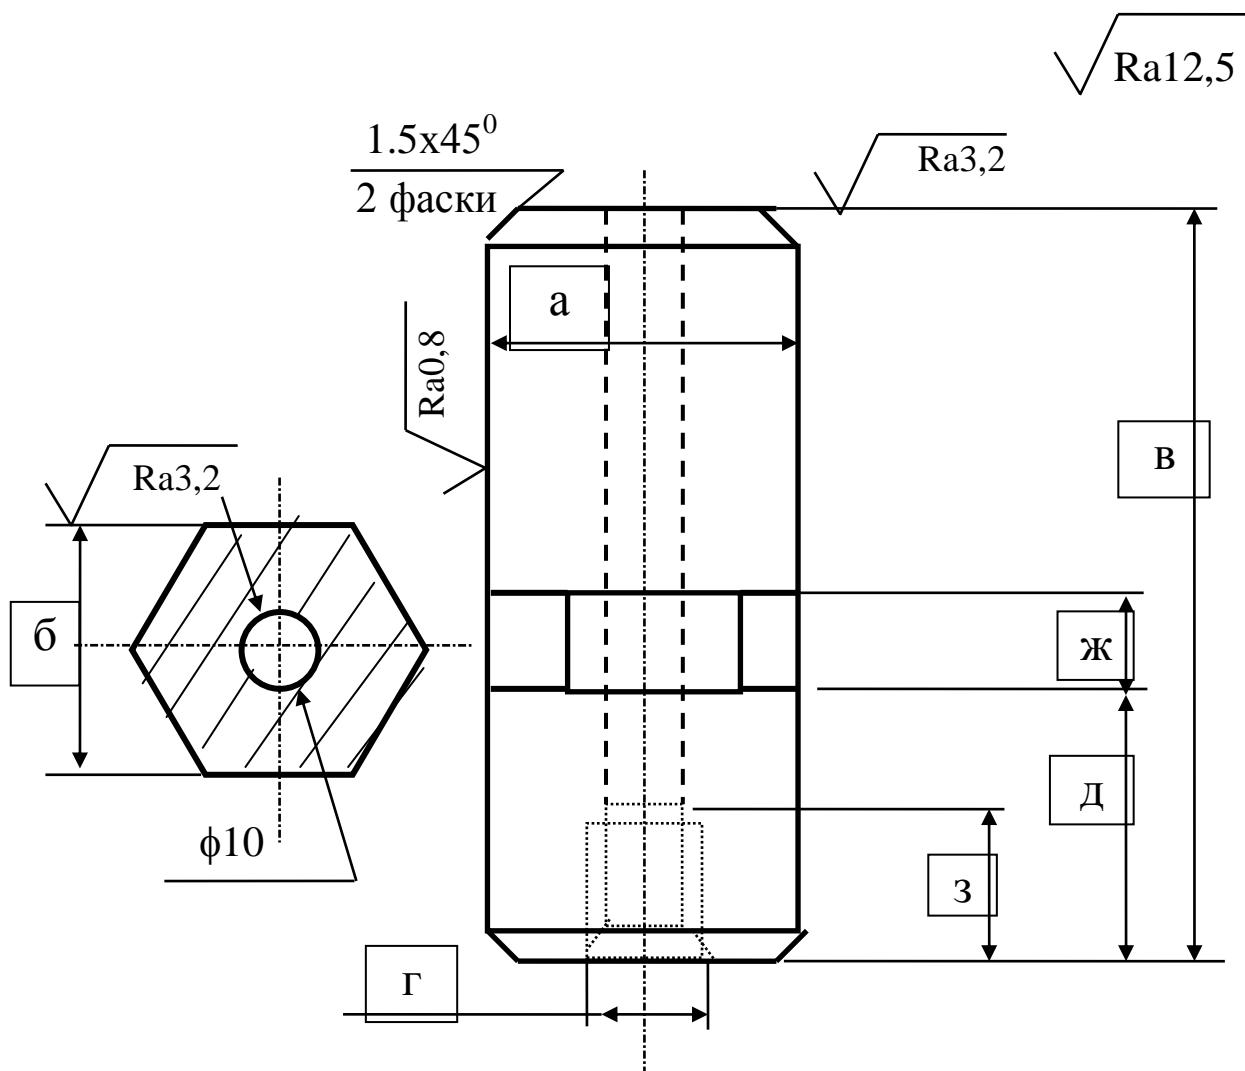

| Вар      | а      | б  | в   | г   | д  | ж  | з  | Матер.<br>Сталь | Термообр.<br><b>HRC</b> |
|----------|--------|----|-----|-----|----|----|----|-----------------|-------------------------|
| <b>1</b> | φ45h7  | 36 | 170 | M14 | 50 | 22 | 20 | 50              | 25...30                 |
| <b>2</b> | φ50 h6 | 40 | 190 | M16 | 55 | 28 | 24 | 40x             | 38...42                 |
| <b>3</b> | φ60 h7 | 50 | 210 | M18 | 60 | 30 | 30 | 20x             | 55...60                 |
| <b>4</b> | φ70 h6 | 60 | 220 | M20 | 70 | 32 | 32 | 50              | 40...45                 |
| <b>5</b> | φ75 h7 | 60 | 160 | M14 | 40 | 20 | 15 | 20x             | 55...60                 |

Палец


9с

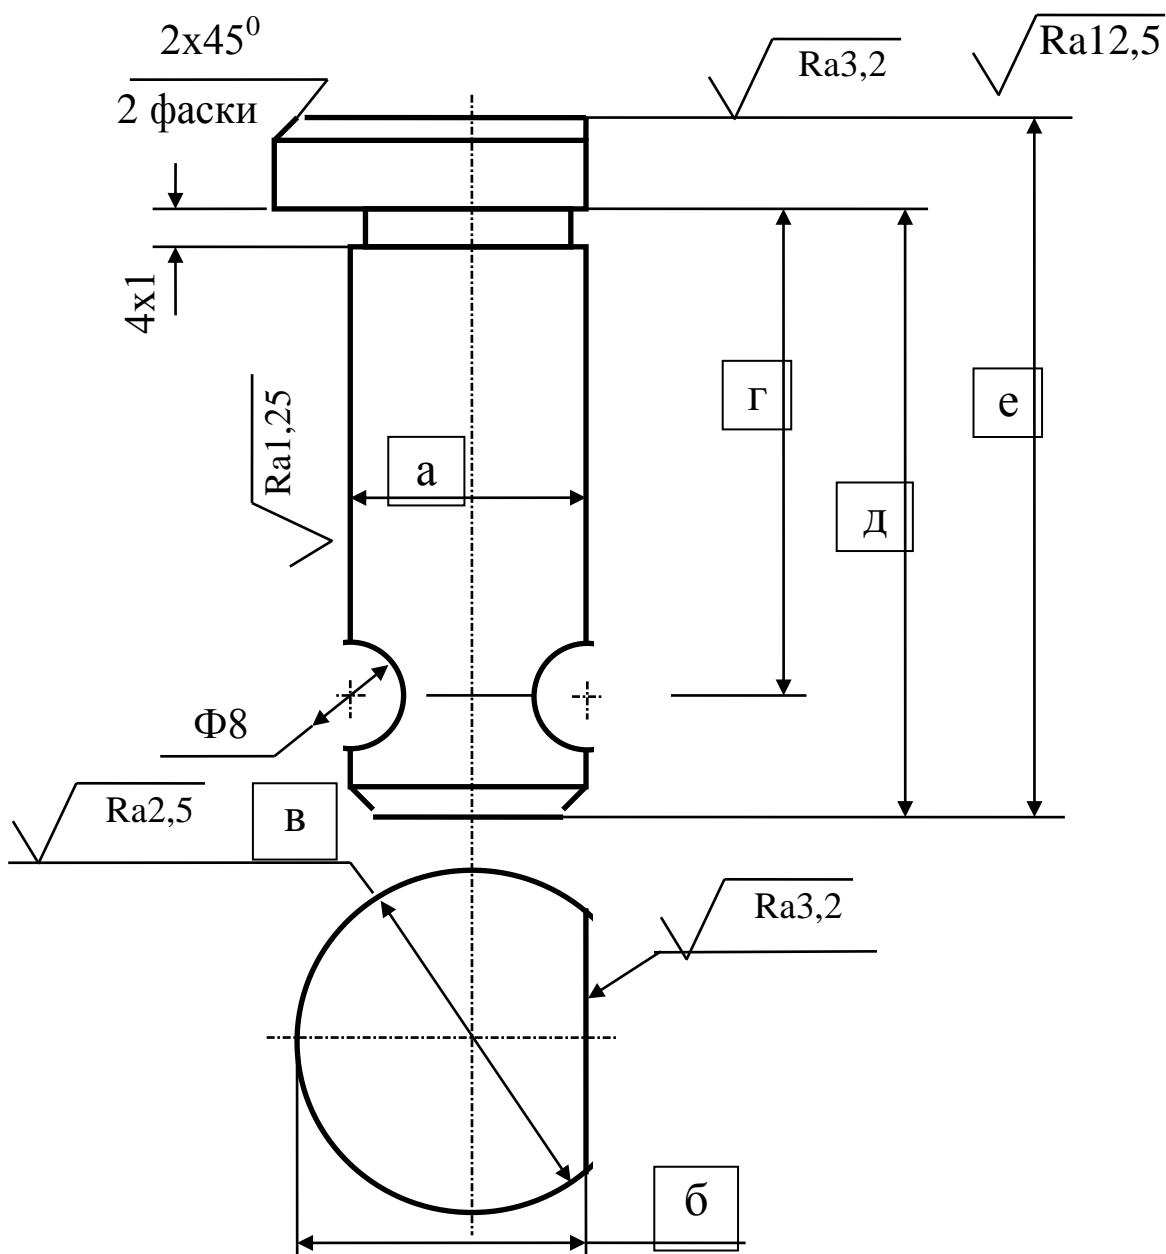

| Вар | а      | б   | в    | Г   | д   | е   | з | Матер.<br>Сталь | Термообр.<br><b>HRC</b> |
|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|---|-----------------|-------------------------|
| 1   | Φ52 h7 | 62  | φ72  | 100 | 120 | 130 |   | 40x             | 30...35                 |
| 2   | Φ60 h8 | 72  | φ82  | 110 | 130 | 150 |   | 55              | 25...30                 |
| 3   | Φ72 h6 | 82  | φ90  | 130 | 150 | 170 |   | 40              | 25...30                 |
| 4   | Φ80 h7 | 92  | φ105 | 150 | 170 | 195 |   | 20x             | 50...55                 |
| 5   | Φ90 h7 | 102 | φ110 | 90  | 110 | 120 |   | 45              | 25...30                 |

## Шестерня


10с

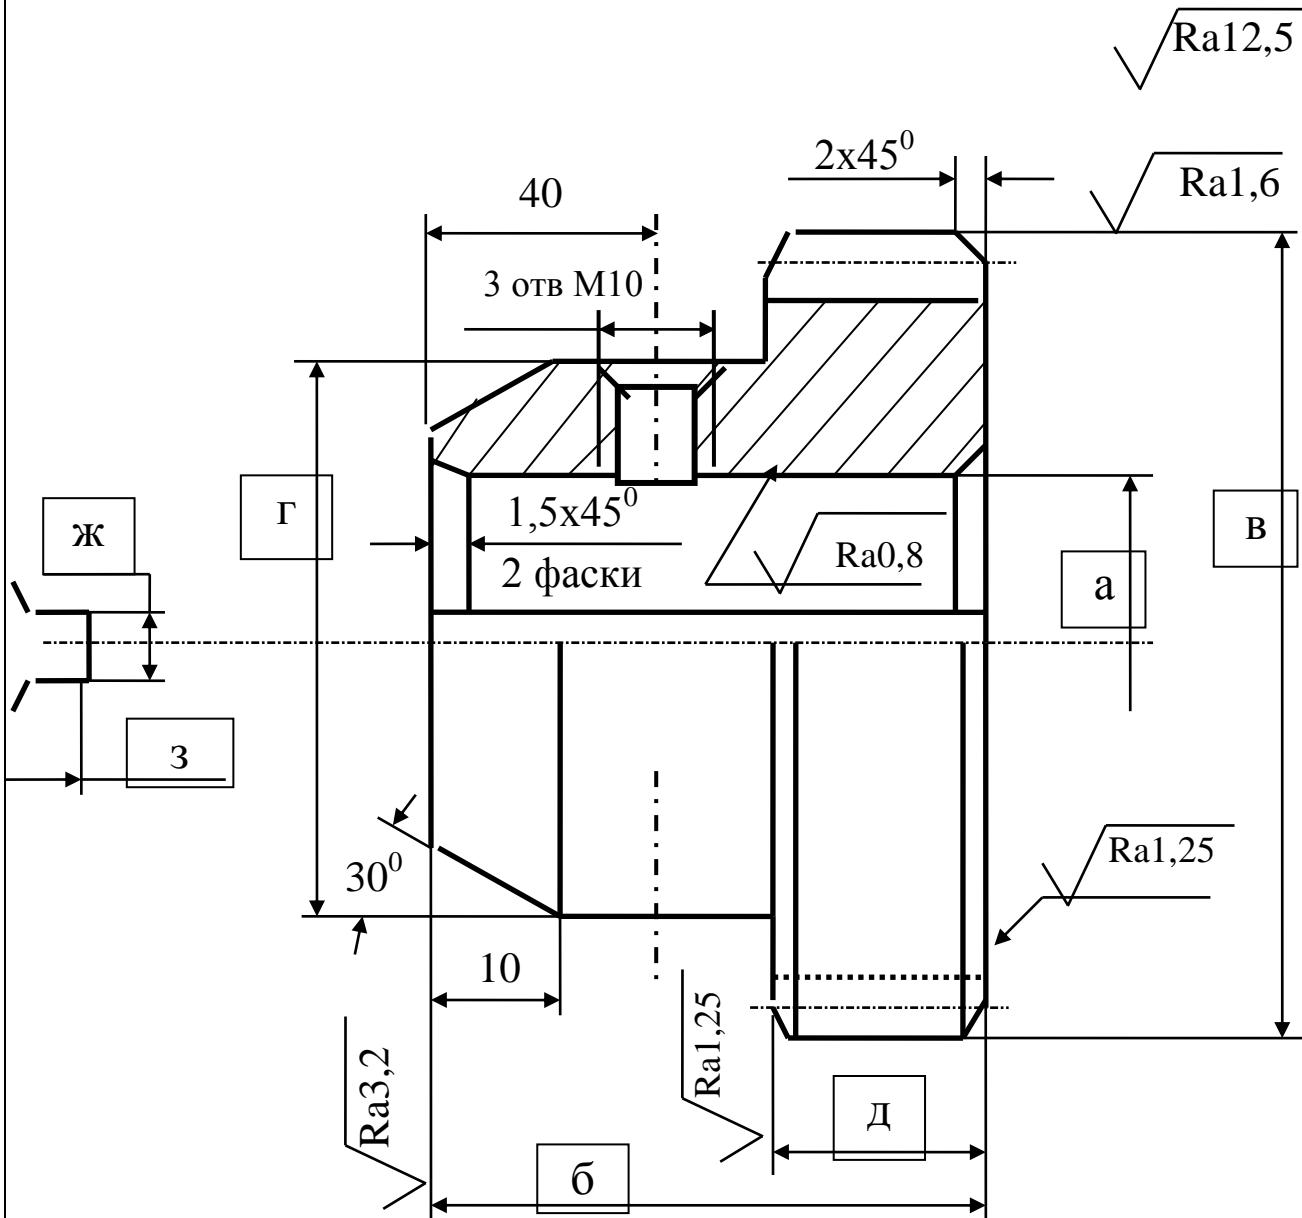

| Вар | а       | б   | в    | г    | д  | ж  | з   | Матер.<br>Сталь | Термообр.<br><b>HRC</b> |
|-----|---------|-----|------|------|----|----|-----|-----------------|-------------------------|
| 1   | Ф70 Н6  | 110 | φ190 | Ф125 | 20 | 20 | 77  | 20х             | 50...55                 |
| 2   | φ80 Н7  | 140 | Φ220 | Φ135 | 32 | 20 | 88  | 45              | 35...40                 |
| 3   | φ100 Н7 | 150 | Φ225 | Φ155 | 42 | 22 | 108 | 40х             | 38...43                 |
| 4   | φ105 Н6 | 160 | Φ235 | Φ165 | 45 | 22 | 115 | 55              | 40...45                 |
| 5   | Ф120 Н7 | 100 | Φ240 | φ175 | 24 | 24 | 130 | 50              | 40...55                 |

Ось


11с

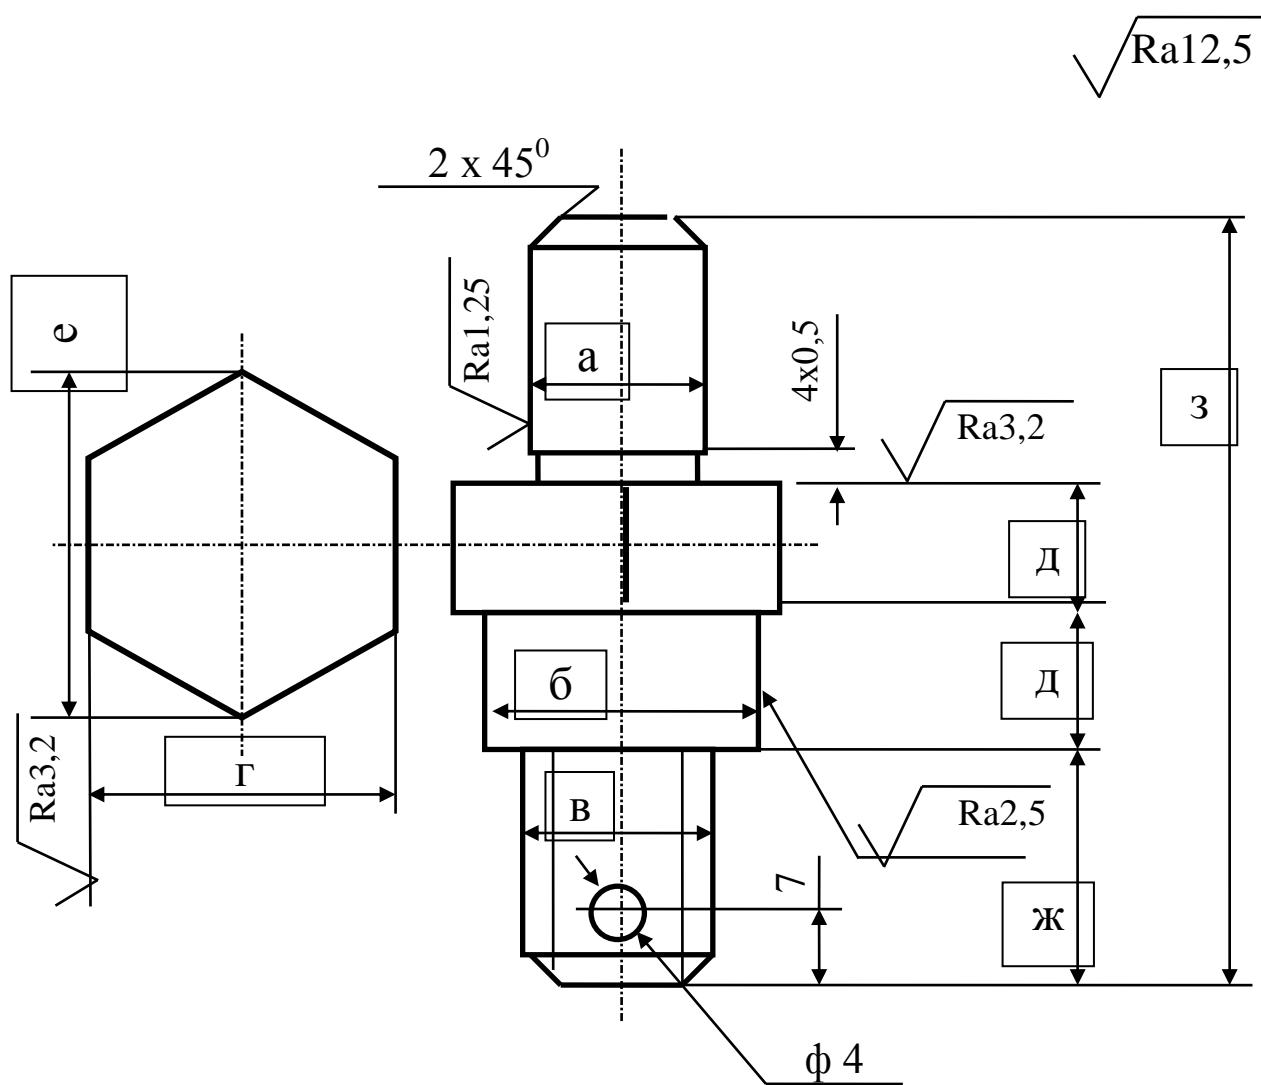

| Вар | а      | б      | в   | г  | д  | е   | ж  | з   | Матер.<br>Сталь | Термообр.<br><b>HRC</b> |
|-----|--------|--------|-----|----|----|-----|----|-----|-----------------|-------------------------|
| 1   | Φ42 h6 | φ48 h9 | M22 | 55 | 32 | φ60 | 30 | 200 | 40x             | 35...40                 |
| 2   | Φ48 h7 | Φ52 h8 | M24 | 60 | 32 | φ64 | 32 | 225 | 40              | 25...30                 |
| 3   | Φ52 h6 | φ58 h8 | M30 | 65 | 34 | φ72 | 40 | 235 | 55              | 35...40                 |
| 4   | Φ60 h7 | Φ60 h9 | M33 | 75 | 34 | φ83 | 40 | 230 | 35              | 30...35                 |
| 5   | Φ62 h6 | φ64 h8 | M36 | 80 | 20 | φ88 | 55 | 150 | 25x             | 50...55                 |

Палец


12с

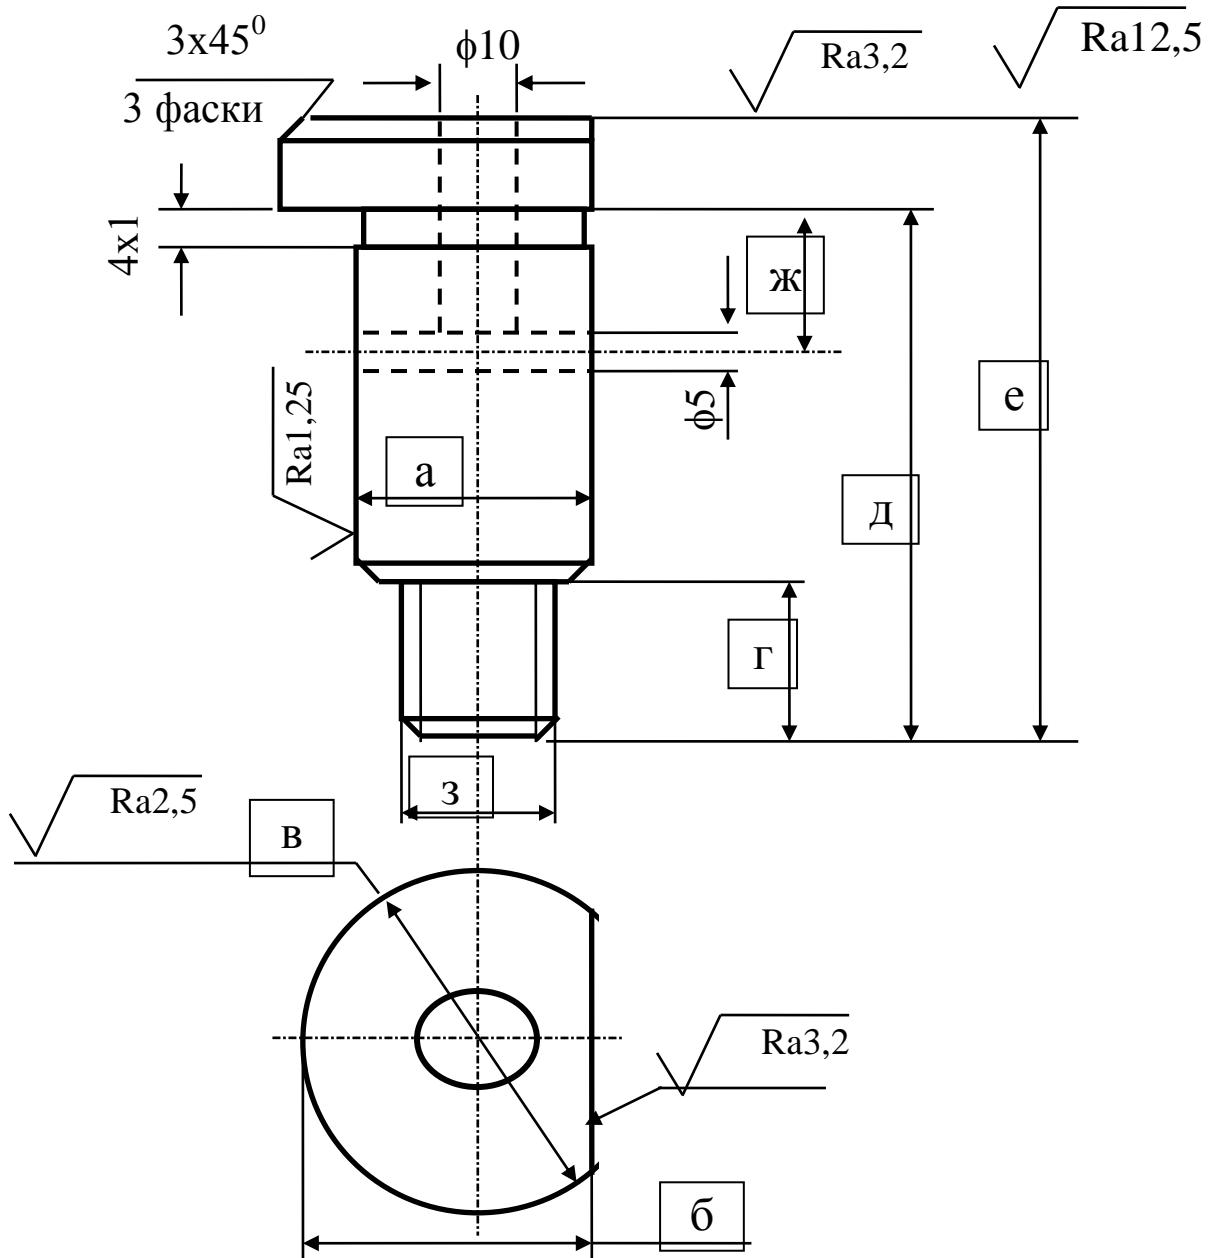

| Вар | а       | б   | в    | г  | д   | е   | ж  | з       | Матер.<br>Сталь | Термообр<br>HRC |
|-----|---------|-----|------|----|-----|-----|----|---------|-----------------|-----------------|
| 1   | Φ50 h6  | 75  | Φ85  | 25 | 210 | 220 | 20 | M18     | 40              | 40...45         |
| 2   | Φ55 h7  | 80  | Φ90  | 30 | 220 | 240 | 25 | M22     | 15x             | 50...55         |
| 3   | Φ70 h7  | 80  | Φ95  | 35 | 230 | 250 | 30 | M24     | 35              | 25...30         |
| 4   | Φ80 h6  | 100 | Φ110 | 40 | 260 | 280 | 35 | M28     | 50              | 25...30         |
| 5   | Φ100 h7 | 120 | Φ140 | 20 | 180 | 200 | 15 | M3<br>3 | 55              | 35...40         |

## Стопор


13с

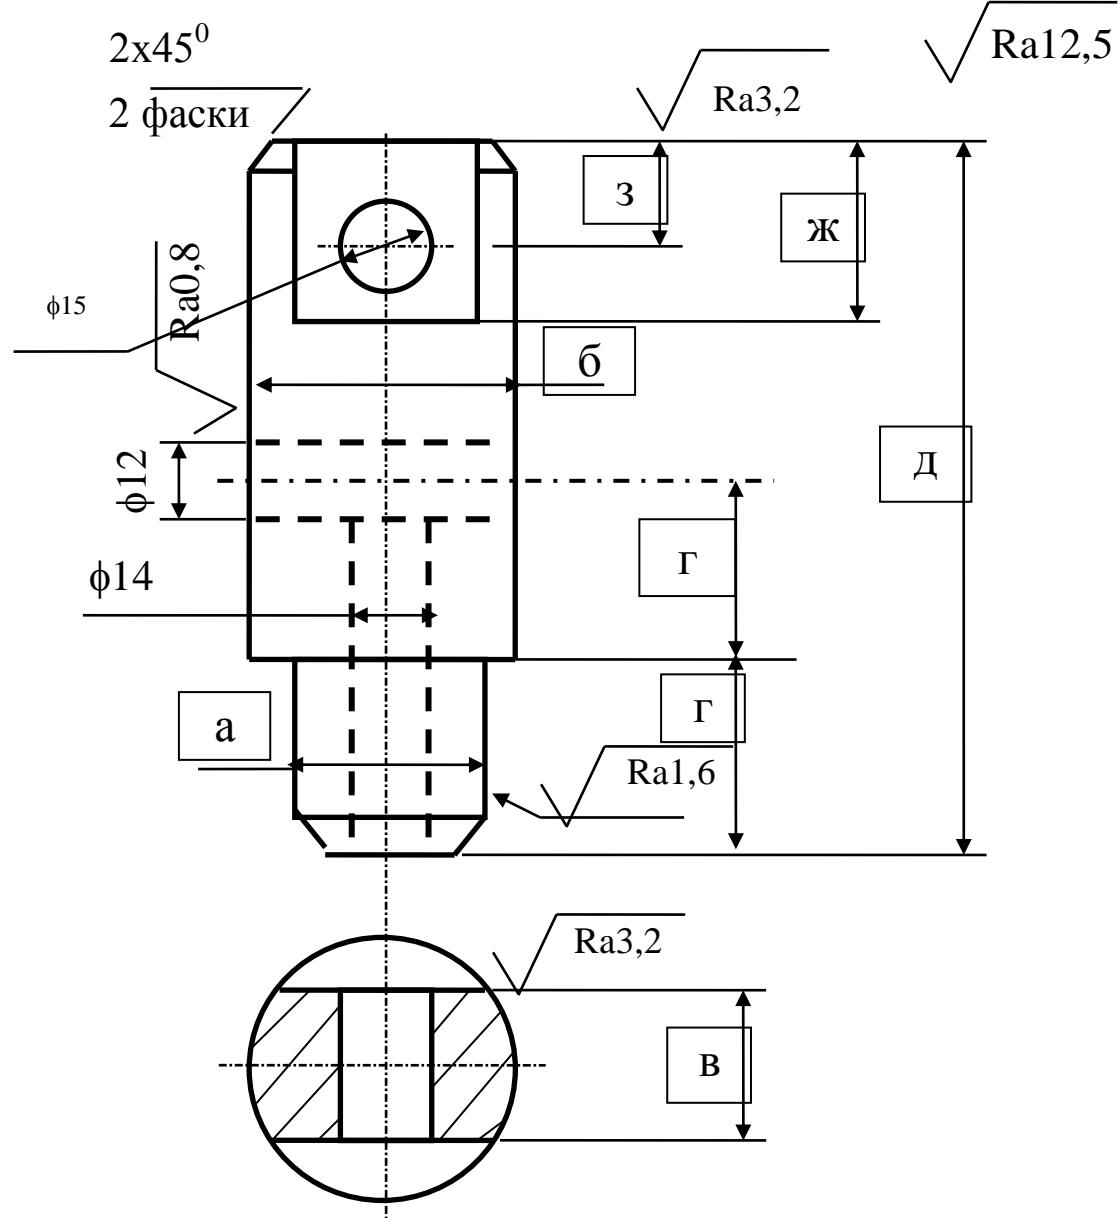

| Вар | а      | б      | в  | г  | д   | ж  | з  | Матер.<br>Сталь | Термообр.<br>HRC |
|-----|--------|--------|----|----|-----|----|----|-----------------|------------------|
| 1   | φ50 h8 | φ60 h7 | 44 | 40 | 300 | 40 | 20 | 40              | 35...40          |
| 2   | Φ55 h9 | Φ65 h6 | 50 | 45 | 320 | 44 | 22 | 50              | 40...45          |
| 3   | Φ65 h8 | Φ70 h6 | 54 | 50 | 340 | 50 | 25 | 35              | 25...30          |
| 4   | Φ70 h9 | Φ75 h7 | 60 | 55 | 350 | 54 | 27 | 20x             | 50...55          |
| 5   | Φ72 97 | Φ80 h7 | 64 | 25 | 260 | 40 | 20 | 40x             | 35...40          |


## Палец

14с

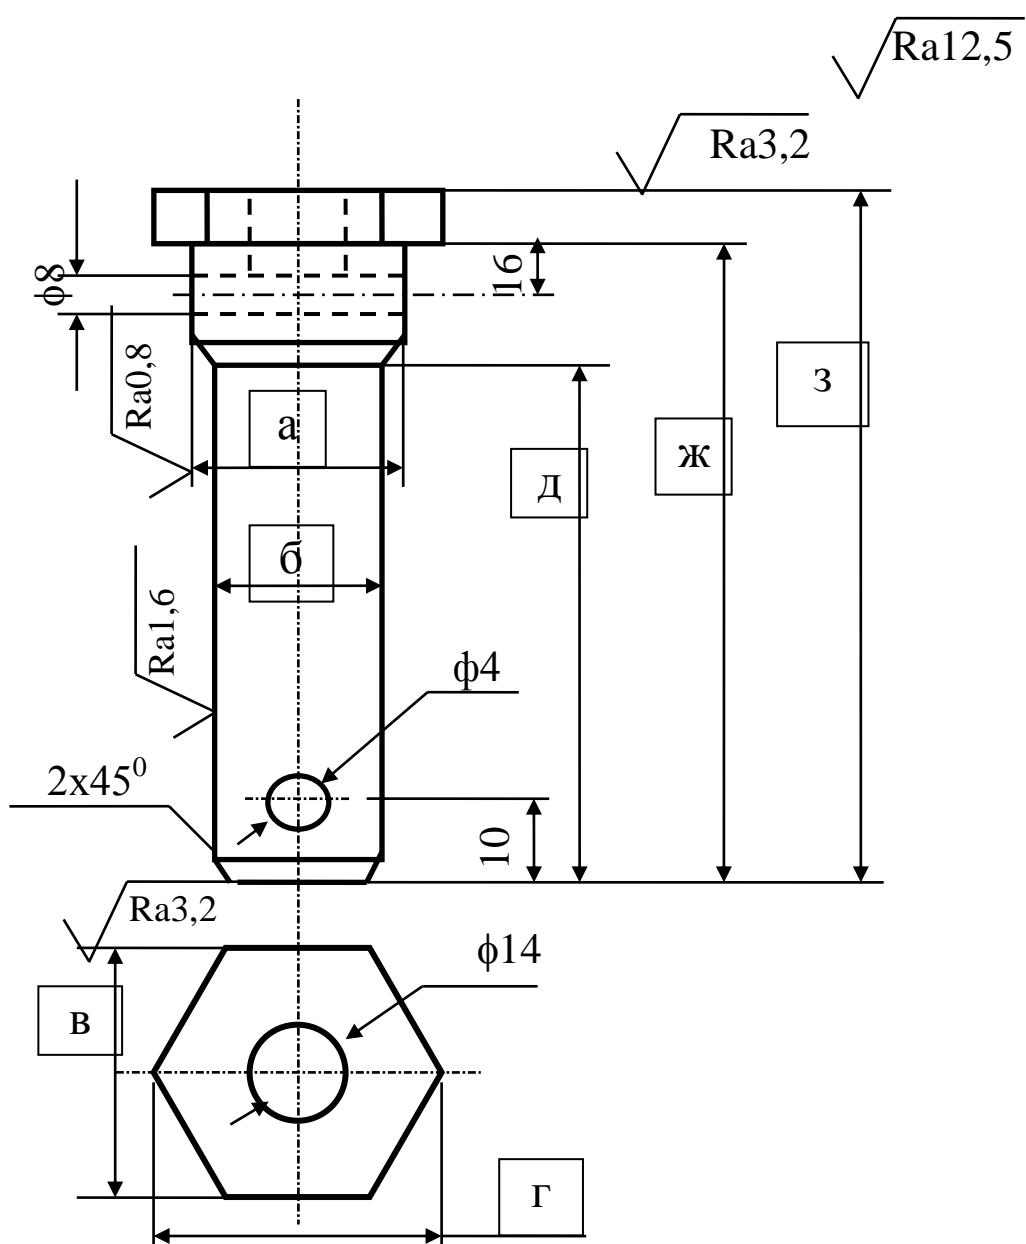


| Вар      | а            | б            | в   | г          | д   | ж   | з   | Матер.<br>Сталь | Термообр<br><b>HRC</b> |
|----------|--------------|--------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----------------|------------------------|
| <b>1</b> | $\Phi 52$ h6 | $\Phi 45$ h9 | 54  | $\phi 60$  | 140 | 200 | 210 | 20x             | 55...60                |
| <b>2</b> | $\Phi 65$ h6 | $\Phi 62$ h9 | 68  | $\Phi 80$  | 150 | 200 | 215 | 40x             | 25...30                |
| <b>3</b> | $\Phi 70$ h7 | $\Phi 65$ h9 | 75  | $\Phi 88$  | 180 | 220 | 240 | 50              | 35...40                |
| <b>4</b> | $\Phi 80$ h6 | $\Phi 75$ h9 | 90  | $\Phi 100$ | 200 | 240 | 260 | 45              | 35...40                |
| <b>5</b> | $\Phi 90$ h7 | $\Phi 82$ h9 | 100 | $\Phi 115$ | 140 | 190 | 200 | 35              | 35...40                |

|       |     |
|-------|-----|
| Гайка | 15с |
|-------|-----|

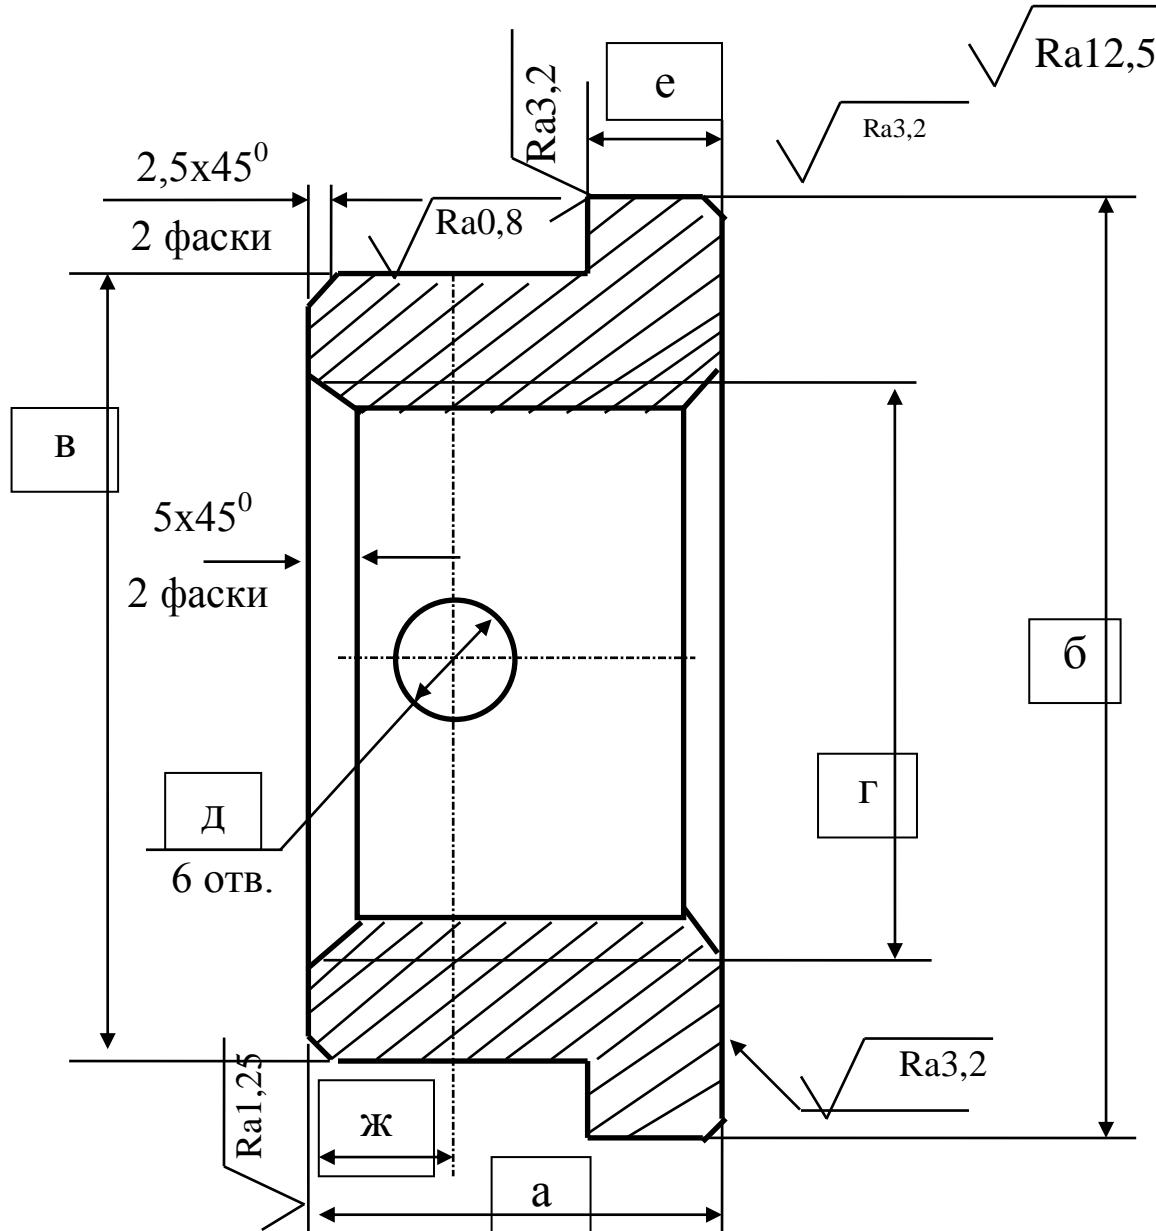


| Вар      | а  | б     | в       | г     | д   | е  | ж  | Матер.<br>Сталь | Термообр<br>HRC |
|----------|----|-------|---------|-------|-----|----|----|-----------------|-----------------|
| <b>1</b> | 60 | S=150 | φ135 h7 | M70x4 | φ10 | 20 | 20 | 45              | 25...30         |
| <b>2</b> | 70 | S=160 | φ140 h8 | M75x4 | φ10 | 25 | 20 | 40              | 35...40         |
| <b>3</b> | 80 | S=165 | φ145 h7 | M80x6 | φ12 | 30 | 25 | 55              | 40...45         |
| <b>4</b> | 95 | S=170 | φ150 h8 | M90x6 | φ12 | 35 | 25 | 40x             | 38...42         |
| <b>5</b> | 50 | S=180 | φ160 h7 | M95x6 | φ14 | 15 | 20 | 50              | 40...45         |

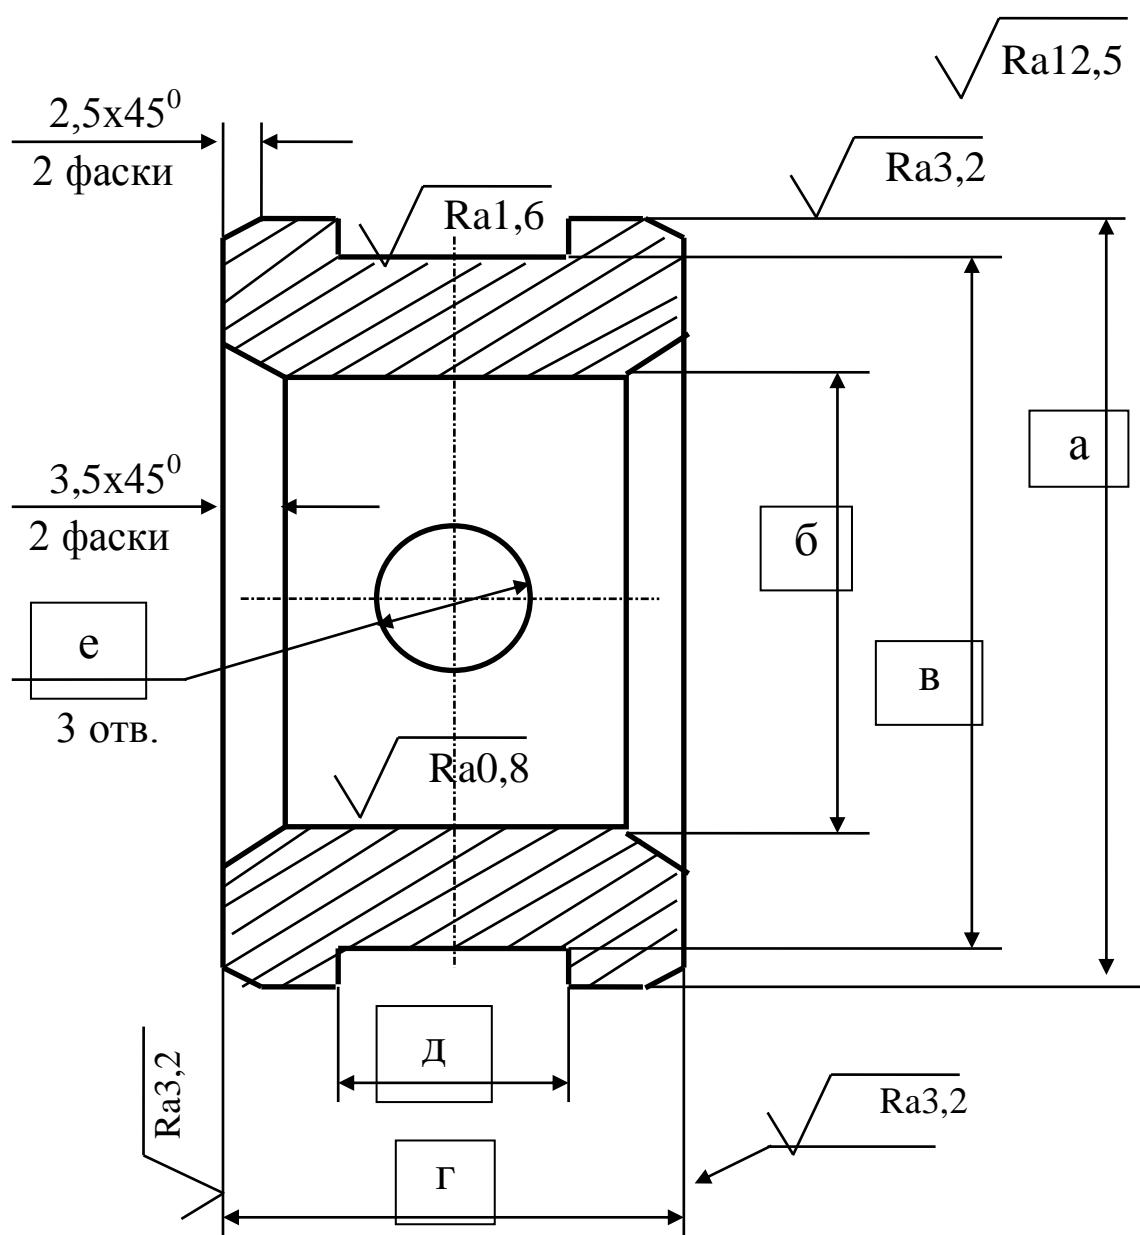**Кольцо****16с**

| Вар      | а    | б       | в       | г   | д  | е     | Матер.<br>Сталь | Термообр.<br><b>HRC</b> |
|----------|------|---------|---------|-----|----|-------|-----------------|-------------------------|
| <b>1</b> | φ120 | φ75 H7  | φ100 h9 | 80  | 50 | Φ12h7 | 45              | 38...42                 |
| <b>2</b> | φ135 | φ80 H7  | φ115 h8 | 94  | 60 | Φ12h7 | 50              | 40...45                 |
| <b>3</b> | φ140 | φ90 H6  | φ120 h8 | 110 | 80 | φ15h7 | 45              | 25...30                 |
| <b>4</b> | φ155 | φ100 H6 | φ130 h8 | 120 | 90 | φ15h8 | 40              | 35...40                 |
| <b>5</b> | φ160 | φ110 H7 | φ140 h9 | 60  | 40 | φ16h8 | 40x             | 40...45                 |

Ось


17с

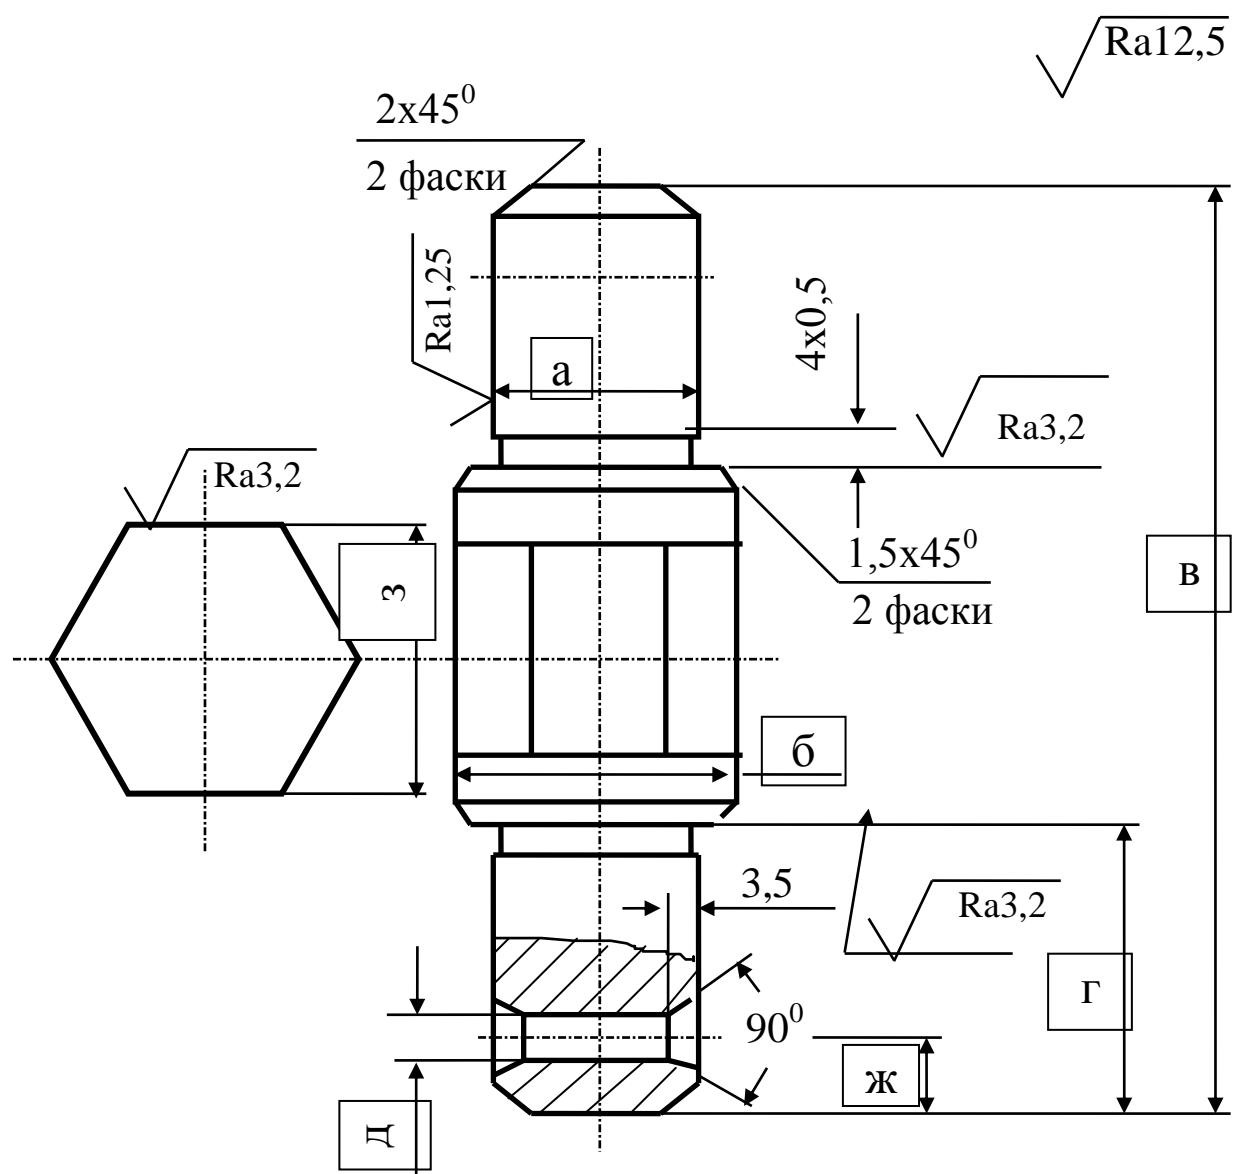

| Вар      | а      | б    | в   | г  | д   | ж  | з  | Матер.<br>Сталь | Термообр<br><b>HRC</b> |
|----------|--------|------|-----|----|-----|----|----|-----------------|------------------------|
| <b>1</b> | Φ40 h6 | Φ82  | 280 | 50 | Φ6  | 10 | 70 | 55              | 40...45                |
| <b>2</b> | φ50 h7 | Φ94  | 300 | 60 | Φ8  | 10 | 80 | 40              | 38...42                |
| <b>3</b> | φ55 h6 | φ98  | 320 | 65 | Φ8  | 12 | 85 | 35              | 25...30                |
| <b>4</b> | φ60 h7 | φ102 | 360 | 70 | Φ10 | 12 | 90 | 15x             | 55... 60               |
| <b>5</b> | Φ70 h6 | Φ110 | 200 | 40 | Φ10 | 10 | 95 | 35              | 25...30                |

## Гайка


18с

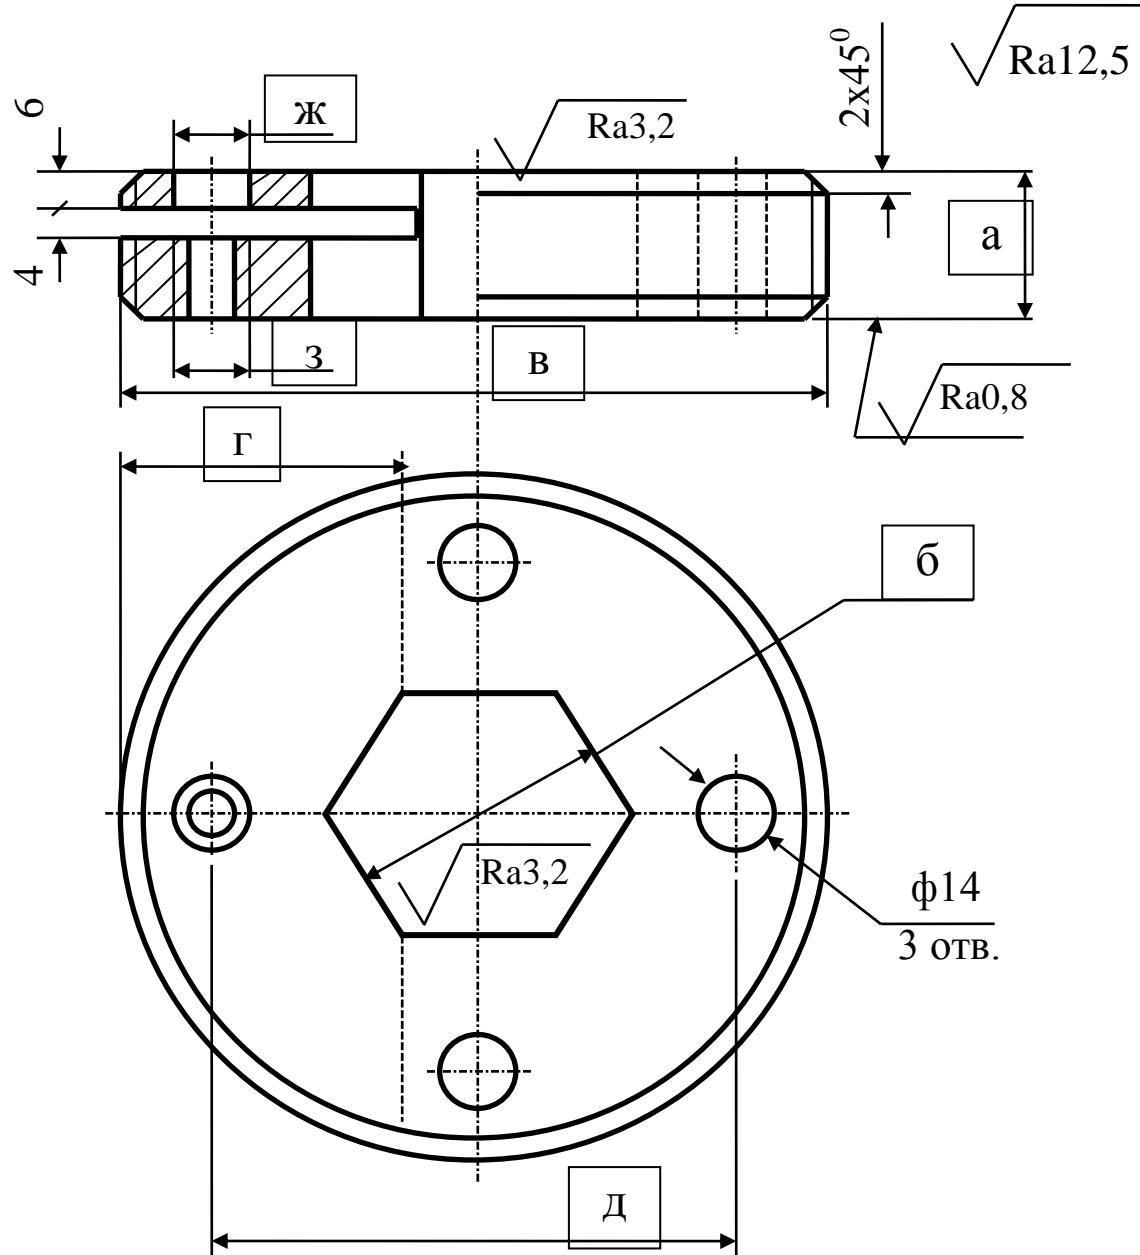

| Вар | а  | б  | в    | г  | д    | ж   | з   | Матер.<br>Сталь | Термообр<br>HRC |
|-----|----|----|------|----|------|-----|-----|-----------------|-----------------|
| 1   | 32 | 41 | M110 | 40 | Φ80  | φ13 | M12 | 60              | 45...50         |
| 2   | 36 | 50 | M130 | 50 | Φ85  | φ13 | M12 | 40х             | 25...30         |
| 3   | 40 | 60 | M140 | 55 | Φ90  | φ15 | M14 | 50              | 35...40         |
| 4   | 42 | 70 | M160 | 65 | Φ100 | φ15 | M14 | 35              | 20...25         |
| 5   | 30 | 80 | M170 | 70 | Φ110 | φ17 | M16 | 20              | 40...45         |

## Цапфа


19с

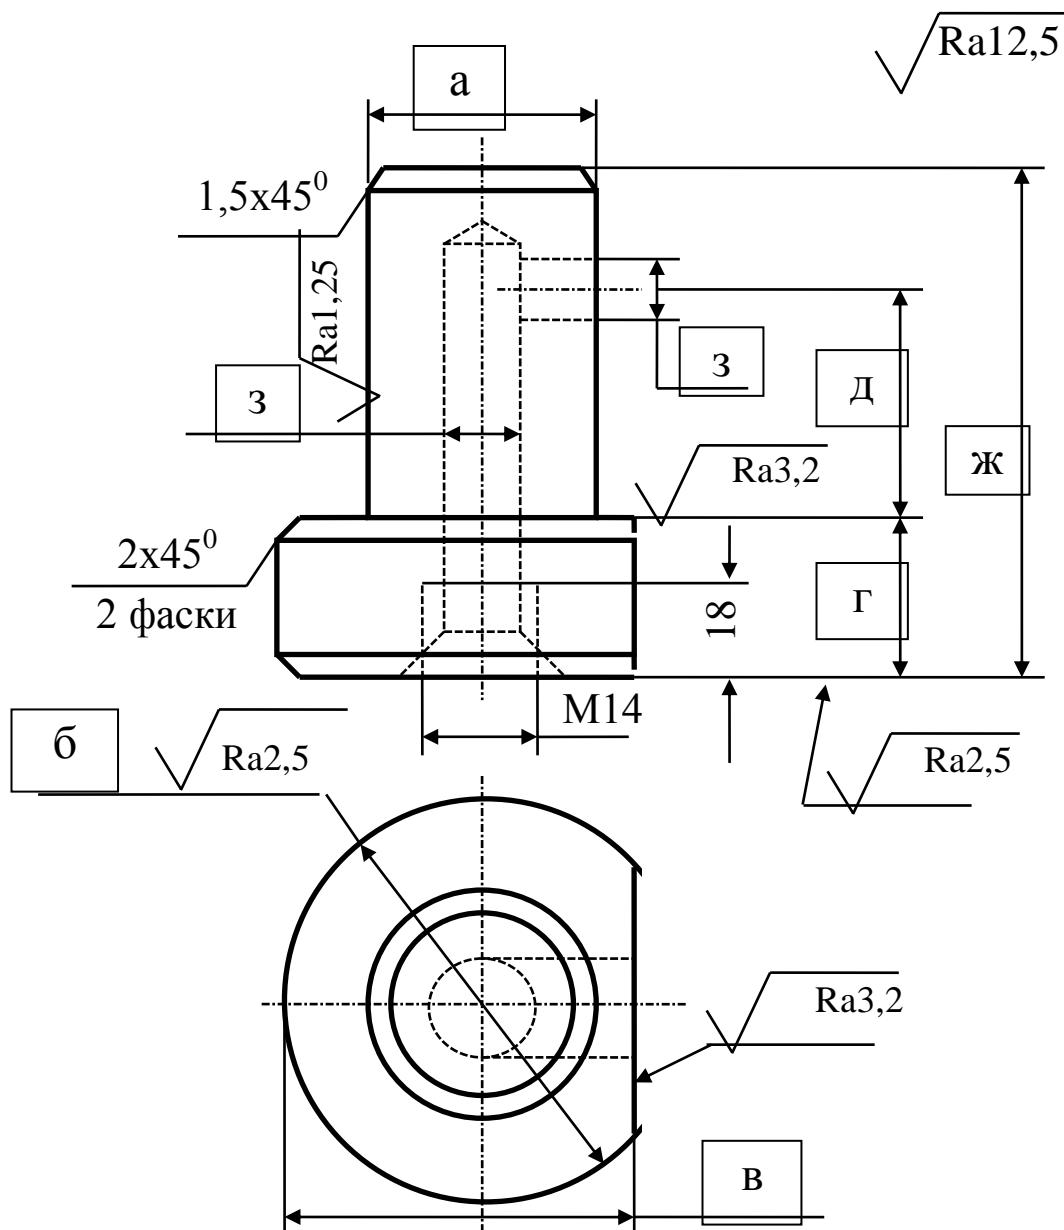

| Вар | а       | б       | в   | г  | д   | ж   | з   | Матер.<br>Сталь | Термообр<br>HRC |
|-----|---------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|
| 1   | Φ62 h6  | Φ92 h8  | 80  | 40 | 80  | 190 | Φ8  | 30              | 25...30         |
| 2   | Φ72 h7  | φ105 h8 | 85  | 40 | 90  | 210 | Φ8  | 45              | 35...40         |
| 3   | Φ84 h6  | φ115 h9 | 95  | 50 | 90  | 220 | Φ9  | 40х             | 40...45         |
| 4   | Φ92 h7  | Φ120 h9 | 110 | 50 | 100 | 240 | Φ9  | 15х             | 50...55         |
| 5   | Φ100 h6 | Φ140 h8 | 120 | 30 | 100 | 160 | Φ10 | 45              | 25...30         |

# Шестерня


20c

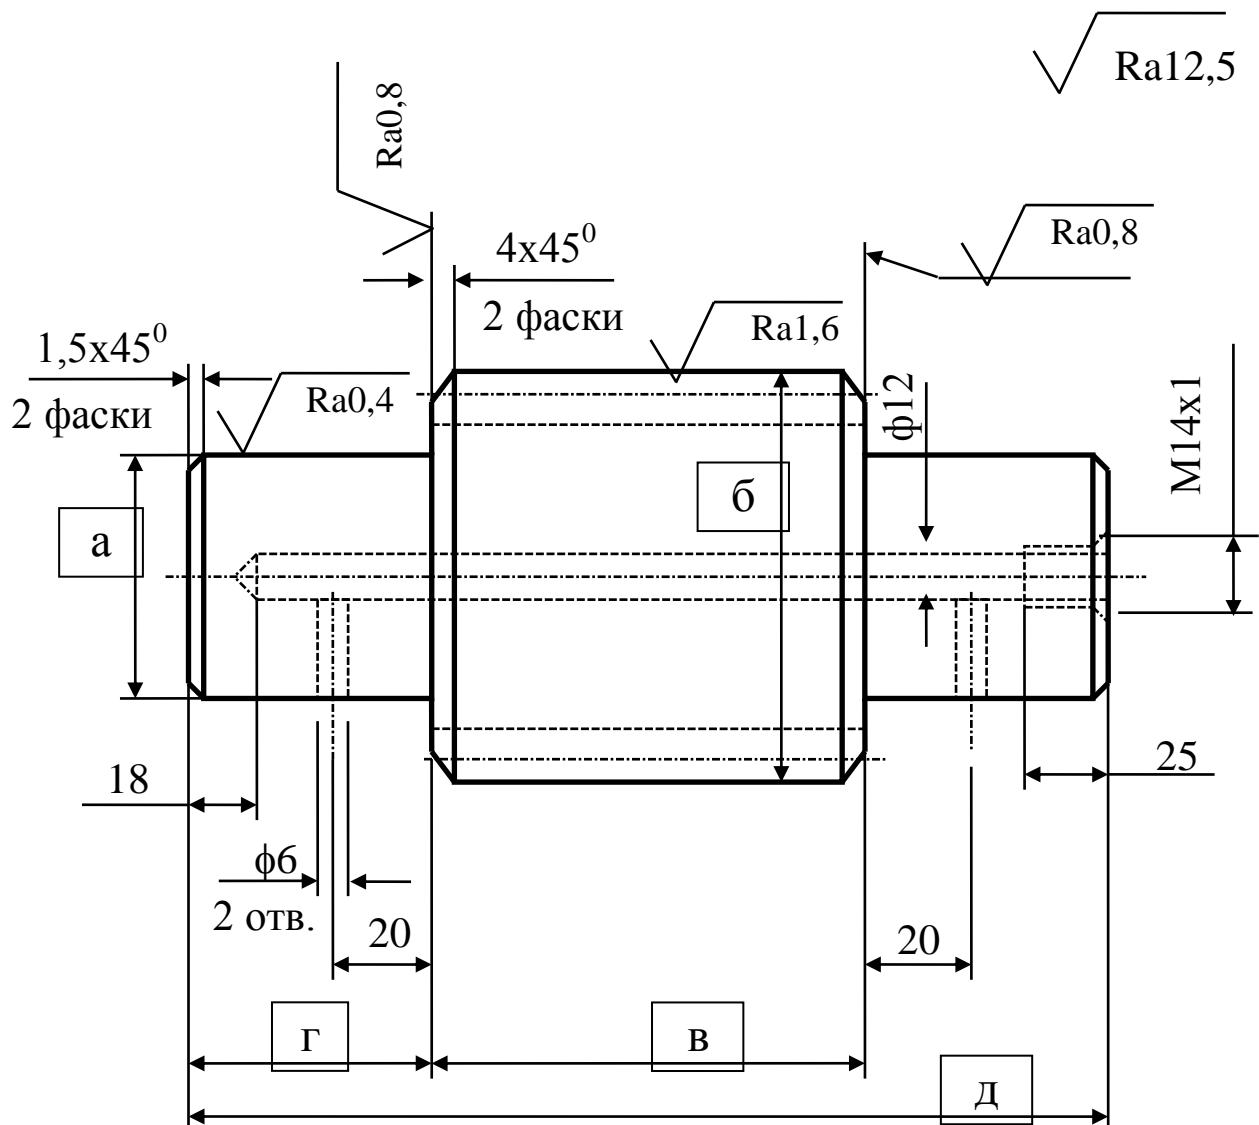

| Вар      | а       | б    | в   | Г  | д   | Ж | з | Матер.<br>Сталь | Термообр<br><b>HRC</b> |
|----------|---------|------|-----|----|-----|---|---|-----------------|------------------------|
| <b>1</b> | Φ60 h6  | φ120 | 60  | 50 | 200 |   |   | 45x             | 25...30                |
| <b>2</b> | Φ70 h7  | φ140 | 70  | 45 | 180 |   |   | 40              | 38...42                |
| <b>3</b> | φ80 h6  | φ150 | 100 | 80 | 280 |   |   | 10x             | 55...60                |
| <b>4</b> | φ90 h7  | φ160 | 120 | 80 | 300 |   |   | 50              | 40...45                |
| <b>5</b> | φ100 h6 | Φ180 | 40  | 55 | 160 |   |   | 35              | 25...30                |

Винт


21с

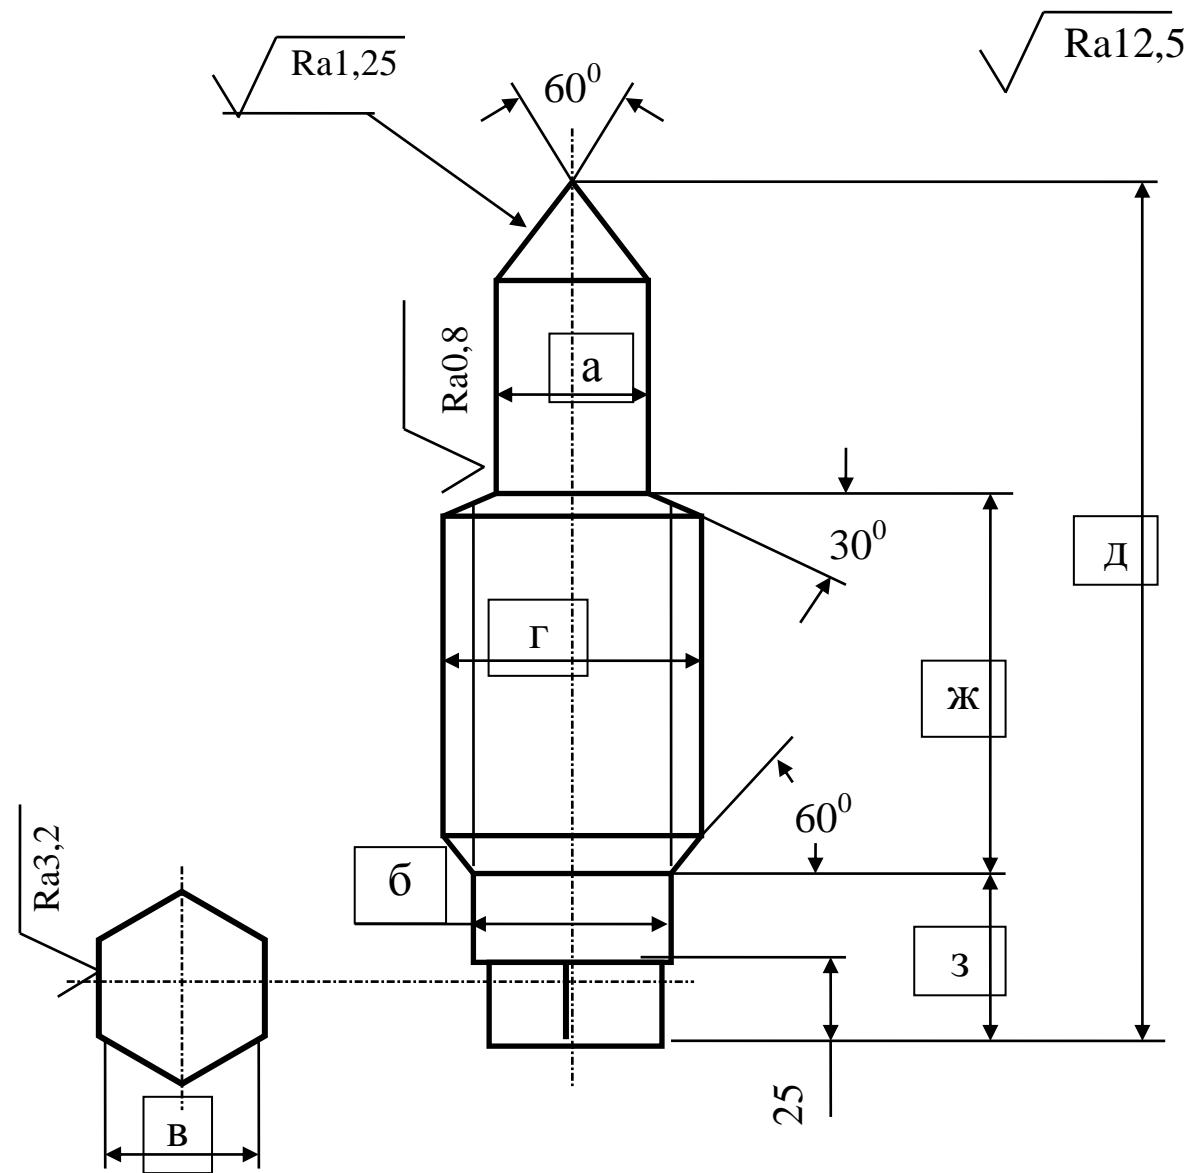

| Вар      | а      | б    | в  | г    | д   | ж   | з  | Матер.<br>Сталь | Термообр<br><b>HRC</b> |
|----------|--------|------|----|------|-----|-----|----|-----------------|------------------------|
| <b>1</b> | φ52 h6 | Φ64  | 41 | M84  | 220 | 100 | 40 | 45              | 25...30                |
| <b>2</b> | Φ65 h6 | Φ75  | 50 | M90  | 250 | 120 | 45 | 40x             | 35...40                |
| <b>3</b> | φ70 h7 | Φ90  | 60 | M100 | 260 | 130 | 50 | 55              | 40...45                |
| <b>4</b> | Φ75 h7 | Φ110 | 70 | M120 | 300 | 150 | 44 | 45              | 38...42                |
| <b>5</b> | Φ40h6  | Φ60  | 40 | M80  | 200 | 80  | 42 | 60              | 40...45                |


Гайка

22с

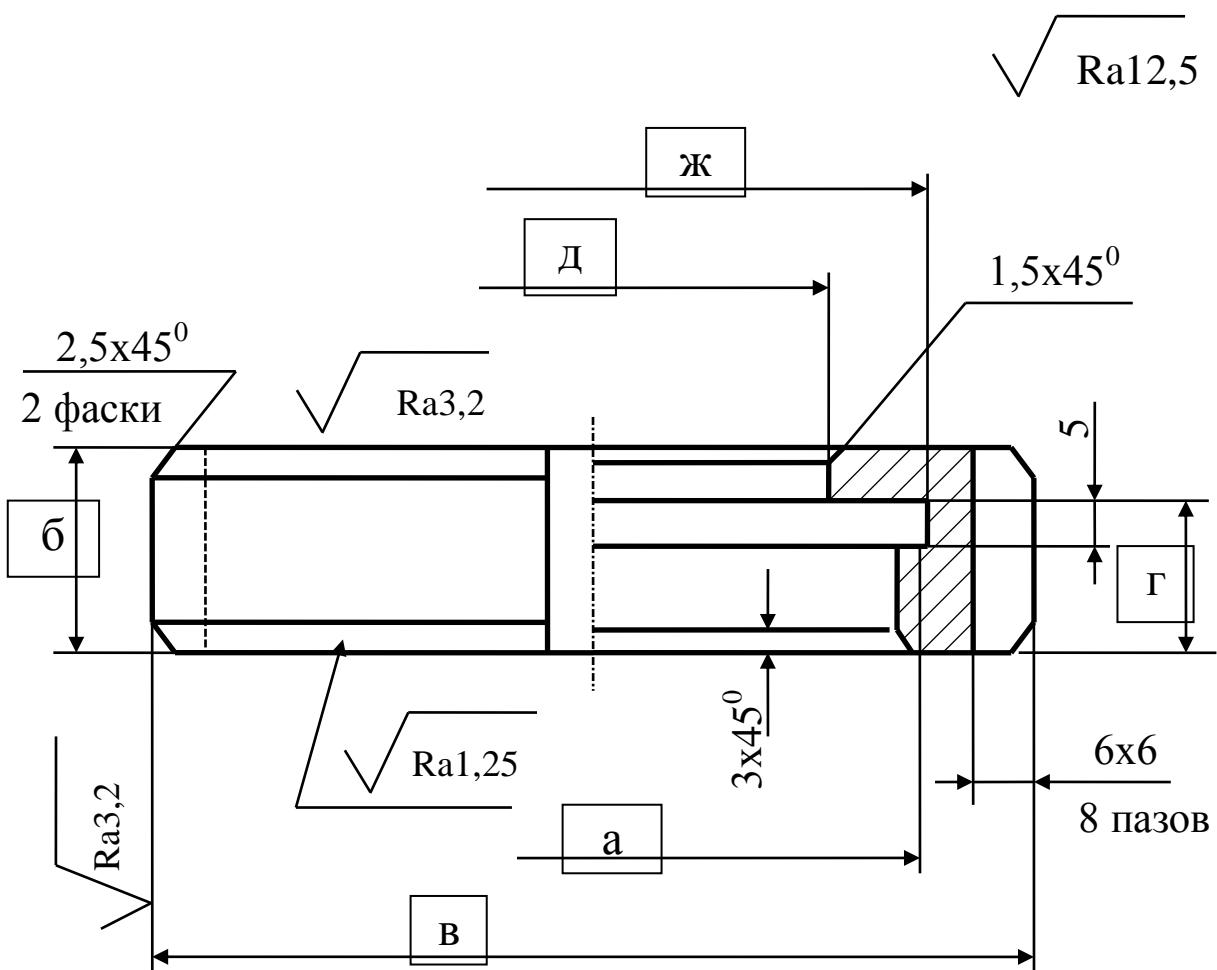


| Вар | a       | б  | в      | Г  | Д   | Ж    | з | Матер.<br>Сталь | Термообр.<br>HRC |
|-----|---------|----|--------|----|-----|------|---|-----------------|------------------|
| 1   | M64x1,5 | 44 | Φ90h8  | 40 | Φ42 | Φ65  |   | 60              | 40...45          |
| 2   | M72x1,5 | 54 | Φ110h9 | 45 | Φ48 | Φ74  |   | 50              | 25...30          |
| 3   | M80x2   | 62 | Φ115h8 | 52 | Φ50 | Φ82  |   | 40х             | 35...40          |
| 4   | M90x2   | 60 | Φ130h9 | 52 | Φ60 | Φ92  |   | 30              | 20...25          |
| 5   | M100x3  | 50 | Φ140h8 | 40 | Φ65 | Φ102 |   | 20              | 45...50          |

|       |     |
|-------|-----|
| Цапфа | 23с |
|-------|-----|

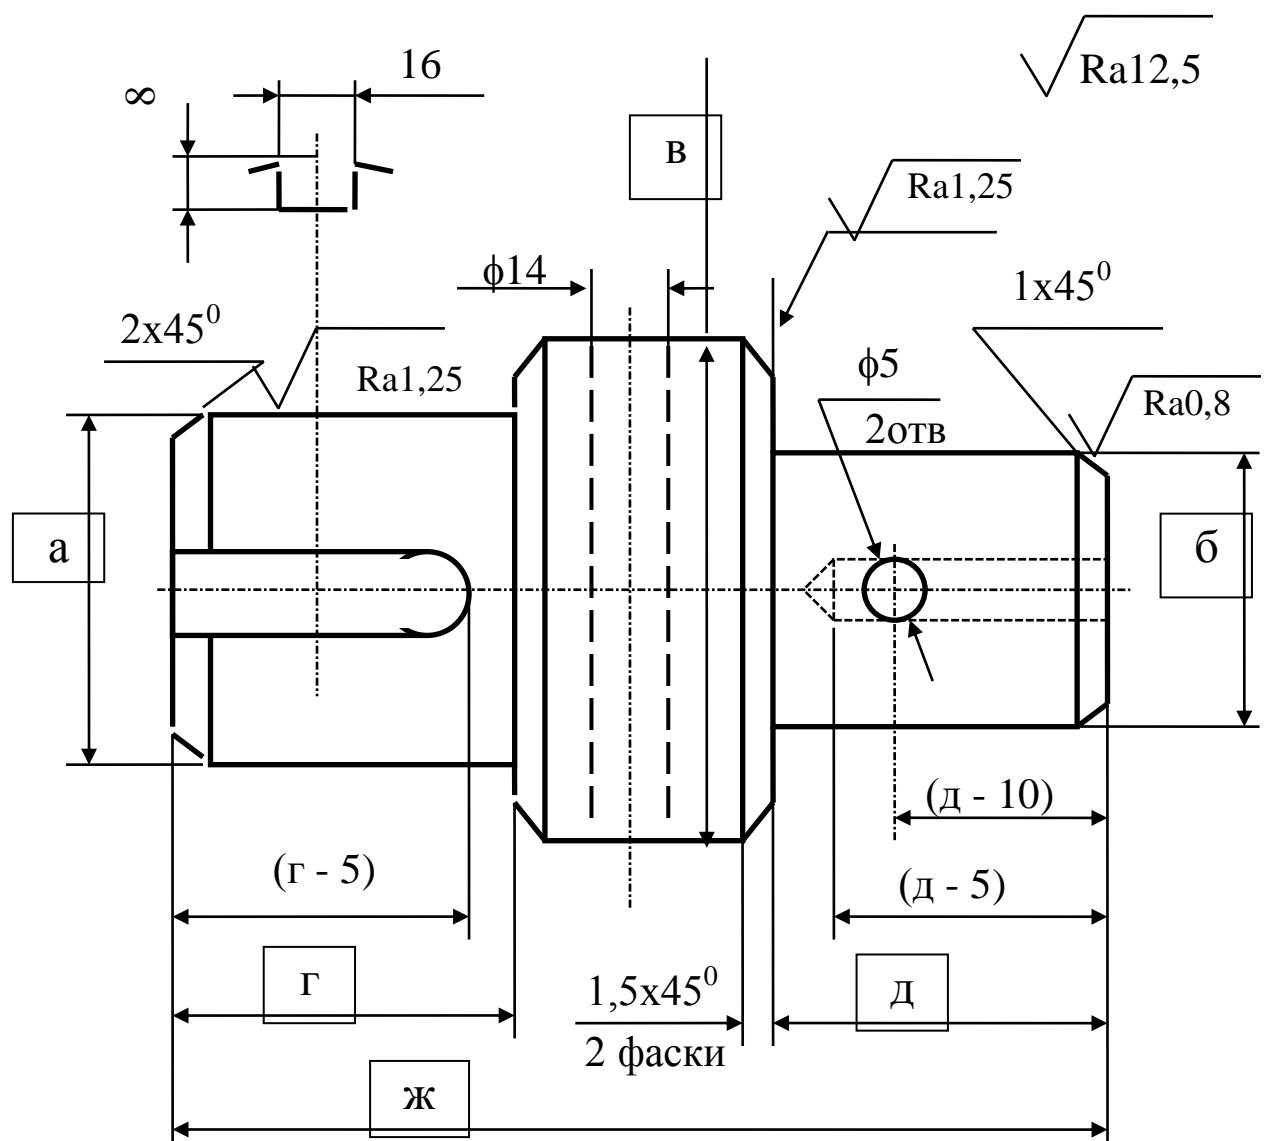

| Вар      | а            | б           | в          | г   | д   | ж   | з | Матер.<br>Сталь | Термообр<br><b>HRC</b> |
|----------|--------------|-------------|------------|-----|-----|-----|---|-----------------|------------------------|
| <b>1</b> | $\Phi 85h6$  | $\Phi 55h7$ | $\Phi 120$ | 80  | 70  | 220 |   | 45              | 25...30                |
| <b>2</b> | $\Phi 90h7$  | $\Phi 60h6$ | $\Phi 130$ | 100 | 90  | 270 |   | 55              | 35...40                |
| <b>3</b> | $\Phi 100h6$ | $\Phi 70h7$ | $\Phi 150$ | 100 | 80  | 240 |   | 40x             | 40...45                |
| <b>4</b> | $\Phi 110h7$ | $\Phi 80h6$ | $\Phi 160$ | 90  | 100 | 260 |   | 20x             | 50...55                |
| <b>5</b> | $\Phi 120h6$ | $\Phi 90h7$ | $\Phi 180$ | 60  | 50  | 180 |   | 30              | 25...30                |


|        |     |
|--------|-----|
| Втулка | 24с |
|--------|-----|

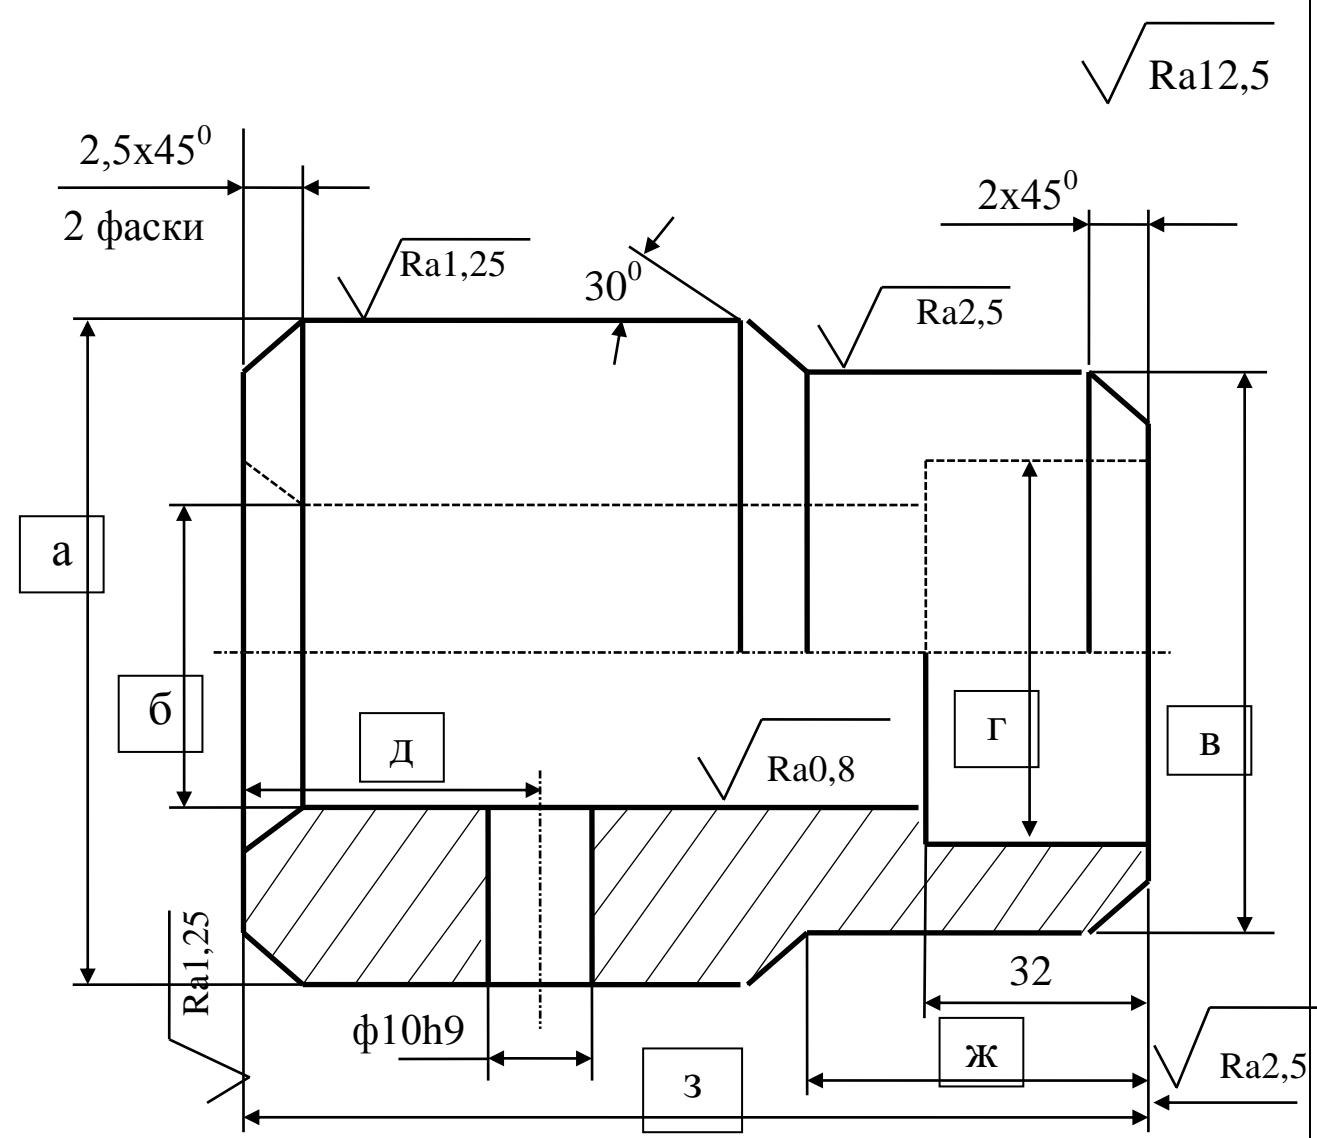

| Вар | а      | б      | в      | г    | д  | ж  | з   | Матер.<br>Сталь | Термообр.<br><b>HRC</b> |
|-----|--------|--------|--------|------|----|----|-----|-----------------|-------------------------|
| 1   | φ100h6 | φ60H7  | φ90h9  | φ62  | 60 | 50 | 200 | 55              | 40...45                 |
| 2   | φ120h7 | φ70H6  | φ100h8 | φ72  | 70 | 52 | 220 | 45              | 35...40                 |
| 3   | φ125h6 | φ80H7  | φ110h9 | φ82  | 80 | 60 | 240 | 40x             | 38...43                 |
| 4   | φ130h7 | φ100H6 | φ120h8 | φ102 | 75 | 65 | 250 | 10x             | 55...60                 |
| 5   | φ145h6 | φ110H7 | φ125h9 | φ112 | 40 | 30 | 150 | 55              | 40...55                 |


Болт

25с

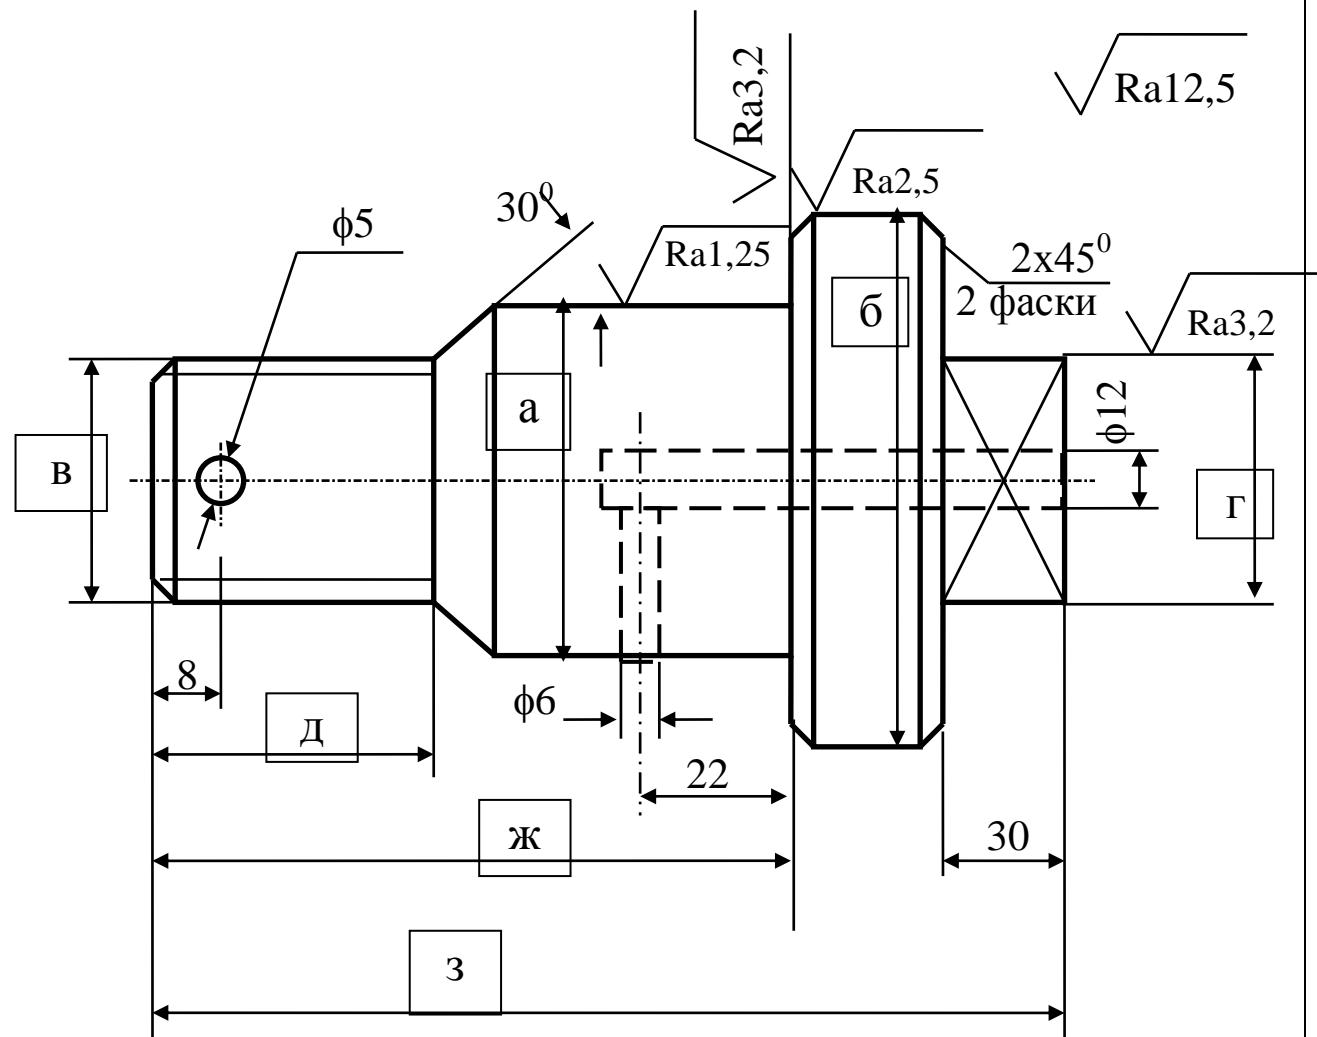

| Вар      | а           | б            | в   | г  | д  | ж   | з   | Матер.<br>Сталь | Термообр<br><b>HRC</b> |
|----------|-------------|--------------|-----|----|----|-----|-----|-----------------|------------------------|
| <b>1</b> | $\phi 52h6$ | $\phi 85h8$  | M33 | 27 | 32 | 150 | 250 | 45              | 25...30                |
| <b>2</b> | $\phi 60h7$ | $\phi 90h9$  | M39 | 30 | 45 | 190 | 255 | 40              | 35...40                |
| <b>3</b> | $\phi 65h6$ | $\phi 100h8$ | M45 | 36 | 52 | 180 | 250 | 50x             | 40...45                |
| <b>4</b> | $\phi 75h7$ | $\phi 110h9$ | M50 | 41 | 65 | 200 | 270 | 55              | 38...42                |
| <b>5</b> | $\phi 80h6$ | $\phi 120h8$ | M56 | 46 | 30 | 80  | 150 | 60              | 40...45                |


|         |     |
|---------|-----|
| Катушка | 26с |
|---------|-----|

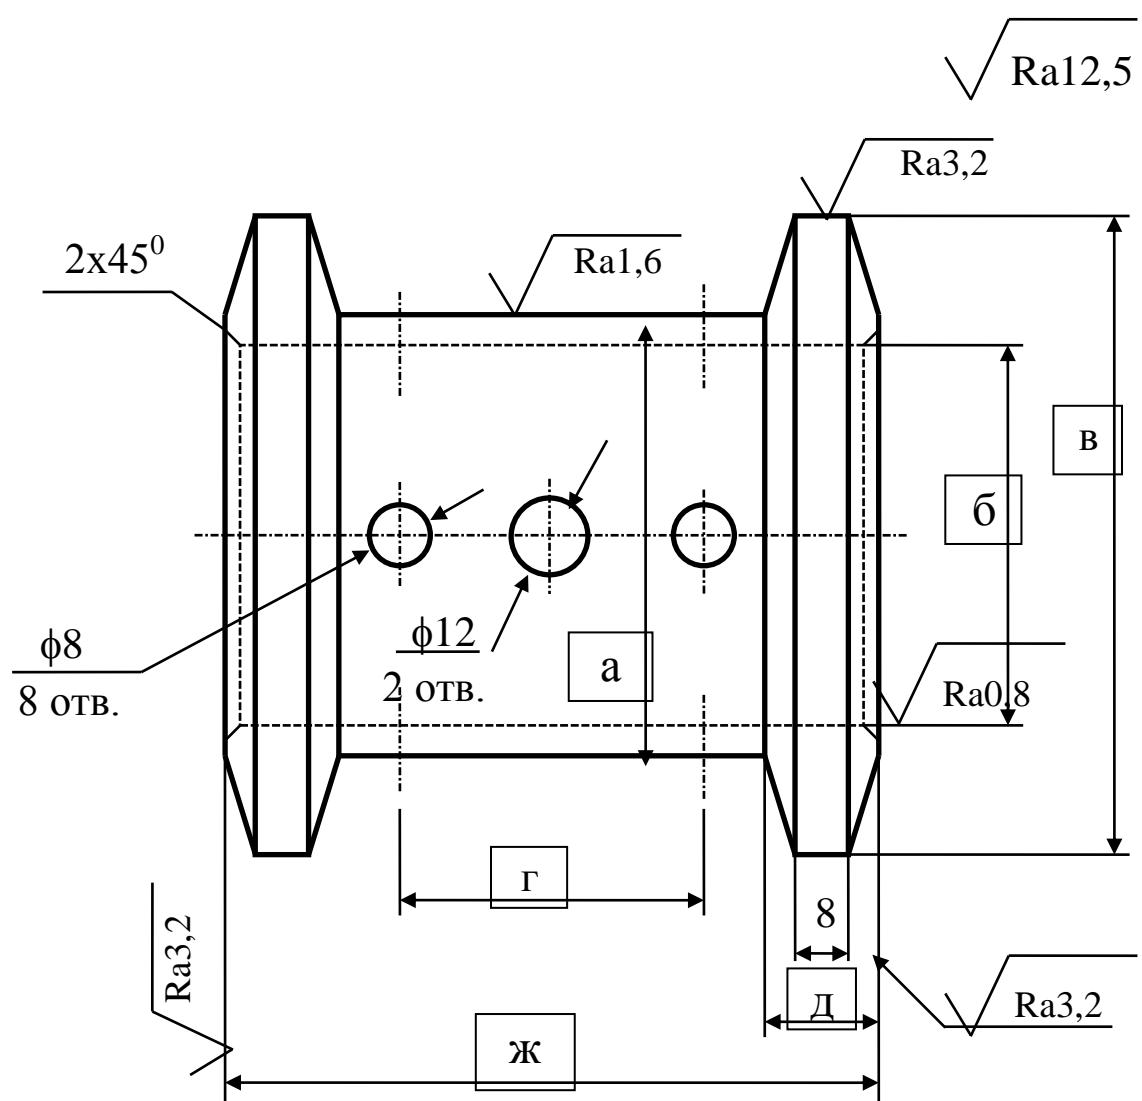

| Вар | а      | б      | в    | г   | д  | ж   | з | Матер.<br>Сталь | Термообр<br><b>HRC</b> |
|-----|--------|--------|------|-----|----|-----|---|-----------------|------------------------|
| 1   | Φ90h7  | Φ70H7  | Φ150 | 80  | 20 | 180 |   | 20x             | 55...60                |
| 2   | Φ100h6 | Φ80H7  | Φ160 | 100 | 22 | 200 |   | 30              | 20...25                |
| 3   | Φ110h7 | Φ90H7  | Φ160 | 80  | 22 | 240 |   | 15x             | 55...60                |
| 4   | Φ120h6 | Φ100H7 | Φ180 | 70  | 24 | 250 |   | 60              | 40...45                |
| 5   | Φ140h7 | Φ120H7 | Φ180 | 40  | 26 | 120 |   | 50              | 25...30                |

## Муфта

27с

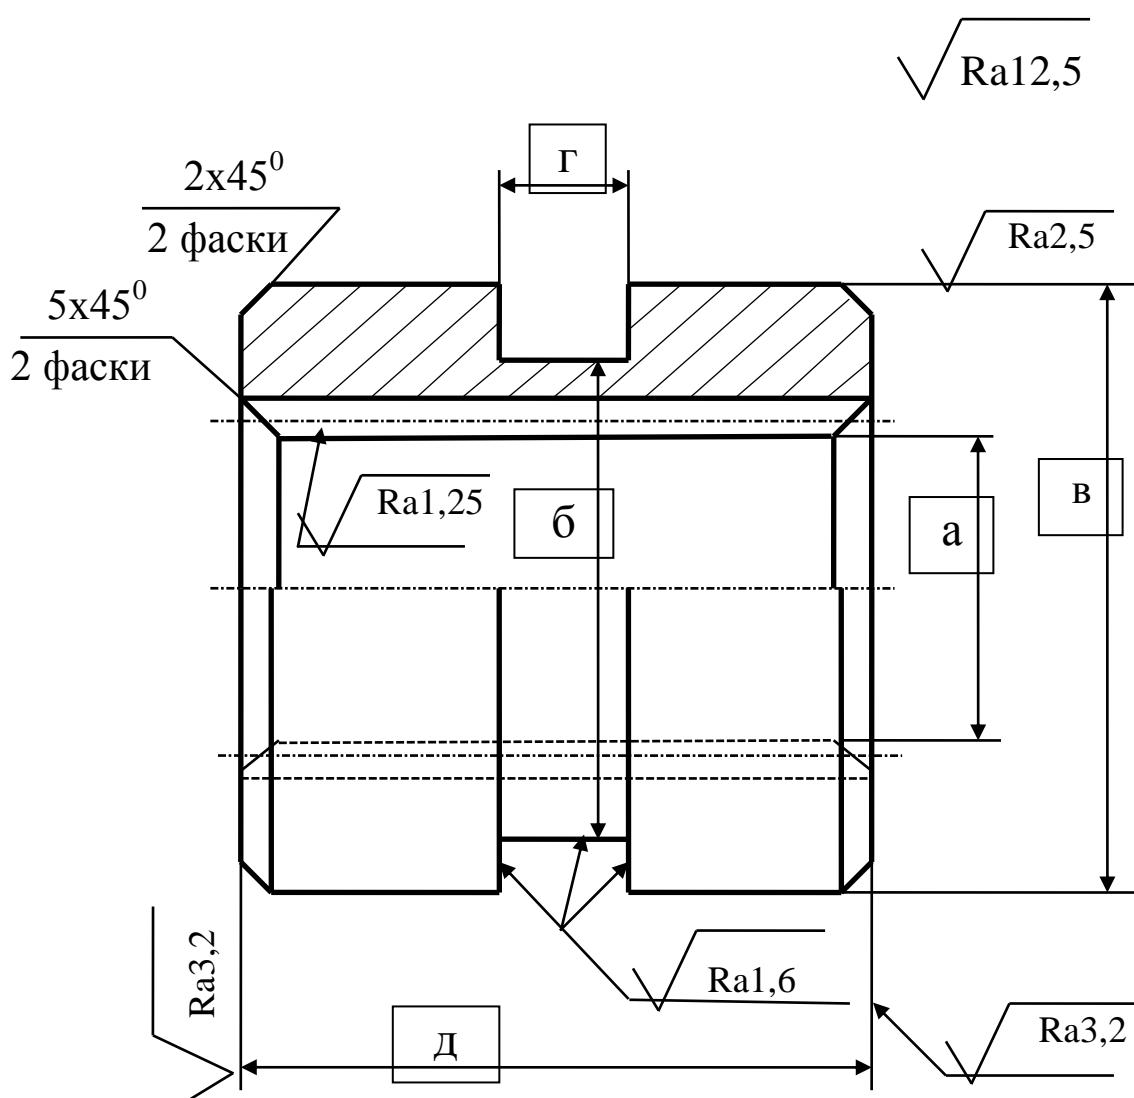

| Вар | а      | б      | в    | Г  | д   | ж | з | Матер.<br>Сталь | Термообр<br><b>HRC</b> |
|-----|--------|--------|------|----|-----|---|---|-----------------|------------------------|
| 1   | φ50H6  | φ75h6  | φ100 | 22 | 110 |   |   | 30              | 20...25                |
| 2   | φ60H7  | φ90h6  | φ120 | 24 | 125 |   |   | 40x             | 38...42                |
| 3   | φ70H6  | φ100h7 | φ130 | 26 | 145 |   |   | 50              | 40...45                |
| 4   | φ80H7  | φ120h6 | φ140 | 28 | 160 |   |   | 35              | 25...30                |
| 5   | φ100H6 | φ130h7 | φ150 | 12 | 80  |   |   | 40              | 35...40                |